

lv	Oriģinālā lietošanas pamācība - akumulatora griešanas sistēma ar dimanta diskiem	3
lt	Originali naudojimo instrukcija – Akumulatorinė deimantinio pjaustymo sistema	19
et	Akuga teemantlihvija originaalkasutusjuhend	34

DSC-AGC 18 FH



Akku-Dia-Trennsystem
Cordless diamond cutting
system
Système de tronçonnage
diamant sans fil

DSC-AGC 18 FH

Seriennummer¹⁾
Serial number¹⁾
Nº de série¹⁾
(T-Nr.)

204080

bg EU декларация за съответствие. Ние заявяваме на собствена отговорност, че настоящият продукт съответства на всички релевантни изисквания на следните Директиви на ЕС и следните стандарти и нормативни документи са взети под внимание:

et EL-vastavusdeklaratsioon. Kinnitame ainuvastatudatena, et käesolev toode vastab järgmiste Euroopa Liidu direktiivide nõuetele ning on kooskõlas järgmiste standardite ja normatiivsete dokumentidega:

hr EU izjava o sukladnosti. Izjavljujemo pod vlastitim odgovornošću da je ovaj proizvod u skladu sa svim važnim zahtjevima sljedećih Direktiva EU i da se polazi od sljedećih normi ili normativnih dokumenata:

lv ES atbilstības deklarācija. Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums atbilst visām svarīgākajām šādu EK direktīvu prasībām un ir izgatavots atbilstoši šādiem standartiem vai normatīvajiem dokumentiem:

lt ES atitikties deklaracija. Prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad šis gaminys tenkina visus svarbius toliau nurodytų ES direktyvų reikalavimus, ir kad jų projektuojant, buvo panaudotos toliau nurodytos normos arba normatyviniai dokumentai:

sl EU izjava o skladnosti. S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta proizvod skladen z vsemi veljavnimi zahtevami naslednjih direktiv EU in da izpoljuje zahteve naslednjih standardov ali normativnih dokumentov:

hu EU megfelelőségi nyilatkozat. Kizárolagos felelősségeink tudatában kijelentjük, hogy ez a termék az alábbi EU-irányelvek minden vonatkozó követelményének megfelel az alábbi szabványok vagy normatív dokumentumok alapul vételével:

el Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ. Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές απαιτήσεις των ακόλουθων οδηγιών της ΕΕ και ότι έχουν χρησιμοποιηθεί τα ακόλουθα πρότυπα ή κανονιστικά έγγραφα:

sk EÚ vyhlásenie o zhode. Zodpovedne vyhlasujeme, že tento produkt súhlasí so všetkými relevantnými požiadavkami nasledujúcich smerníc EÚ a vychádzza z nasledujúcich noriem alebo normatívnych dokumentov:

ro Declarație de conformitate UE. Declarăm pe proprie răspundere că acest produs este conform cu toate cerințele relevante din următoarele directive UE și că se bazează pe următoarele norme sau documente normative:

tr AB Uygunluk Beyanı. Bütün sorumlulukları firmamıza ait olmak kaydıyla bu ürünün aşağıda açıklanan ilgili AB direktiflerinin yönetmeliklerini, norm ve norm dokümanlarının koşullarını karşıladığı taahhüt ederiz:

sr EU deklaracija o usaglašenosti. Mi izjavljujemo na sopstvenu odgovornost da je ovaj proizvod uskladen sa svim relevantnim zahtevima sledećih EU direktiva i da su korišćeni sledeći standardi ili normativni dokumenti:

is ESB-samræmisýfirlýsing. Við staðfestum hér með á eigin ábyrgð að vara þessi samræmist öllum viðeigandi kröfum í eftirfarandi ESB-tilskipunum og að eftirfarandi staðlar eða normskjöl lágu til grundvallar:

2006/42/EC, 2014/30/EU²⁾, 2014/53/EU³⁾,

2011/65/EU

EN 60745-1:2009 + A1:2010 + A11:2010,

EN 60745-2-3:2011 + A2:2013 + A11:2014 + A12:2014 + A13:2015,

EN 55014-1:2017²⁾, EN 55014-2:2015²⁾,

EN 300 328:2016 V2.1.1³⁾,

EN 301 489-1:2017 V2.1.1³⁾,

EN 301 489-17:2017 V3.1.1³⁾, EN 50581:2012



Unterzeichnet für und im Namen von/
Signed on behalf of and in name of/
Signé pour et au nom de

Festool GmbH

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
GERMANY

Wendlingen, 2020-03-05

Markus Stark

Head of Product Development

Ralf Brandt

Head of Product Conformity

¹⁾ im definierten Seriennummer-Bereich (S-Nr.) von 40000000 - 49999999/
in the specified serial number range (S-Nr.) from 40000000 - 49999999/
dans la plage de numéro de série (S-Nr.) de 40000000 - 49999999

²⁾ gilt in Kombination mit Akku/
valid in combination with battery pack/
valable en combinaison avec batterie
BP 18 Li 5,2 AS, BP 18 Li 6,2 AS, BP 18 Li 3,1 C, BP 18 Li 4,0 HPC-AS

³⁾ gilt in Kombination mit Bluetooth® Akku/
valid in combination with Bluetooth® battery pack/
valable en combinaison avec Bluetooth® batterie
BP 18 Li 5,2 ASI, BP 18 Li 6,2 ASI, BP 18 Li 3,1 CI, BP 18 Li 4,0 HPC-ASI

Satura rādītājs

1	Simboli.....	3
2	Drošības noteikumi.....	3
3	Paredzētais pielietojums.....	9
4	Tehniskie dati.....	9
5	Instrumenta elementi.....	10
6	Lietošanas uzsākšana.....	10
7	Akumulatoru bloks.....	11
8	Iestatījumi.....	11
9	Darbs ar elektroinstrumentu.....	12
10	Akustiskie brīdinājuma signāli.....	13
11	Piederumi.....	13
12	Apkalpošana un apkope.....	13
13	Apkārtējā vide.....	14
14	Vispārēji norādījumi.....	14
15	Uzlādes ierīce – drošības norādījumi.....	14
16	Uzlādes ierīce – tehniskie dati.....	15
17	Uzlādes ierīce – simboli.....	16
18	Uzlādes ierīce – paredzētais pielietojums.....	16
19	Uzlādes ierīce – ierīces elementi.....	16
20	Uzlādes ierīce – ekspluatācijas sākšana..	16
21	Uzlādes ierīce – ekspluatācija.....	16
22	Uzlādes ierīce – apkope un kopšana.....	17
23	Uzlādes ierīce – vide.....	17

1 Simboli



Brīdinājums par vispārīgu apdraudējumu



Brīdinājums par risku saņemt elektrotričienu



Izlasiet lietošanas instrukciju un drošības norādījumus.



Lietojiet dzirdes aizsarglīdzekļus.



Nēsājiet aizsargcimdus!



Lietojiet respiratoru.



Nēsājiet aizsargbrilles.



Nēsājiet stabilus apavus!



Neizmetiet sadzīves atkritumu tvertnē.



Ieteikums, norāde



Lietošanas norādījumi



Akumulatoru bloka ievietošana



Akumulatoru bloka izņemšana



CE atbilstības markējums

2 Drošības noteikumi

2.1 Vispārējie drošības norādījumi par elektroinstrumentiem

BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības norādījumus un norādījumus, aplūkojet attēlus un iepazīstiet tehniskos datus, kas ir nodrošināti kopā ar elektroinstrumentu. Ja neievēro tālāk sniegtos norādījumus, var izraisīt elektrotričienu, ugunsgrēku un/vai smagus savainojumus.

Saglabājiet visus drošības norādījumus turpmākam uzzīnām.

Drošības norādījumos lietotais jēdziens "elektroinstrumenti" attiecas gan uz elektrotīkla instrumentiem (ar elektrokabeli), gan uz akumulatora instrumentiem (bez elektrokabela).

1. DROŠĪBA DARBA VIETĀ

- Uzturiet darba vietu tīru un labi apgaismoitu.** Nekārtīgā darba vieta un sliktā apgaismojumā var notikt nelaimes gadījumi.
- Nelietojiet elektroinstrumentu sprādzienbīstamā vidē, kurā ir uzliesmojošas vielas, gāze vai putekļi.** Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai tvaikus.
- Kad lietojat elektroinstrumentu, neļaujiet tuvoties bērniem un citiem pieaugušajiem.** Ja novērš uzmanību no instrumenta, var zaudēt kontroli pār to.

2. ELEKTRODROŠĪBA

- Elektroinstrumenta kontaktdakšai ir jābūt saderīgai ar kontaktligzdu. Kontaktdakšas konstrukciju nedrīkst nekādi pārveidot.** Ja elektroinstrumenti ir savienoti ar aizsargzemējuma ķēdi, nelietojiet kontakt-dakšas adapterus. Ja kontaktdakšas ir ne-pārveidotas un kontaktligzdas ir saderīgas, elektrotričiema risks ir samazināts.
- Darba laikā izvairieties no ķermenē saķares ar zemētiem priekšmetiem, pie-mēram, ar caurulēm, radiatoriem, plītīm vai ledusskapjiem.** Ja ķermenis ir zemēts, elektrotričiema risks ir paaugstināts.
- Sargājiet elektroinstrumentu no lietus vai mitruma.** Ja elektroinstrumentā ir iekļuvis

- ūdens, elektrotrieciena risks ir paaugstināts.
- d. **Neizmantojiet kabeli neatbilstīgi, piemēram, lai pārnēsātu vai pakārtu elektroinstrumentu vai lai atvienotu kontaktdakšu no kontaktligzdas. Sargājiet kabeli no karstuma, eļļas un saskares ar asām malām vai instrumenta kustīgajām daļām.** Ja kabelis ir bojāts vai samezglojies, elektrotrieciena risks ir paaugstināts.
 - e. **Ja ar elektroinstrumentu strādājat ārā, izmantojiet tikai tādu pagarinātājkabeli, kas ir piemērots lietojumam ārā.** Ja lieto pagarinātājkabeli, kas ir piemērots lietojumam ārā, elektrotrieciena risks ir samazināts.
 - f. **Ja elektroinstruments tomēr ir jālieto mitrā vidē, izmantojiet noplūdes strāvas aizsargreļu.** Ja izmanto noplūdes strāvas aizsargreļu, elektrotrieciena risks ir samazināts.
- ### 3. PERSONĪGĀ DROŠĪBA
- a. **Lietojot elektroinstrumentu, esiet uzmanīgs, darbojieties pārdomāti un strādājiet saprātīgi. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat noguris, ja esat alkohola reibumā vai narkotiku un zāļu ietekmē.** Ja elektroinstrumenta lietošanas laikā uz mirkli zaudē uzmanību, var nopietni savainoties.
 - b. **Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus un vienmēr lietojiet aizsargbrilles.** Ja atbilstīgi elektroinstrumenta modelim un lietojumam izmanto individuālos aizsardzības līdzekļus, piemēram, putekļu aizsargmasku, neslīdīgus darba apavus, aizsargķiveri vai ausu aizbāžņus, savainojumu risks ir samazināts.
 - c. **Nepielaujiet netīšu elektroinstrumenta ieslēgšanos.** Pirms pieslēdzat elektroinstrumenta elektropadevi un/vai pieslēdzat to pie akumulatora un pirms paceļat vai pārvietojat elektroinstrumentu, pārbaudiet, ka tas ir izslēgts. Ja elektroinstrumentu pārvieto, turot pirkstu uz slēdža, vai elektropadevi pieslēdz, kamēr instruments ir ieslēgts, var notikt nelaimes gadījums.
 - d. **Pirms ieslēdzat elektroinstrumentu, izņemiet no tā regulēšanas instrumentus vai uzgriežņu atslēgas.** Ja elektroinstrumenta rotējošajās daļās atrodas instruments vai uzgriežņu atslēga, var savainoties.
 - e. **Ievērojiet dabisku stāju. Saglabājiet stablu stāju un vienmēr ieturiet līdzsvaru.** Tad elektroinstrumentu ir vieglāk vadīt neparedzētās situācijās.
 - f. **Valkājiet piemērotu apgērbu. Nevalkājiet valīgu apgērbu un nelieciet rotaslietas.** Sargājiet matus un apgērbu no kustīgajām daļām. Valīgs apgērbs, rotaslietas vai gari mati var ieķerties kustīgajās daļās.
 - g. **Ja pie elektroinstrumenta var pievienot putekļu nosūkšanas un savākšanas ierīci, pārliecīties, ka tā ir pievienota un darbojas pareizi.** Ja izmanto putekļu nosūkšanas ierīci, var mazināt putekļu radīto apdraudējumu.
 - h. **Nepāļaujieties uz šķietamu drošību un ievelojiet elektroinstrumenta drošības noteikumus arī tad, ja pēc daudzkārtējas lietošanas elektroinstrumenti liekas labi pažīstams.** Ja darbojas neuzmanīgi, jau dažās sekundes daļās var smagi savainoties.
- ### 4. ELEKTROINSTRUMENTA PAREIZS LIETOJUMS UN DARĪBAS AR TO
- a. **Nepārslogojiet instrumentu. Katram darbam izvēlieties piemērotu elektroinstrumentu.** Ja elektroinstruments ir piemērots, noteiktajā jaudas diapazonā var strādāt labāk un drošāk.
 - b. **Nelietojiet elektroinstrumentu, ja tā slēdzis ir bojāts.** Elektroinstrumenti, ko vairs nevar ieslēgt vai izslēgt, ir bīstams un ir jāremontē.
 - c. **Pirms regulējat elektroinstrumentu, mainīt piederumu daļas vai instrumentu noliekat glabāšanā, atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un/vai atvienojiet akumulatoru.** Ar šiem drošības pasākumiem var novērst elektroinstrumenta netīšu ie slēgšanos.
 - d. **Kad elektroinstrumentu nelietojat, glabājiet to bēriem nepieejamā vietā. Nelaujiet instrumentu lietot personām, kuras to nepārzina vai nav izlasījušas šos norādījumus.** Ja elektroinstrumentu lieto nepieredzējušas personas, tas ir bīstams.
 - e. **Rūpīgi kopiet elektroinstrumentu un darbinstrumentus. Pārbaudiet, ka kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un nestrēgst un ka daļas nav iepļīsušas vai bojātas tā, ka var ietekmēt elektroinstrumenta darbību.** Pirms lietojat elektroinstrumentu, nodrošiniet bojāto daļu remontu. Daudzu negadījumu cēlonis ir slikti veikta elektroinstrumenta apkope.
 - f. **Uzturiet griezējinstrumentus asus un tīrus.** Ja griezējinstrumenti ir rūpīgi kopoti un to griezējšķautnes ir asas, tie retāk ies trēgst un ir vieglāk vadāmi.

- g. **Lietojiet elektroinstrumentu, piederumus, darbinstrumentus u. t. t. atbilstīgi šiem norādījumiem. Ievērojet darba apstākļus un izpildāmās darbības īpatnības.** Ja elektroinstrumentu izmanto neparedzēti, var radīt bīstamas situācijas.
- h. **Uzturiet elektroinstrumenta rokturus un noturvīrsmas sausus un tīrus, uz tiem nedrīkst būt eļļas un smērvielas.** Ja rokturi un noturvīrsmas ir slideni un rodas neparedzēta situācija, elektroinstrumentu nevar droši izmantot un vadīt.

5. AKUMULATORA INSTRUMENTA PAREIZS LIETOJUMS UN DARBĪBAS AR TO

- a. **Uzlādējiet akumulatoru tikai ar tādu uzlādes ierīci, ko ir ieteicis ražotājs.** Ja akumulatoru uzlādē ar ierīci, ar kuru ir paredzēts uzlādēt cita tipa akumulatoru, var izraisīt ugunsgrēku.
- b. **Lietojiet elektroinstrumentā tikai tam paredzētu akumulatoru.** Ja lieto cita tipa akumulatoru, pastāv savainojumu risks vai ugunsgrēka risks.
- c. **Kad akumulatoru nelietojat, sargājiet tā kontaktus no saspraudēm, monētām, atlēgām, naglām, skrūvēm un citiem maziem metāla priekšmetiem, kas var radīt īsslēgumu starp kontaktiem.** Ja starp akumulatora kontaktiem veidojas īsslēgums, var apdedzināties vai var izraisīt ugunsgrēku.
- d. **Ja akumulatoru lieto nepareizi, no tā var izplūst elektrolīts. Nepieļaujiet saskari ar to. Pēc saskares tas ir jānoskalo ar ūdeni. Ja elektrolīts ir iekļuvis acīs, vērsieties arī pie ārsta.** Izplūdis akumulatora elektrolīts var kairināt vai apdedzināt ādu.
- e. **Nelietojiet bojātu vai pārveidotu akumulatoru.** Bojāti akumulatori vai pārveidoti akumulatori var darboties neparedzami, tāpēc pastāv ugunsgrēka risks, sprādziena risks vai savainojumu risks.
- f. **Sargājiet akumulatoru no uguns un augstas temperatūras.** Saskarē ar uguni vai temperatūrā, kas pārsniedz 130 °C, akumulators var sprāgt.

6. APKOPE

- a. **Elektroinstrumenta remontu uzticiet tikai kvalificētiem speciālistiem, kuri izmanto tikai oriģinālās rezerves daļas.** Tādējādi ir garantēts, ka arī turpmāk ar elektroinstrumentu var darboties droši.
- b. **Neveiciet bojāta akumulatora apkopi.** Akumulatora apkope ir jāveic tikai ražotājam

vai pilnvarotam klientu apkalpošanas die-nestam.

- c. **Kad veic apkopi un remontu, drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.** Ja izmanto neatbilstīgus piederumus vai rezerves daļas, var izraisīt elektrotriecieni vai savainojumus.

Nemiet vērā uzlādes ierīces un akumulatoru bloka lietošanas pamācībās sniegtos norādījumus.

2.2 Īpašie drošības noteikumi instrumentam

Kopējie drošības noteikumi, veicot griešanu ar slīpmašīnu

- **Šis elektroinstruments ir izmantojams kā griešanas slīpmašīna. Nemiet vērā visus kopā ar elektroinstrumentu saņemtos drošības norādījumus, izlasiet instrukcijas, aplūkojiet attēlus un iepazīstieties ar datiem.** Tālāk sniegtu norādījumu neievērošana var izraisīt elektriskā trieciena saņemšanu, ugunsgrēku un/vai radīt smagus savainojumus.
- **Šis elektroinstruments nav paredzēts slīpēšanai, slīpēšanai ar slīppapīru, darbam ar stieplu suku un pulēšanai.** Šā elektroinstrumenta izmantošana neparedzētā veidā var radīt apdraudējumu un izraisīt savainojumus.
- **Neizmantojiet nekādus piederumus, kurus ražotājs nav paredzējis un ieteicis tieši šim elektroinstrumentam.** Iespēja konkrēto piederumu nostiprināt uz šā elektroinstrumenta vēl negarantē tā drošu izmantošanu.
- **Lietotā nomaināmā darbinstrumenta pieļaujamajam griešanās ātrumam jābūt nemazākam par uz elektroinstrumenta norādīto maksimālo griešanās ātrumu.** Piederums, kura griešanās ātrums pārsniedz pieļaujamo vērtību, var salūzt un tikt mests prom.
- **Lietotā darbinstrumenta ārējam diame-tram un biezumam jāatbilst elektroinstrumen-ta izmēriem.** Neatbilstošu izmēru darbinstrumentus nevar pietiekoši efektīvi nosagt vai kontrolēt.
- **Nomaināmajiem darbinstrumentiem, kas tiek nostiprināti ar vītnes ieliktni precīzi jāatbilst slīpmašīnas darbvārpstas vītnei.** Nomaināmajiem darbinstrumentiem, kas tiek nostiprināti, izmantojot balsta atluku, atvēruma diametram jāatbilst atloka

- stiprinājuma diametram.** Darbinstrumenti, kas nav precīzi nostiprināti uz elektroinstrumenta, nevienmērīgi griežas, stipri vibrē un var izraisīt kontroles zaudēšanu pār instrumentu.
- **Izmantojiet tikai nebojātus darbinstrumentus. Ik reizi pirms nomaināmā darbinstrumenta lietošanas pārbaudiet, vai, pie mēram, slīpēšanas disks nav atslānojies un vai tajā nav radušās plaisas, vai tam nav vērojams stiprs nodilums un vai stieplū sukā nav valīgu vai salūzušu stieplū. Ja elektroinstrumenti vai nomaināmajos darbinstrumenti ir kritis, pārbaudiet, vai tas nav bojāts, vai arī izmantojiet nebojātu darbinstrumentu. Pēc tam, kad nomaināmajais darbinstruments ir pārbaudīts un iestiprināts, turiet darbinstrumentu tā, lai tā tā rotācijas plakne nebūtu vērsta pret Jums vai pret citām tuvumā esošām personām, un ļaujiet elektroinstrumentam 1 minūti ilgi darboties ar maksimālo griešanās ātrumu. Bojāti darbinstrumenti šādas pārbaudes laikā parasti salūzt.**
 - **Lietojiet individuālo aizsargaprīkojumu. Atkarībā no apstrādes veida, izmantojiet pilno sejas masku, sejas vairogu vai aizsargbrilles. Attiecīgos gadījumos izmantojiet putekļu aizsargmasku, līdzekļus dzirdes orgānu aizsardzībai un aizsargcimdus vai speciālo priekšautu, kas spēj aizturēt slīpēšanas darbinstrumenta un apstrādājamā materiāla daļas.** Lietotāja acis jāaizsargā no prom lidojošiem svešķermēniem, kas veidojas dažādu darbu veikšanas laikā. Respiratoram vai elpošanas ceļu aizsargmaskai jāspēj atfiltrēt darbu izpildes laikā radušos putekļus. Ilgstošs, skaļš troksnis var izraisīt dzirdes zudumu.
 - **Nodrošiniet, lai citas personas atrastos drošā attālumā no darba zonas. Ikvienam, kas uzturas darba zonā, jālieto individuālais aizsargaprīkojums.** Apstrādājamā priekšmeta vai salūzušu nomaināmo darbinstrumentu atlūzas var atrauties, lidot prom un radīt savainojumus pat ārpus tiešās darba zonas.
 - **Veicot darbus, kuru laikā nomaināmais darbinstruments var skart slēptus elektriskos vadus, turiet elektroinstrumentu aiz izolētajām noturvirsmām.** Darbinstrumentam saskaroties ar spriegumnesošu vadu, spriegums var nonākt arī uz elektroinstrumenta metāla daļām un izraisīt elektriskā trieciena saņemšanu.
 - **Nekad nenolieciet malā elektroinstrumentu, pirms nomaināmais darbinstruments nav pilnībā apstājies.** Rotējošais darbinstrumenti var nonākt saskarē ar novietošanas virsmu, kā rezultātā Jūs varat zaudēt kontroli pār elektroinstrumentu.
 - **Nedarbiniel elektroinstrumentu, to pārnesot.** Rotējošais darbinstrumenti, nejauši nonākot saskarē ar jūsu apģērbu, var to ieraut un ieurbties jūsu ķermenī.
 - **Regulāri tīriet elektroinstrumenta ventilācijas atveres.** Motora ventilators ievelk putekļus elektroinstrumenta korpusā, bet apjomīgi metāla putekļu nogulsnējumi var radīt elektriskā trieciena saņemšanas briesmas.
 - **Neizmantojiet elektroinstrumentu ugunsnedrošu materiālu tuvumā.** Dzirksteles var aizdedzināt šādus materiālus.
 - **Neizmantojiet darbinstrumentus, kuriem ir nepieciešami šķidri dzesēšanas līdzekļi.** Ūdens vai citu šķidru dzesēšanas līdzekļu izmantošana var kļūt par cēloni elektriskā trieciena saņemšanai.
- Atsitiens un attiecīgie drošības noteikumi**
- Atsitiens ir iestrēguša rotējoša darbinstrumenta, piemēram, slīpēšanas diska, metāla sukas u.c. pēkšņa reakcija. Iestrēgšana izraisa pēkšņu rotējošā darbinstrumenta apstāšanos. Nekontrolēts elektroinstrumenti iestrēgšanas vietā tiek paātrināts pretēji darbinstrumenta griešanās virzienam.
- Piemēram, ja slīpēšanas disks iestrēgst apstrādājamajā priekšmetā, tajā iegremdētā slīpēšanas diska mala var iekerties materiālā, izraisot slīpēšanas diska salūšanu vai atsitienu. Šādā gadījumā slīpēšanas disks pārvietojas lietotāja virzienā vai arī pretējā virzienā - atkarībā no slīpēšanas diska rotācijas virziena iestrēgšanās vietā. Šādā gadījumā slīpēšanas disks var salūzt.
- Atsitienu izraisa nepareiza vai kļūdaina elektroinstrumenta lietošana. To iespējams novērst, pielietojot atbilstošus piesardzības pasākumus, kas ir aprakstīti tālākajā izklāstā.
- **Turiet elektroinstrumentu stingri ar abām rokām un ieņemiet tādu ķermeņa un roku stāvokli, kas ļautu efektīvi pretoties atsitienu spēkam.** Lai nodrošinātu vislielāko iespējamo kontroli pār atsitienu spēku vai reaktīvo griezes momentu, elektroinstrumentam darbojoties ar maksimālo efektivitāti, vienmēr izmantojiet papildu rokturi, ja tāds ir pieejams. Elektroinstrumenta lie-

totāji ar atbilstošiem drošības pasākumiem var pārvaldīt atsitiena laikā radušos reakcijas spēkus.

- **Nekādā gadījumā netuvieniet roku rotējošiem nomaināmajiem darbinstrumentiem.** Atsitiena gadījumā nomaināmais darbinstrumenti var skart Jūsu roku.
- **Neuzturieties vietā, uz kuru pēc atsitiena varētu pārvietoties elektroinstrumenti.** Atsitiens pārvieto elektroinstrumenti no iestrēgšanas vietas slīpēšanas diska kustībai pretējā virzienā.
- **Ievērojet īpašu piesardzību, strādājiet stūros, asu malu tuvumā utt. Novērsiet darbinstrumenta atsišanos pret apstrādājamo priekšmetu vai iestrēgšanu tajā.** Pastāv iespēja, ka rotējošais nomaināmais darbinstruments stūros un asu malu tuvumā var atsitoties atlēkt un ietrēgt. Tas var izraisīt kontroles zaudēšanu pār elektroinstrumentu vai kļūt par cēloni atsitienam.
- **Neizmantojet zāga kēdes un ripzāga asmeņus.** Šādi nomaināmie darbinstrumenti bieži rada atsitienu un izraisa kontroles zaudēšanu pār elektroinstrumentu.

Vispārējie drošības noteikumi slīpēšanai un griešanai

- **Izmantojet tikai lietošanai kopā ar Jūsu elektroinstrumentam atļautos slīpēšanas darbinstrumentus un šiem slīpēšanas darbinstrumentiem paredzētos aizsargpārsegus.** Slīpēšanas darbinstrumentus, kuri nav paredzēti jūsu elektroinstrumentam, nevar pietiekami nosegt, un tāpēc to lietošana nav droša.
- **Izliektie slīpēšanas diskī jāiestiprina tā, lai to slīpvirsma nepacelto virs aizsargpārsega malas plaknes.** Nepareizi iestiprinātu slīpēšanas disku, kas paceļas pāri aizsargpārsega malas plaknei, nav iespējams pietiekami nosegt.
- **Aizsargpārsegs stingri jānostiprina uz elektroinstrumenta un maksimālas drošības dēļ jānoregulē tā, lai pret lietotāju būtu vērsta vismazākā iespējamā slīpēšanas darbinstrumenta atklātā daļa.** Aizsargpārsegs ļauj aizsargāt lietotāju no lidojošām atlūzām, novērš nejaušu saskaršanos ar slīpēšanas darbinstrumentu, kā arī sargā no dzirkstelēm, kas varētu aizdedzināt apģērbu.
- **Slīpēšanas darbinstrumentus drīkst izmantot tikai paredzētajiem mērķiem.** Pie mēram: neizmantojet slīpēšanai grieša-

nas diska sānu virsmu. Griešanas diskī ir paredzēti materiāla griešanai ar diska mālu. Spēks, kas iedarbojas uz griešanas diska sānu virsmu, var to salauzt.

- **Vienmēr izmantojet tikai nebojātus balsta atlokus, kuru izmēri un forma atbilst izvēlētajam slīpēšanas diskam.** Piemēroti balsta atluki atbalsta slīpēšanas disku un samazina tā salūšanas. Griešanas diskī balsta atluki var atšķirties no slīpēšanas diskiem paredzētajiem balsta atlokiem.
- **Neizmantojet nolietotus lielāku elektroinstrumentu slīpēšanas diskus.** Lielāku elektroinstrumentu slīpēšanas diskī nav paredzēti darbam ar palielinātu griešanās ātrumu, kāds piemīt mazākiem elektroinstrumentiem, un var salūzt.

Citi īpaši drošības noteikumi griešanai ar slīpmašīnu

- **Izvairieties no griešanas diskī iestrēgšanas un pārāk stipra spiediena uz to. Neveidojet pārāk dziļus griezumus.** Griešanas diskī pārslodze palielina tā noslodzi un salocišanās vai iestrēgšanas iespējamību un līdz ar to arī atsitiena rašanās vai diska salūšanas iespējamību.
- **Nestāviet rotējoša griešanas diskī priekšā un aiz tā.** Pārvietojot griešanas diskī apstrādājamajā priekšmetā prom no sevis, atsitiena gadījumā elektroinstrumenti ar rotējošo diskī var strauji pārvietoties Jūsu virzienā.
- **Ja griešanas disks iestrēgst, kā arī, ja tiek pārtraukts darbs, izslēdziet instrumentu un turiet to nekustīgi, līdz disks pilnībā apstājas. Nekad nemēģiniet rotējošu diskī izņemt no griezuma - tas var izraisīt atsitienu.** Nosakiet un novērsiet iestrēgšanas iemeslu.
- **Nemēģiniet atkārtoti ieslēgt elektroinstrumentu, ja tajā iestiprinātais darbinstrumenti vēl atrodas apstrādājamajā priekšmetā. Nogaidiet, līdz elektroinstrumenti atsāk darboties ar maksimālo griešanās ātrumu, un tikai tad uzmanīgi turpiniet griešanu.** Pretējā gadījumā griešanas disks var iestrēgt, strauji pārvietoties prom no apstrādājamā priekšmeta vai izraisīt atsitienu.
- **Lai samazinātu atsitiena risku, ko izraisa griešanas diskī iestrēgšana, novietojiet balstu zem plāksnēm vai liela izmēra apstrādājamajiem priekšmetiem.** Liela izmēra priekšmeti var ieliekties sava svara dēļ.

Atbalstiet detaļu abās diska pusēs - gan griezuma tuvumā, gan arī malā.

- **Ievērojiet īpašu piesardzību, veidojot gremdriezumus vienpusēji pieejamās sienās vai citus nepārskatāmos objektos.** legremdējamais griešanas disks griešanas laikā var skart slēptus gāzes vai ūdens cauruļvadus, elektriskos vadus vai citus objektus, izraisot atsitienu.

2.3 Citi drošības noteikumi

- **Nelietojiet elektroinstrumentu lietū vai mitrumā.** Elektroinstrumentā iekļuvušais mitrums var izraisīt īssavienojumu un aizdegšanos.
- Ievadiet elektroinstrumentā iestiprināto darbinstrumentu materiālā tikai tad, ja elektroinstrumenti darbojas (darbinstruments rotē).
- Vadoties no drošības apsvērumiem, apstrādājamajam priekšmetam jābūt iestiprinātam skrūvspīlēs vai citā stiprināšanas ierīcē. Iestiprinot apstrādājamo priekšmetu, atbrīvojas abas rokas, kas atvieglo elektroinstrumenta lietošanu.
- Nestrādājiet uz kāpnēm.
- Nelietojiet rokas piespiediejuzgriežņus dimanta griešanas diska iestiprināšanai.
- Izmantojiet apstrādājamajam materiālam piemērotus darbinstrumentus ar atbilstošu specifikāciju - skatīt informāciju uz dimanta griešanas diska un tā iesaiņojuma.
- Lai novērstu dimanta griešanas diska pārkāršanu, pēc vairākām griešanas operācijām vai intensīva griešanas procesa ieturiet pauzi.
- Nepakļaujiet dimanta disku sānu spiedienam.
- Dimanta griešanas diskī ir pašuzasinoši. Samazināta griešanas jauda un ugunīga diska mala liecina par to, ka dimanta griešanas disks neass. Darbinstrumentu var uzasināt, veidojot īsus griezumus abrazīvā materiālā (kalķakmenī, asfaltā vai gāzbetonā). Parasti, griežot akmeni, ir vērojamas atsevišķas dzirksteles, taču tas nenozīmē neko īpašu.
- Neveiciet griešanu pāri metāla priekšmiem, naglām vai skrūvēm.
- **Izmantojiet piemērotas meklēšanas iekārtas, lai atrastu slēptus komunālapgādes vadus, vai arī lūdziet palīdzību vietējā komunālapgādes uzņēmumā.** Darbinstrumentam skarot spriegumnesošu vadu, var

notikt aizdegšanās un lietotājs var saņemt elektrisko triecienu. Gāzes cauruļvada bojājums var izraisīt sprādzienu. Ūdensvada bojājums var radīt materiālo vērtību bojājumus.

- **Darba laikā var veidoties bīstami/indīgi putekļi (piemēram, apstrādājot svinu saturošu krāsu, dažus koksnes veidus utt.). Azbestu saturošus materiālus drīkst apstrādāt tikai kompetentas personas.** Pieškaršanās šiem putekļiem vai to ieelpošana var radīt apdraudējumu strādājošās personas un citu tuvumā esošo personu veselībai. Ievērojiet Jūsu valstī spēkā esošos drošības noteikumus.



Lai pasargātu savu veselību, nēsājiet masku elpošanas ceļu aizsardzībai P2 un izmantojiet piemērotu uzsūkšanas ierīci.

- **Pēc minerālmateriālu (piemēram, ģipsa) apstrādes: caur ventilācijas atvērumiem izpūtiet elektroinstrumenta iekšpusi un slēdža elementu ar sausu, eļļu nesaturošu gaisu.** Pretējā gadījumā ģipsi saturotie putekļi var ieklūt elektroinstrumenta korpusā, nosēsties uz slēdža mehānisma un gaisa mitruma dēļ to iecementēt. Tas var nelabvēlīgi ietekmēt ieslēdzēja mehānisma darbību un izraisīt elektroinstrumenta pārkāršanu.
- **Lai darbinātu akumulatora elektroinstrumentus, izmantojiet tikai tiem paredzētus akumulatoru blokus un neizmantojiet elektrotīkla barošanas blokus. Nelietojiet citu ražotāju uzlādes ierīces, lai uzlādētu akumulatoru bloku.** Ja izmanto piederumus, kurus ražotājs nav paredzējis izmantot, var izraisīt elektrotriecienu un/vai smagus nelaimes gadījumus.

2.4 Drošības noteikumi slīpēšanas darbinstrumentiem

- Slīpēšanas darbinstrumenti ir trausli, tāpēc, rīkojoties ar tiem, nepieciešams ievērot īpašu piesardzību! Bojātu, nepareizi izvēlētu vai nepareizi nostiprinātu slīpēšanas darbinstrumentu izmantošana ir bīstama un var būt par cēloni nopietniem savainojumiem.
- Uzglabāšanas laikā nepakļaujiet slīpēšanas darbinstrumentus mehāniskiem bojājumiem vai nelabvēlīgai apkārtējās vides iedarbībai.

- levērojiet piesardzību, rīkojoties ar slīpēšanas darbinstrumentiem un tos transportējot.
- levērojiet uz etiketes vai slīpēšanas darbinstrumenta norādītos datus, kā arī lietošanas ierobežojumus, drošības noteikumus vai citus norādījumus. Ja rodas neskaidrības ar slīpēšanas darbinstrumentu izvēli, lietotājam pirms darba jāsaņem informācija no ražotāja.
- Slīpēšanas darbinstrumentu montāža ir veicama atbilstoši sadaļā sniegtajiem norādījumiem.
- Slīpēšanas darbinstrumentu montāžu drīkst veikt tikai kompetentas personas.

2.5 Instrumenta radītā trokšņa un vibrācijas parametru vērtības

Atbilstoši EN 60745 noteiktās tipiskās vērtības ir šādas:

skaņas spiediena līmenis	$L_{PA} = 86 \text{ dB(A)}$
skaņas jaudas līmenis	$L_{WA} = 97 \text{ dB(A)}$
mērījumu izkliede	$K = 3 \text{ dB}$



UZMANĪBU

Veicot darbu ar elektroinstrumentu, radītā trokšņa emisija var radīt dzirdes traucējumus.

- Lietojiet dzirdes aizsarglīdzekļus.

Instrumenta radīto svārstību paātrinājuma vērtība a_h (vektoru summa trijos virzienos) un mērījumu izkliede K ir noteikta atbilstoši standartam EN 60745:

Griešana ar slīpmašīnu

$$a_h \leq 2,5 \text{ m/s}^2$$

$$K = 2 \text{ m/s}^2$$

Instrumenta radītās vibrācijas un trokšņa vērtības

- kalpo instrumentu salīdzināšanai,
- ir izmantojamas trokšņa un vibrācijas iedarbības iepriekšējam izvērtējumam lietošanas laikā,
- raksturo elektroinstrumenta galvenos lietošanas veidus.



UZMANĪBU

Instrumenta radītā trokšņa parametru vērtības var atšķirties no šeit norādītajām vērtībām. Tās ir atkarīgas no izmantojamā darbinstrumenta, kā arī no apstrādājamā priekšmeta īpašībām.

- Novērtējet faktisko slodzi visā darba ciklā.
- Atkarībā no šīs faktiskās noslodzes jāizvēlas piemēroti aizsardzības pasākumi, kas ļautu nodrošināt lietotāja aizsardzību.

3 Paredzētais pielietojums

Elektroinstruments ir paredzēts betona u akmens griešanai, nelietojot šķidrus dzesēšanas un eļlošanas līdzekļus.

Elektroinstrumentā drīkst iestiprināt un kopā ar to lietot vienīgi Festool dimanta griešanas diskus EN 13236.

Šis elektroinstruments nav lietojams pulēšanai un metāla apstrādei.

Elektroinstruments ir paredzēts lietošanai kopā ar Festool sērijas BP līdzīgas sprieguma klases akumulatoru blokiem.



Ja izstrādājums netiek lietots paredzētajā veidā, par sekām atbild lietotājs.

4 Tehniskie dati

Akumulatora griešanas sistēma ar dimanta diskiem DSC-AGC 18 FH

Motora spriegums	18 V DC
Griešanās ātrums (brīvgaitā)	4500 - 8500 min ⁻¹
Griešanās ātruma regulēšanas pakāpes	1 4500 min ⁻¹
	2 5300 min ⁻¹
	3 6100 min ⁻¹
	4 6900 min ⁻¹
	5 7700 min ⁻¹
	6 8500 min ⁻¹
Slīpēšanas darbinstrumenta aploces ātrums	80 m/s
Darbvārpstas vītnē	M 14
Slīpēšanas darbinstrumenta Ø	125 mm

Akumulatora griešanas sistēma ar dimanta diskiem	DSC-AGC 18 FH
Slīpēšanas darbinstrumenta biezums	maks. 3,0 mm min. 1,0 mm
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01/2014	3,2 kg

5 Instrumenta elementi

- [1-1] Uzsūkšanas īscaurule
- [1-2] Papildroktura vītnē
- [1-3] Papildrokturis
- [1-4] Ieslēdzējs
- [1-5] Atvirzīšanas svira
- [1-6] Nosūkšanas pārsegs
- [1-7] Griešanās ātruma regulators
- [1-8] Izolētās noturvīrsas (ieēnotas pelēkā krāsā)
- [1-9] Poga darbvārpstas fiksēšanai
- [1-10] Taustiņi akumulatoru bloka atbrīvošanai
- [1-11] Taustiņš uz akumulatoru bloka tā uzlādes pakāpes nolasīšanai
- [1-12] Uzlādes pakāpes indikators

Ne visi šeit attēlotie vai aprakstītie piederumi ietilpst piegādes komplektā.

Parādītie attēli atrodas vācu valodā sniegtajā lietošanas pamācībā.

5.1 Elektroniskā daļa

Pakāpeniskā palaišana

Elektroniski realizējama pakāpeniskā palaišana nodrošina elektroinstrumentam vienmērīgu ie-skrejienu.

Griešanās ātruma regulators [1-7]

Instrumenta griešanās ātrumu ar pirkstra-ta palīdzību var bezpakāpju veidā regulēt visā griešanās ātruma vērtību diapazonā. Tas ļauj optimāli izvēlēties materiāla īpašībām atbilsto-šu griešanās ātrumu. Nemiet vērā uz slīpēša-nas darbinstrumentiem norādītos datus.

Griešanās ātruma stabilizēšana

Izvēlētais motora griešanās ātrums tiek elek-troniski uzturēts nemainīgā līmenī. Tāpēc grie-šanās ātrums saglabājas nemainīgs arī tad, ja pieaug instrumenta noslodze.

Aizsardzība pret atsitienu

Pēkšni samazinoties elektroinstrumenta grie-šanās ātrumam, piemēram, darbinstrumentam iestrēgstot griezumā, elektroinstrumenta mo-tors nekavējoties izslēdzas. Lai šādā gadījumā no jauna iedarbinātu elektroinstrumentu, vis-pirms to izslēdziet un tad no jauna ieslēdziet.

Aizsardzība pret atkārtotu ieslēgšanos

Iebūvētā aizsardzība pret atkārtotu ieslēgšanos novērš elektroinstrumenta atkārtotu patvaļīgu ieslēgšanos, atjaunojoties barojošā sprieguma padevei pēc elektrobarošanas pārtraukuma. Lai šādā gadījumā no jauna iedarbinātu elektroin-strumentu, vispirms to izslēdziet un tad no jauna ieslēdziet.

Aizsardzība pret pārkaršanu

Pārkaršanas gadījumā elektroniskā aizsardzī-bas ierīce pārslēdz elektroinstrumentu dzesē-šanas režīmā. Šajā režīmā motors turpina dar-boties, taču gaitas stabilizēšanas funkcija tiek deaktivizēta. Pēc aptuveni 10–20 sekunžu ilgas atdzišanas fāzes elektroinstruments atkal ir gatavs darbam un ir izmantojams ar pilnu slo-dzi.

6 Lietošanas uzsākšana

Uzsūkšanas pārsegs ir iepriekš uzmontēts, un to nedrīkst demontēt vai izjaukt.

6.1 Pareizi turiet elektroinstrumentu

Turiet elektroinstrumentu ar abām rokām aiz izolētajām noturvīrsmām [1-8]: vienu roku no-vietojiet uz motora korpusa aiz ieslēdzēja, bet ar otru roku satveriet papildrokturi [1-3].

6.2 Ieslēgšana/izslēgšana

Ieslēgšana [2a]

- Pārvietojiet ieslēdzēju [1-4] uz priekšu. Pie-spiezot ieslēdzēja priekšējo daļu, tas fiksē-jas ieslēgtā stāvoklī.

Līdz ar to ieslēdzējs [1-4] tiek fiksēts, un elektroinstruments ieslēgdzas.

- (i) Kontaktējet rotējošo darbinstrumentu ar apstrādājamo materiālu tikai pēc tam, kad darbinstrumenta griešanās ātrums ir sas-niedzis darba vērtību.

Griešanās ātruma iestatīšana

Elektroinstrumenta griešanās ātrumu var iestatīt 6 pakāpēs, atbilstoši apstrādājamā mate-riāla īpašībām.

- Pagrieziet [1-7] griešanās ātruma regulato-ru stāvoklī, kas atbilst vēlamajai griešanās ātruma pakāpei.

Izslēgšana [2b]

- Paceliet elektroinstrumentu augšup, nost no apstrādājamā materiāla.
- Nospiediet ieslēdzēja **[1-4]** aizmugurējo daļu.

Pie tam nostrādā fiksators, un elektroinstruments izslēdzas.



BRĪDINĀJUMS

Savainošanās briesmas, ko rada atsitiens un prom lidojošas daļas

- Pirms elektroinstrumenta novietošanas nogaidiet, līdz tajā iestiprinātais rotējošais slīpēšanas darbinstrumenti ir pilnībā apstājies.
- Novietojiet elektroinstrumentu plakaniski, atbalstot uz uzsūkšanas pārsega.

7 Akumulatoru bloks

- Akumulatoru bloka ievietošana **[3a]**
- Akumulatoru bloka izņemšana **[3b]**

7.1 Uzlādes pakāpes indikators

Uzlādes pakāpes indikators **[1-12]** pie nospiesa taustiņa **[1-11]** aptuveni 2 sekundes ilgi parāda alumulatoru bloka uzlādes pakāpi:



70-100%



40-70%



15-40%



< 15% *

* **Ieteikums:** pirms tālākas lietošanas uzlādējiet akumulatoru bloku.

- (i)** Sīkāku informāciju par akumulatoru bloku un uzlādes ierīci var atrast attiecīgi akumulatoru bloka un uzlādes ierīces lietošanas pamācībā.

8 Iestatījumi



BRĪDINĀJUMS

Savainojumu risks

- Pirms jebkādu darbu veikšanas pie elektroinstrumenta izņemiet no tā akumulatoru bloku.

8.1 [1-3]Papildroktura montāža

- !** Lai darba laikā garantētu drošu un neno-gurdinošu ķermeņa stāvokli, vienmēr iz-mantojiet papildrokturi.

Ar ūpašas konstrukcijas - „VIBRASTOP“ - palī-dzību iespējams samazināt vibrāciju, kas izpla-tās caur papildrokturi.

- Atkarībā no veicamā darba rakstura, papil-drokturi **[1-3]** var ieskrūvēt vītnē **[1-2]** elektroinstrumenta sānos.

8.2 Dimanta griešanas diska nomaiņa [4]



BRĪDINĀJUMS

Negadījuma risks, traumu risks

- Neizmantojiet nekādus citus drošības sa-vilcējuzgriežņus, kā tikai tos, kas iekļauti komplektā. Nelietojiet rokas piespiedējuz-griežņus!
- Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos dimanta griešanas diskus un balsta atlokus, kas ir iekļauti slīpmašīnas piegādeskomplektā.
- Nelietojiet kompozītos griešanas diskus.
- Izmantojiet tikai nebojātus drošības savil-cējuzgriežņus!



UZMANĪBU

Savainošanās bīstamība, ko rada karsti un asi darbinstrumenti

- Nelietojiet vibrējošus, neonus un bojātus slīpēšanas darbinstrumentus.
- Nelietojiet slīpēšanas darbinstrumentus, kas pirms montāžas ir tikuši pakļauti sti-prai mitruma vai augstas temperatūras ie-darbībai.
- Lietojiet aizsargcimdos.

- Izņemiet no elektroinstrumenta akumulato-ru bloku.
- Notīriet atloku **[4-4]** un un drošības savil-cējuzgriezni **[4-2]** kā arī dimanta griešanas disku griešanas virsmas **[4-3]**.
- Novietojiet uz darbvārpstas balsta atloku **[4-4]** ar centrējošo izcilni.
- Pie tam sekojiet, lai balsta atloka centrē-jošais izcilnis precīzi ievietotos diska atvē-rumā un lai sakristu savienojošā elementa forma starp elektroinstrumentu/darbvārpstu un centrējošo izcilni.

Sekojiet, lai elektroinstrumenta darbvārpstas diametrs sakristu ar slīpēšanas darbinstrumenta atvēruma diametru.

Sekojiet, lai sakristu norādītais slīpēšanas darbinstrumenta griešanās virziens (bulta

uz slīpēšanas darbinstrumenta) un darb-vārpstas griešanās virziens (bulta uz elektroinstrumenta korpusa).

Novietojiet uz darbavārpstas dimanta griešanas disku **[4-3]** un balsta atloku.

- Novietojiet drošības piespiedējuzgriezni **[4-2]** uz dimanta griešanas diska, nospie-diet darbavārpstas fiksēšanas pogu **[4-5]** un stingri piekrūvējiet drošības piespiedējuz-griezni ar divizciļu uzgriežņu atslēgu **[4-1]**.
- Pārbaudiet slīpēšanas darbinstrumenta sti-prinājumu un novietojumu elektroinstru-mentā.

-  Pirms ieslēgšanas pārbaudiet, vai di-manta griešanas disks un uzsūkšanas pār-sega **[1-6]** kustīgā daļa spēj brīvi pārvieto-ties.

Veiciet jaunā dimanta griešanas diska pār-baudi, aptuveni vienu minūti darbinot elektroinstrumentu bez slodzes.

Diska noņemšanu veiciet secībā, kas pretēja ie-priekš aprakstītajai.

8.3 Galda plāksne [5]

Galda plāksne **[5-1]** samazina apstrādājamā priekšmeta virsmas sabojāšanas risku.

- Uzvirziet unnofiksējiet galda plāksni uz uzsūkšanas pārsega galda priekšējās malas.

8.4 Uzsūkšana



BRĪDINĀJUMS

Veselības apdraudējums no putekļiem.

- Nekādā gadījumā nestrādājiet bez nosūk-šanas ierīces.
- Ievērojiet attiecīgās valsts normatīvos ak-tus.

Uzsūkšanas īscaurulei **[1-1]** var pievienot Festool mobilo vakuumūcēju Absaugmobil, izmantojot uzsūkšanas šķūteni ar diametru 27 mm vai 36 mm (36 mm šī ir ieteicama, jo tai ir mazāks nosprostošanās risks) angeschlossen werden.

Ø 27 mm uzsūkšanas šķūtenes savienotājs jā-pievieno lenķposmam. Ø 36 mm uzsūkšanas šķūtenes savienotājs jāpievieno lenķposmam.

Ieteikums: Lietojiet antistatisko uzsūkšanas šķūteni! Tas ļaus samazināt elektrisko izlādi.

9 Darbs ar elektroinstrumentu



BRĪDINĀJUMS

Savainošanās bīstamība

- Kontaktējiet elektroinstrumentā iestiprinā-to darbinstrumentu ar apstrādājamo mate-riālu tikai tad, ja elektroinstrumenti ir ie-slēgts un darbinstruments rotē.
- Nostipriniet apstrādājamo priekšmetu tā, lai tas apstrādes laikā nevarētu pārvieto-ties.
- Netuviniet rokas rotējošanam slīpēšanas darbinstrumentam.



BRĪDINĀJUMS

Savainošanās briesmas, salūztot slīpēšanas darbinstrumentam

- Sekojiet, lai netiktu pārsniegts norādītais slīpēšanas darbinstrumenta derīguma da-tums.



BRĪDINĀJUMS

Savainošanās briesmas, izkustoties apstrā-dājamajam priekšmetam

- Droši nostipriniet apstrādājamo priekšme-tu.



BRĪDINĀJUMS

Savainošanās briesmas, veicot darbu virs galvas

- Strādājot virs galvas, vienmēr nēsājiet aiz-sargbrilles.
- Nēsājiet P2 masku elpošanas ceļu aizsar-dzībai.

- Laikā, kad elektroinstrumenti netiek lie-tots, novietojiet to plakaniski, atbalstot uz aizsargpārsega.
- Elektroinstrumenta transportēšanas laikā izņemiet no tā slīpēšanas darbinstrumentu.

9.1 Griešana ar slīpmašīnu

- Vienmēr vadiet slīpēšanas darbinstrumentu caur apstrādājamo peiekšmetu taisni. Pie tam sekojiet, lai slīpēšanas darbinstru-ments netiktu nolieks un sašķiebts vai pa-kļauts sānu noslodzei.
- Raugieties, lai galda plāksne līdzēni pie-kļautos apstrādājamajam priekšmetam.

9.2 Griešana malas tuvumā [6]



BRĪDINĀJUMS

Savainošanās briesmas, ko rada brīvi novietots slīpēšanas instruments!

- Izņemot gadījumus, kad griešana notiek malas tuvumā, uzsūkšanas pārsegu drīkst izmantot tikai fiksētā stāvolī un kopā ar papildrokturi.
- **①** Noņemiet papildrokturi.
- Pārbaudiet, vai uzsūkšanas pārsega kustīgo daļu ir iespējams brīvi pārvietot ar atvirzīšanas sviru un vai tā automātiski atgriežas sākuma stāvoklī.
- Turiet elektroinstrumentu ar labo roku.
- **②** Ieslēdziet elektroinstrumentu un novietojiet to uz apstrādājamā priekšmeta.
- **③** Nedaudz pirms sienas ar kreiso roku atbloķējiet uzsūkšanas pārsega atvirzīšanas sviru **[6-1]**.
- **④** Ar atvirzīšanas sviru atvelciet uzsūkšanas pārsega kustīgo daļu un vienlaicīgi turpiniet griešanu, lai nokļūtu iespējami tuvu sienai.
Tādā veidā tiek garantēta nosūkšanas iekārtas maksimāli efektīva funkcionēšana.
- Pēc griešanas operācijas beigām ar atvirzīšanas sviru pārvietojiet uzsūkšanas pārsegu atpakaļ sākuma stāvoklī.

10 Akustiskie brīdinājuma signāli

Schaltet das Elektrowerkzeug aufgrund nachfolgender Betriebszustände ab, ertönt beim Einschalten ein Warnsignal.

Akumulatoru bloks netiek pieņemts

- Ievietojiet pareiza modeļa akumulatoru bloku.

Akumulatoru bloks ir tukšs

- Nomainiet akumulatoru bloku.
- Uzlādējiet akumulatoru bloku.

Akumulatoru bloks ir bojāts

- Nomainiet akumulatoru bloku.
- Pārbaudiet atdzisuša akumulatoru bloka funkcionēšanas spēju, izmantojot uzlādes ierīci.

Akumulatoru bloks ir pārkarsis

- Nogaidiet, līdz akumulatoru bloks ir atzisis.

Elektroinstruments ir pārkarsis

- Pēc atdzišanas elektroinstrumentu var no jauna iedarbināt.

Elektroinstruments ir bojāts

- Sazinieties ar Festool klientu apkalpošanas uzņēmumu vai specializētu tirdzniecības vietu.

Elektroinstruments ir iestrēdzis

- Novērsiet iestrēgumu.
- i** Ieslēdzot iestrēgušu elektroinstrumentu, skan brīdinošs tonālais signāls.

11 Piederumi

Izmantojiet tikai Festool oriģinālos darbinstrumentus un oriģinālos piederumus. Izmantojot zemākas kvalitātes instrumentus un citu ražotāju piederumus, var pieaugt savainošanās risks un ievērojami pasliktināties instrumenta līdzsvarojums, kas pasliktina darba rezultātu kvalitāti un paātrina instrumenta dilšanu. Piederumu un instrumentu pasūtījuma numurus skatiet www.festool.lv.

12 Apkalpošana un apkope



BRĪDINĀJUMS

Savainojuma rašanās un elektriskā trieciena saņemšanas bīstamība

- Veicot jebkuru apkalpošanas un apkopes darbu, vienmēr izņemiet no elektroinstrumenta akumulatoru bloku.
- Visus apkalpošanas un remonta darbus, kas prasa motora korpusa atvēšanu, drīkst veikt vienīgi pilnvarotā klientu apkalpošanas remonta darbnīcā.



Klientu apkalpošana un remonts

tieki veikts vienīgi ražotāja uzņēmumā vai servisa darbnīcās. Tuvākā servisa uzņēmuma adresi var atrast interneta vietnē:

www.festool.lv/apkalposana



Izmantojiet tikai oriģinālās Festool rezerves daļas! Šo daļu pasūtījuma numurus var atrast interneta vietnē:

www.festool.lv/apkalposana

Lai nodrošinātu vajadzīgo gaisa cirkulāciju, dzesējošā gaisa ievadīšanas atvērumiem vienmēr jābūt nenosegtiem un tīriem.

Apstrādājot minerālmateriālus (piemēram, gipsi, ...), putekļi var ieklūt elektroinstrumenta korpusā, pārklāt ieslēdzēju un gaisa mitruma dēļ sacietēt, to iecementējot. Tas var nelabvēlīgi ietekmēt ieslēdzēja mehānisma darbību un izraisīt elektroinstrumenta pārkaršanu.

- Ik reizi pēc šādu materiālu apstrādes caur ventilācijas atvērumiem izpūtiet elektroinstrumenta iekšpusi un ieslēdzēju ar sausa, eļļu neaturoša, saspiesta gaisa plūsmu. Pēc lietošanas notīriet slīpēšanas darbinstrumentu.

Uzturiet tīrus elektroinstrumenta, uzlādes ierīces un akumulatoru bloka savienojošos kontaktus.

Gadījumā, ja kustīgais uzsūkšanas pārsegs automātiski neatgriežas sākuma stāvoklī, notīriet to, atkārtoti atverot un aizverot. Ja klūmi šādā veidā neizdodas novērst, nogādājiet elektroinstrumentu klientu apkalpošanas dienesta uzņēmumā.

13 Apkārtējā vide



Neizmetiet instrumentu sadzīves atkritumu tvertnē! Nolietotie instrumenti, to piederiumi un iesaiņojuma materiāli jāpakļauj otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā. Ievērojet spēkā esošos nacionālos noteikumus.

15 Uzlādes ierīce – drošības norādījumi



BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības noteikumus un norādījumus. Ja drošības noteikumus un norādījumus neievēro, var notikt ugunsgrēks un lietotājs var saņemt elektrotriecieni un/vai smagi savainoties.

Saglabājiet visus drošības noteikumus un norādījumus turpmākām uzņāmām.

- Lādēšanas ierīci drīkst izmantot **bērni**, kas ir vismaz astoņus gadus veci, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām vai garīgām spējām vai ar nepietiekamām zināšanām un pieredzi, ja viņus uzrauga par drošību atbildīga persona vai ja viņi ir apmācīti, kā droši lietot ierīci, un izprot ar to saistīto risku. **Bērni** nedrīkst rotaļāties ar uzlādes ierīci. **Bērni** drīkst tīrīt uzlādes ierīci un **veikt tās apkopi lietotāja līmenī** tikai pieaugušo uzraudzībā.
- Neatveriet uzlādes ierīci!
- Sargājiet uzlādes ierīci no metāla priekšmetiem (piemēram, metāla skaidām) un šķidrumiem!
- BRĪDINĀJUMS!** Ar uzlādes ierīci nelādējiet atkārtoti neuzlādējamas baterijas!
- Ar uzlādes ierīci nelādējiet citu ražotāju akumulatoru blokus. Nedarbiniet akumulatora elektroinstrumentu ar citu ražotāju barošanas blokiem vai akumulatoru blokiem. Nelādējiet akumulatoru bloku ar**

Atbilstoši Eiropas Kopienas direktīvai par no-lietotajām elektriskajām un elektroniskajām ie-kārtām un šīs direktīvas atspoguļojumiem na-cionālajos likumdošanas aktos, nolietotie elektroinstrumenti jāsavāc atsevišķi un jāpakļauj otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Informācija par direktīvu REACH:
www.festool.lv/reach

14 Vispārēji norādījumi

14.1 Bluetooth®

Vārdiskais apzīmējums Bluetooth® un to satu-rošie logotipi ir firmas Bluetooth SIG, Inc. reģis-trētas preču zīmes, kas tiek lietotas saskaņā ar firmai TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG un līdz ar to arī firmai Festool izsniegto licenci.

citu ražotāju uzlādes ierīcēm. Ja izmanto piederumus, kurus ražotājs nav paredzējis izmantot, var izraisīt elektrotriecienu un/vai smagus ne-laimes gadījumus.

- Ja uzlādes ierīce atrodas Systainer, uzlādes ierīci nedrīkst pieslēgt tīkla kontaktligzdai!
- Sargājet ierīci no mitruma.
- Sargājet barošanas vadu no karstuma, eļļām un asām malām.
- Ja ierīces **elektrokabelis** ir bojāts, tas ir jānomaina pilnvarotā klientu apkalpošanas dienesta darbnīcā, lai novērstu apdraudējumu.
- Lai novērstu apdraudējumu, pirms lietošanas pārbaudiet, ka ierīce – it īpaši tās barošanas vads, kontaktdakša un korpuiss – nav bojāta. Ja ir bojājumi, kādā no pilnvarotajām klientu apkalpošanas darbnīcām lūdziet veikt remontu.
- **Nenosedziet uzlādes ierīces ventilācijas atveres.** Citādi uzlādes ierīce var pārkarst un darboties nepareizi.
- **Ja akumulatoru bloks ir bojāts vai to lieto nepareizi, no tā var izplūst tvaiki.** Šie tvaiki var kairināt elpcelus. Nodrošiniet svaigu gaisu un vērsieties pie ārsta, ja ir sūdzības.

16 Uzlādes ierīce – tehniskie dati

Uzlādes ierīce	SCA 16	TCL 6	TCL 6 DUO
Elektrotīkla spriegums (ieeja)	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~
Elektrotīkla frekvence	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Uzlādes spriegums (izeja)	10,8 - 18 V ==	10,8 - 18 V ==	Izvade1: 10,8 - 18 V == Izvade2: 10,8 - 18 V ==
Lādēšanas strāva	Maks. 16 A	Maks. 6 A	Izvade1: Maks. 6 A Izvade2: Maks. 6 A
Akumulatoru bloku BP un BPC aptuvenais uzlādes laiks			
2,5 Ah	34 min	34 min	34 min
4,2 Ah	76 min	76 min	76 min
3,0 Ah / 3,1 Ah	33 min	33 min	33 min
4,0 Ah	32 min	32 min	32 min
5,0 Ah / 5,2 Ah	33 min	45 min	45 min
6,2 Ah	32 min	53 min	53 min
8,0 Ah	34 min	87 min	87 min
Pielaujamā vides temperatūra darbības laikā	No 0 °C līdz +40 °C		

17 Uzlādes ierīce – simboli

-  Brīdinājums par vispārīgu apdraudējumu
-  Brīdinājums par risku saņemt elektrisko triecienu
-  Izlasiet lietošanas instrukciju un drošības norādījumus.
-  Izlasiet lietošanas pamācību un drošības noteikumus!
-  Paredzēts lietošanai vienīgi telpās
-  Drošinātājs ar strāvas vērtības norādi
-  Drošības transformatori
-  II aizsardzības klase
-  Neizmetiet sadzīves atkritumu tvertnē.
-  Neizmetiet sadzīves atkritumu tvertnē.
-  Lietošanas norādījumi
-  CE atbilstības marķējums

18 Uzlādes ierīce – paredzētais pielietojums

Uzlādes ierīces paredzētais lietojums

- Tikai telpās
- Festool litija jonu akumulatoru bloku BP un BPC uzlāde ar tālāk norādīto nominālo spriegumu un kapacitāti

10,8 V (3S1P)	2,5 Ah
10,8 V (3S2P)	4,2 Ah
14,4 V (4S2P)	5,2 Ah
18,0 V (5S1P)	3,0 Ah, 3,1 Ah, 4,0 Ah
18,0 V (5S2P)	5,0 Ah, 5,2 Ah, 6,2 Ah, 8,0 Ah

 Ja izstrādājums netiek lietots paredzētajā veidā, par sekām atbild lietotājs.

19 Uzlādes ierīce – ierīces elementi

- [1-1] Uzlādes šahta
- [1-2] Akumulators
- [1-3] Atlikušā uzlādes laika rādījums (tikai SCA 16)
- [1-4] Uzlādes statusa rādījums
- [1-5] Barošanas vada uztīšanas spole
- [1-6] Ventilācijas atveres (tikai SCA 16)
- [2] Uzlādes ierīces sienas stiprinājums

Parādītie attēli atrodas vācu valodā sniegtajā lietošanas pamācībā.

20 Uzlādes ierīce – ekspluatācijas sākšana

BRĪDINĀJUMS

Nepieļaujams spriegums vai frekvence!

Negadījumu risks

- Elektrotīkla spriegumam un frekvencēi jāatbilst uz marķējuma plāksnītes norādītajiem datiem.
- Ziemeļamerikā drīkst lietot vienīgi Festool instrumentus, kas paredzēti spriegumam 120 V / 60 Hz.

20.1 Uzlādes sākšana

BRĪDINĀJUMS! Pirms sākat ekspluatāciju, barošanas vadu pilnībā iztiniet no padziļinājuma [1-5].

- Iespaidiet uzlādes ierīces kontaktdakšu kontaktligzdā.
- Iebīdīet akumulatoru bloku [1-2] uzlādes šahtā [1-1].

20.2 Uzlādes ierīces sienas stiprinājums

Skatiet attēlu [2].

21 Uzlādes ierīce – ekspluatācija

21.1 LED rādījumu nozīme

Kad sāk uzlādes ierīces ekspluatāciju, uzlādes statusa rādījuma LED [1-4] iedegas dzeltenā krāsā.

SCA 16 pašpārbaude

Pirms uzlādes statusa rādījuma LED iedegas dzeltenā krāsā, visas LED [1-3] un [1-4], kā arī ventilators [1-6] ieslēdzas uz apmēram 1 s.

Uzlādes ierīces darbības stāvokļi

Dzeltens LED rādījums – deg pastāvīgi.

Uzlādes ierīce ir gatava darbam.

Zaļš LED rādījums – mirgo.

Notiek akumulatoru bloka uzlāde.

READY Zaļš LED rādījums – deg pastāvīgi – READY (GATAVS).

Akumulatoru bloka uzlādes līmenis ir > 80 %, un tas ir gatavs lietošanai. Tikmēr akumulatoru bloka uzlāde turpinās, līdz ir sasniegts uzlādes līmenis 100 %.

Sarkans LED rādījums – mirgo.

Vispārējas klūmes rādījums, piemēram, kontaktsavienojums ir vājš, ir radies īssavienojums, akumulatoru bloks ir bojāts u. c.

Sarkans LED rādījums – deg pastāvīgi.

Akumulatoru bloka temperatūra neieklaujas pieļaujamo robežvērtību diapazonā. Līdzko ir sasniegta pieļaujama temperatūra, uzlādes ierīce automātiski atsāk uzlādi.

Atlikušais uzlādes laiks (tikai SCA 16)

30 min Paredzamā uzlādes laika rādījums

15 min ► Uzbīdīt akumulatoru bloku.

Uzlādes statusa indikators [1-4] vairākkārt norādījums.

Paredzamo uzlādes laiku uzrāda mirgojošs attiecīgais LED rādījums [1-3].

21.2 Norādes par darbu

Ja uzlādē ilgstoti vai uzlādē vairākus secīgus uzlādes ciklus, uzlādes ierīce var sakarst. Tas ir normāli un neliecina par tehnisku bojājumu.

Ja akumulatoru bloku glabā uzlādes ierīcē, to uztur pilnas uzlādes stāvoklī.

Akumulatoru bloku drīkst uzlādēt tikai labi vēdinātā telpā.

AIRSTREAM (tikai SCA 16)

Uzlādes ierīce SCA 16 ir aprīkota ar ventilatoru, kas ļauj dzesēt akumulatoru bloku BP 18...AS/I.

22 Uzlādes ierīce – apkope un kopšana



BRĪDINĀJUMS

Savainojumu rašanās un elektriskā triecienu saņemšanas bīstamība

- Pirms visiem apkalpošanas un apkopes darbiem noteikti izvelciet elektrokabeļa kontaktakciņu no elektrotīkla kontaktligzdas!
- Visus tehniskās apkalpošanas un remonta darbus, kuru laikā tiek atvērts elektroinstrumenta korpus, ir atļauts veikt vienīgi pilnvarota klientu apkalpošanas dienesta darbnīcā.



Klientu apkalpošana un remonts

tiekt veikts vienīgi ražotāja uzņēmumā vai servisa darbnīcās. Tuvākā servisa uzņēmuma adresi var atrast interneta vietnē:

www.festool.lv/apkalposana



Izmantojiet tikai oriģinālās Festool rezerves daļas! Šo daļu pasūtījuma numurus var atrast interneta vietnē:

www.festool.lv/apkalposana

22.1 Ievērojet tālāk sniegtos norādījumus.

- Lai novērstu bojājumus, tīriet uzlādes ierīci ar mīkstu, sausu drānu. Nelietojiet šķīdinātājus.
- Uzturiet uzlādes ierīces savienojošos kontaktus tīrus.
- Uzturiet uzlādes ierīces SCA 16 ventilācijas atveres [1-6] nenosegtas.

23 Uzlādes ierīce – vide



Neizmetiet instrumentu sadzīves atkritumu tvertnē! Nolietotie instrumenti, to piederumi un iesaiņojuma materiāli jāpakļauj otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā. Ievērojet spēkā esošos nacionālos noteikumus.

Atbilstoši Eiropas Kopienas direktīvai par nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām ieķārtām un šīs direktīvas atspoguļojumiem nacionālajos likumdošanas aktos, nolietotie elektroinstrumenti jāsavāc atsevišķi un jāpakļauj otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Informācija par savākšanas punktiem pareizai utilizācijai atrodama www.festool.lv/recycling.

Latviski

Informācija par direktīvu REACH:

www.festool.lv/reach

Turinys

1	Simboliai.....	19
2	Saugos nurodymai.....	19
3	Naudojimas pagal paskirtį.....	25
4	Techniniai duomenys.....	25
5	Prietaiso elementai.....	25
6	Eksplloatavimo pradžia.....	26
7	Akumulatorius.....	26
8	Nustatymai.....	27
9	Darbas su elektriniu įrankiu.....	28
10	Garsiniai įspėjimo signalai.....	28
11	Reikmenys.....	28
12	Techninė priežiūra ir aptarnavimas.....	29
13	Aplinka.....	29
14	Bendrieji nurodymai.....	29
15	Kroviklis – Saugos nurodymai.....	29
16	Kroviklis – Techniniai duomenys.....	30
17	Kroviklis – Simboliai.....	31
18	Kroviklis – Naudojimas pagal paskirtį.....	31
19	Kroviklis – Prietaiso elementai.....	31
20	Kroviklis – Naudojimas.....	31
21	Kroviklis – Naudojimas.....	32
22	Kroviklis – Techninė priežiūra ir aptarnavimas.....	32
23	Kroviklis – Aplinka.....	32

1 Simboliai



Įspėjimas apie bendrojo pobūdžio pavojus



Įspėjimas apie elektros smūgio pavojų



Skaityti naudojimo instrukciją, saugos nurodymus.



Dirbant užsidėti ausines.



Dirbant mūvėti apsaugines pirštines!



Dirbant užsidėti respiratorių.



Dirbant užsidėti apsauginius akinius.



Avėti tvirtą avalynę!



Nemesti į buitinius šiukšlynus.



Patarimas, nurodymas



Darbinis nurodymas



Akumulatoriaus įdėjimas



Akumulatoriaus atlaisvinimas



CE atitikties ženklas

2 Saugos nurodymai

2.1 Bendrieji saugos nurodymai dirbantiems su elektriniais įrankiais

ISPĖJIMAS! Perskaitykite visus saugos nurodymus, instrukcijas, pasižiūrėkite iliustracijas ir techninius duomenis, pateiktus šio elektrinio įrankio naudojimo instrukcijoje. Toliau pateiktų instrukcijų nepaisant, kyla elektros smūgio, gaisro ir / arba sunkių sužalojimų pavojus.

Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad galėtumėte juos pažiūrėti ateityje.

Saugos nurodymuose vartojamas terminas „elektrinis įrankis“ reiškia ir iš elektros tinklo maitinamus elektrinius įrankius (su elektros maitinimo kabeliu), ir akumulatorinius elektrinius įrankius (be elektros maitinimo kabelio).

1 SAUGA DARBO VIETOJE

- Jūsų darbo zona turi būti švari ir gerai apšviesta.** Netvarkingose ar neapšvestose darbo zonose gali įvykti nelaimingų atsitikimų.
- Su elektriniu įrankiu nedirbkite sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, duju arba dulkių.** Veikdami elektriniai įrankiai kibirkščiuoja ir gali uždegti dulkes ar garus.
- Kai dirbate su elektriniu įrankiu, savo darbo vietoje neleiskite būti vaikams ir kitiems asmenims.** Atitraukė dėmesį nuo darbo, galite nebesuvaldyti įrankio.

2 APSAUGA NUO ELEKTROS

- Elektrinio įrankio maitinimo kabelio kištukas turi atitikti elektros lizdą. Kištuko jokiui būdu negalima keisti. Kartu su turinčiais apsauginį ižeminimą elektriniais įrankiais nenaudokite tarpinių kištukų.** Originalūs kištukai, tiksliai atitinkantys elektros lizdą, mažina elektros smūgio riziką.
- Venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais – vamzdžiais, šildymo įrenginiais, viryklėmis ir šaldytuvais.** Kai žmogaus kū-

- nas yra jžemintas, padidėja elektros smūgio tikimybė.
- c. **Elektrinius įrankius saugokite nuo lietaus ir drėgmės.** J elektrinj įrankj prasiskverbės vanduo didina elektros smūgio riziką.
 - d. **Nenaudokite maitinimo kabelio ne pagal paskirtį, t. y. neneškite elektrinio įrankio paėmę už kabelio, nekabinkite jo ant kabelio, netraukite už kabelio, norėdami ištraukti kištuką iš elektros lizdo. Kabelj saugokite nuo karščio, tepalų, aštriu briaunu ar judančiu prietaiso dalių.** Pažeisti arba susipynę kabeliai didina elektros smūgio riziką.
 - e. **Su elektriniu įrankiu dirbdami lauke, nau-
dokite tik tokius ilginimo kabelius, kurie
tinka naudoti ir lauko sąlygomis.** Naudojant lauko darbams pritaikytus ilginimo kabelius, sumažėja elektros smūgio pavoju.
 - f. **Kai darbo su elektriniu įrankiu drėgnoje aplinkoje išvengti negalima, naudokite apsauginę nuotekio relę.** Kai elektrinj prietaisai maitinančioje grandinėje yra sumontuota apsauginė nuotekio relé, sumažėja elektros smūgio rizika.

3 ŽMONIŲ SAUGA

- a. **Naudodami elektrinij įrankj būkite atidūs, žiūrėkite, ką darote, ir dirbkite vadovau-
damiesi sveika nuovoka. Elektrinio įrankio nenaudokite, kai esate pavargę, pavartoje
narkotikų, alkoholio ar vaistų.** Dirbant su elektriniu įrankiu, neatidumo sekundė gali tapti sunkių sužalojimų priežastimi.
- b. **Dirbdami naudokite asmeninės apsaugos priemones ir visada užsidėkite apsaugi-
nius akinius.** Naudojant elektrinj įrankj ir darbo sąlygas atitinkančias asmenines apsaugos priemones, pvz., respiratorių ar apsauginę kaukę, neslystančius apsauginius batus, apsauginį šalmą ar ausines, sumažėja rizika susižaloti.
- c. **Saugokitės atsitiktinio paleidimo.** Prieš jungdam i prie elektros maitinimo tinklo ir / arba įdėdam i akumuliatorij, imdam i rankas ar nešdam, jsitikinkite, kad elektrinis įrankis yra išjungtas. Jeigu, nešdam elektrinj įrankj, pirštą laikysite ant jungiklio arba i Jungtą prietaisą prijungsite prie elektros maitinimo tinklo, gali jvykti nelaimingas atsitikimas.
- d. **Prieš elektrinj įrankj i Jungdam, pašalinkite iš jo nustatymo įrankius ar veržlinius raktus.** Besiukančioje prietaiso dalyje paliktas įrankis arba raktas gali sužaloti.

- e. **Venkite nenormalios kūno padėties. Dirb-
dami stovėkite tvirtai ir visada išlaikyki-
te kūno pusiausvyrą.** Taip galésite geriau kontroliuoti elektrinj įrankj netiketose siituacijose.
- f. **Vilkėkite tinkamą aprangą.** Nevilkėkite plati drabužių, nesegėkite papuošalų. Plaukus, drabužius ir pirštines saugokite nuo besiukančių prietaiso dalių. Laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus besiukančios dalys gali pagriebti.
- g. **Jei yra numatyta galimybė prijungti dul-
kių nusiurbimo ar surinkimo įrenginius,
visada jsitikinkite, kad jie yra prijungti
ir tinkamai naudojami.** Dulkių nusiurbimo naudojimas gali sumažinti dulkių keliamą grėsmę.
- h. **Nemanykite, kad esate saugūs ir j elek-
trinių įrankių saugaus eksplotavimo tai-
sykles galite nekreipti dėmesio, net jeigu
elektrinj įrankj seniai naudojate ir esate
su juo susipažinę.** Nedėmesingas elgesys gali akimirksniu tapti sunkiu sužalojimų priežastimi.

4 ELEKTRINIO ĮRANKIO NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

- a. **Prietaiso neperkraukite.** Savo darbui nau-
dokite jam skirtą elektrinj įrankj. Su tinka-
mu elektriniu įrankiu Jūs dirbsite geriau ir
saugiau, jei neviršysite nurodytos galios.
- b. **Elektrinio įrankio nenaudokite, jeigu su-
gedės jo jungiklis.** Elektrinis įrankis, kurio
nebegalima i Jungti ar išjungti, yra pavojin-
gas ir j reikia remontuoti.
- c. **Prieš imdamiesi prietaiso nustatymu,
reikmenų keitimo ar tiesiog padédami
prietaisą į šalį, maitinimo kabelio kištuka
ištraukite iš elektros lizdo ir / arba išimki-
te akumuliatorių.** Ši atsargumo priemonė leis išvengti elektrinio įrankio atsitiktinio paleidimo.
- d. **Nenaudojamus elektrinius įrankius laiky-
kite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Ne-
leiskite prietaisu naudotis asmenims, kurie
nėra su juo susipažinę arba nėra per-
skaitę šių saugos instrukcijų.** Elektriniai
įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja ne-
patyrę asmenys.
- e. **Elektrinius įrankius ir keičiamuosius įran-
kius rūpestingai prižiūrėkite.** Tikrinkite,
ar judančios dalys veikia nepriekaištingai
ir niekur neklūva, ar nėra sulaužytos
ar pažeistos taip, kad blogintų elektrinio
įrankio veikimą. Prieš elektrinj įrankj nau-
dodami, pažeistus jo elementus suremon-

- tuokite.** Blogai techniškai prižiūrimi elektriniai įrankiai yra daugelio nelaimingų atsikimų priežastis.
- f. **Pjovimo įrankiai turi būti švarūs ir aštūs.** Rūpestingai prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis pjovimo briaunomis mažiau stranga ir juos yra lengviau valdyti.
- g. **Elektrinj įrankj, reikmenis, keičiamuosius įrankius ir t. t. naudokite vadovaudamiesi šiais nurodymais. Kartu įvertinkite darbo sąlygas ir vykdomą darbą.** Elektrinius įrankius naudojant ne pagal paskirtį, yra pavojus sukelti pavojingas situacijas.
- h. **Rankenos ir jų laikymo paviršiai turi būti sausi, švarūs ir neriebaluoti.** Slidžios rankenos ir jų laikymo paviršiai neleidžia sau-giai valdyti ir kontroliuoti elektrinj įrankj netikėtose situacijose.

5 AKUMULIATORINIO ĮRANKIO NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

- a. **Akumuliatorius įkraukite tik gamintojo rekomenduojamais krovikliais.** Krovikliu, skirtu konkrečiam akumuliatorių tipui, įkraunant kitus akumuliatorius, yra gaisro pavojus.
- b. **Su elektriniais įrankiais naudokite tik jiems numatytais akumuliatorius.** Naudojant kitokius akumuliatorius, galimi sužalojimai ir yra gaisro pavojus.
- c. **Nenaudojamą akumuliatorių laikykite toliau nuo savarželių, monetų, raktų, vinių, varžtų ir kitų smulkų metalinių daiktų, kurie galėtų trumpai sujungti kontaktus.** Akumuliatoriaus kontaktų trumpasis jungimas gali tapti nudegimų ar gaisro priežastimi.
- d. **Iš netinkamai naudojamo akumuliatoriaus gali ištekėti skystis.** Venkite sąlyčio su šiuo skystiu. Ant odos patekusį skystį nuplaukite vandeniu. **Skystio patekus į akis, kreipkitės į gydytoją.** Akumuliatoriaus skystis gali sudirginti arba chemiškai nudeginti oda.
- e. **Nenaudokite pažeistų arba kaip nors pakeistų akumuliatorių.** Pažeistų arba kaip nors pakeistų akumuliatorių veikimas yra nenuspėjamas, todėl visada yra gaisro, sprogimo ar sužalojimo pavojus.
- f. **Akumuliatorius saugokite nuo ugnies ir per aukštos temperatūros.** Ugnis arba aukštesnė kaip 130 °C temperatūra gali su-kelti akumuliatoriaus sprogimą.

6 Servisas

- Remontuoti savo elektrinj įrankj leiskite tik kvalifikuotiem specialistams ir reikalauskite, kad jie naudotų tik originalias at-sargines dalis.** Taip bus užtikrinta, kad bus išlaikytas elektrinio įrankio eksplotacinis saugumas.
- Niekada nevykdykite pažeistų akumuliatorių techninės priežiūros.** Visą akumuliatorių techninę priežiūrą turi vykdyti tik gaminiojas arba įgaliotos klientų aptarnavimo įmonės.
- Remontui ir techninei priežiūrai turi būti naudojamos tik originalios atsarginės dalys.** Naudojant tam tikslui nenumatytais reikmenis ar atsargines dalis, yra grėsmė patirti elektros smūgi arba susižaloti.

Laikykites kroviklio ir akumulatoriaus naudojimo instrukciju.

2.2 Specifiniai mašinos saugos nurodymai

Bendrieji saugos nurodymai vykdantiems abrazycinio pjaustymo darbus

- **Šis elektrinis įrankis turi būti naudojamas kaip abrazycinio pjaustymo mašina.** Laikykites visų saugos nurodymų, instrukcijų, iliustracijų ir duomenų, kuriuos gaunate kartu su šiuo prietaisu. Šiu nurodymų ignoravimas gali kelti elektros smūgio, gaisro ir / arba sunkių sužalojimų pavojų.
- **Šis elektrinis įrankis netinka šlifavimui, šlifavimui švitriui popieriumi, apdirbimui vieliniais šepečiais ir poliravimui.** Šio elektrinio įrankio naudojimas ne pagal pa-skirtį gali kelti įvairią grėsmę, taip pat ir sužalojimo pavojų.
- **Nenaudokite reikmenų, kurių gamintojas nenumatė ir nerekomendavo specialistai šiam įrankiui.** Tai, kad reikmenų galite pri-tvirtinti prie savo elektrinio įrankio, jokiu būdu negarantuoja saugaus jo naudojimo.
- **Leistinas keičiamoji įrankio sukimosi greitis turi būti ne mažesnis už ant elek-trinio įrankio nurodytą didžiausią sukimosi greitį.** Reikmuo, kuris sukasi greičiau negu leistina, gali trūkti ir pasklisti į šalis.
- **Keičiamoji įrankio išorinis skersmuo ir storis turi atitikti Jūsų elektrinio įrankio matmenis.** Netinkamų matmenų keičia-mujų įrankių neįmanoma gerai apsaugoti gaubtu ar kontroliuoti.
- **Keičiamieji įrankiai su srieginiu idéklu turi tiksliai atitikti šlifavimo veleno sriegi.** Kai keičiamieji įrankiai montuojami naudojant

- jungę, keičiamomojo įrankio skylės skersmuo turi atitikti jungės tvirtinimo vietas skersmenį.** Netiksliai prie elektrinio įrankio pritvirtinti keičiamieji įrankiai suka si netolygiai, stipriai vibravoja, dėl to naudotojas gali nebesuvaldyti elektrinio įrankio.
- **Nenaudokite pažeistų keičiamuųjų įrankių.** Prieš kiekvieną naudojimą keičiamuosius įrankius tikrinkite: ar šlifavimo diskai nėra suežėję ar jtrūkė, ar šlifavimo lėkštės nėra įtrūkusios arba susidėvėjusios, ar vieliniuose šepečiuose nėra judančių arba nulaužtų vielučių. Elektriniam arba keičiamam įrankiui nukritus, patirkinkite, ar jie nepažeisti, arba naudokite nepažeistą keičiamajį įrankį. Patirkinę ir jidėję keičiamajį įrankį, paprašykite aplinkinius žmones nebūti besisukančio keičiamomojo įrankio plokštumoje ir nebūkite joje patys, paskui prietaisą įjunkite ir leiskite jam 1 min suktis maksimaliu greičiu. Pažeisti keičiamieji įrankiai dažniausiai trūksta būtent šiuo tikrinimo laikotarpiu.
 - **Naudokite asmenines apsaugos priemones.** Dirbdami pagal situaciją užsidėkite veidą saugančią kaukę, akių apsaugos priemonę arba apsauginius akinius. Jeigu reikia, užsidėkite respiratorių, ausines, apsimaukite apsaugines pirštines arba pasirinkite specialią prijuostę, – šios priemonės apsaugos Jus nuo mažų apdirbamos medžiagos ir įrankio dalelių. Akis būtina saugoti nuo skriejančių kietų dalelių, kurių susidaro bet kokio apdirbimo metu. Respiratorius arba kvėpavimo takus sauganti kaukę turi nufiltruoti darbo metu kylančias dulkes. Ilgą laiką dirbant triukšmingoje aplinkoje, yra pavojus pažeisti klausą.
 - **Aplinkinius žmones paraginkite būti saugiu atstumu nuo jūsų darbo zonos.** Kiekvienas, jžengiantis į darbo zoną, privalo dėvėti asmeninės apsaugos priemones. Ruošinio arba lūžusio keičiamomojo įrankio nuolaužos gali nuskrieti tolyn ir sužaloti žmones, esančius ir už tiesioginės darbo zonas ribų.
 - **Kai vykdote darbus, kurių metu keičiamasis įrankis gali paliesti paslėptus elektros laidus, elektrinį įrankį laikykite paėmę už izoliuotų laikymo paviršių.** Palietus laidus, kuriais teka elektros srovė, ant metalinių prietaiso dalių gali atsirasti įtampa, todėl naudotojas gali nukentėti nuo elektros smūgio.
- **Elektrinio įrankio niekada nepadékite, kol keičiamasis įrankis visiškai nesustos.** Besisukantis keičiamasis įrankis gali paliesti padėjimo paviršių, todėl elektrinio įrankio galite nebesuvaldyti.
 - **Neneškite veikiančio elektrinio įrankio.** Besisukantis keičiamasis įrankis gali atsiktinai pagriebti Jūsų drabužius ir įsipjauti į kūną.
 - **Reguliariai valykite elektrinio įrankio vėdinimo plyšius.** Variklio ventiliatorius siurbia į korpusą dulkes, didesnės elektrai laidžių metalo dulkių sankaupos gali kelti elektros smūgio pavojų.
 - **Su elektriniu įrankiu nedirbkite arti degių medžiagų.** Kibirkštys gali šias medžiagas uždegti.
 - **Nenaudokite keičiamujų įrankių, kuriuos reikia aušinti skysčiais.** Vandens arba kitų skystų aušinimo priemonių naudojimas gali kelti elektros smūgio pavojų.
- Atatranka ir atitinkami saugos nurodymai**
- Atatranka yra staigi mašinos reakcija į besisukančio keičiamomojo įrankio – šlifavimo disko, šlifavimo lėkštės, vielinio šepečio ir t. t. – užsi-kabinimą ar įstrigimą ruošinyje. Dėl tokio užsi-kabinimo ar įstrigimo besisukantis keičiamasis įrankis yra staiga stabdomas. Dėl to nekontroliuojamas elektrinis įrankis pradeda judėti kryptimi, priešinga keičiamomojo įrankio sukimosi blokavimo taške krypciai.
- Jeigu, pvz., šlifavimo diskas užsikabina už ruošinio arba tame įstringa, ruošinyje esanti šlifavimo disko briauna gali deformuotis, diskas gali lūžti arba sukelti atatranką. Tada šlifavimo diskas juda dirbančio asmens link arba nuo jo, priklausomai nuo disko sukimosi krypties blokavimo taške. Tuo momentu šlifavimo diskai gali ir subyrėti.
- Atatranka yra netinkamo arba klaidingo elektrinio įrankio naudojimo pasekmė. Jos galima išvengti imantis tinkamų, toliau aprašytų atsargumo priemonių.
- **Elektrinį įrankį laikykite tvirtai, kūną ir rankas laikykite tokioje padėtyje, kurioje galėtumėte atlaikyti atatrankos jėgas.** Jeigu yra, visada naudokite papildomą rankeną, kad galėtumėte maksimaliai kontroliuoti atatrankos jėgas arba reakcijos momentus mašinos paleidimo metu. Naudodamas tinkamas atsargumo priemones, dirbantysis asmuo gali suvaldyti atatrankos ir reakcijos jėgas.

- **Niekada nekiškite rankos prie besisukančiu keičiamujuj jrankiu.** Kilus atatrankai, keičiamasis jrankis Jūsų ranką gali sužaloti.
- **Venkite būti zonoje, į kurią atatrankos atveju pajudėtų elektrinis jrankis.** Atatranka stumia elektrinį jrankį kryptimi, priešinga šlifavimo diskų sukimosi blokavimo taške krypciai.
- **Ypač atsargiai dirbkite kampuose, ties aštriomis briaunomis ir t. t. Stenkitės, kad keičiamasis jrankis neatšoktu nuo ruošinio ir nejstrigtu Jame.** Besisukantis keičiamasis jrankis dažniausiai stringa kampuose, ties aštriomis briaunomis arba kai atšoka nuo ruošinio. Dėl to kyla atatranka arba prarandama elektrinio jrankio valdymo kontrolė.
- **Nenaudokite grandininiu arba dantytu pjovimo diskų.** Tokie keičiamieji jrankiai dažnai sukelia atatranką arba elektrinio jrankio valdymo kontrolės praradimą.

Specialūs saugos nurodymai dirbantiems šlifavimo ir abrazyvinio pjaustymo darbus

- **Naudokite tik Jūsų elektriniam jrankui skirtą šlifavimo diską ir šiam šlifavimo diskui skirtą apsauginį gaubtą.** Šlifavimo diskų, kurie nėra skirti šiam elektriniam jrankui, negalima tinkamai apsaugoti gaubtu, todėl jie yra nesaugūs naudoti.
- **Profiliuotus šlifavimo diskus reikia montuoti taip, kad jų šlifuojantysis paviršius neišskištų už apsauginio gaubto krašto plokštumos.** Netinkamai sumontuoto šlifavimo disko, kuris išsikiša už apsauginio gaubto krašto plokštumos, negalima pakankamai apsaugoti.
- **Apsauginis gaubtas turi būti patikimai sumontuotas ant elektrinio jrankio ir nustytas maksimaliai apsaugai, t. y. taip, kad jų naudotojų būtų nukreipta kiek galingia mažesnė šlifavimo diskų dalis.** Apsauginis gaubtas leidžia apsaugoti naudotojų nuo nuolaužų, atsitiktinio sąlyčio su šlifavimo disku ir kibirkščiu, kurios gali uždegti drabužius.
- **Šlifavimo diskai turi būti naudojami tik pagal rekomenduojamas jų naudojimo galimybes. Pavyzdžiui, niekada nešlifuoki te šoniniu pjaustymo diskų paviršiumi.** Pjaustymo diskai yra skirti medžiagai šlifuoti diskų briauna. Šoninės jėgos šlifavimo diską gali sulaužyti.

- **Pasirinktam šlifavimo diskui visada naujodokite nepažeistą, tinkamo dydžio ir formos užspaudimo jungę.** Tinkama jungė paliko šlifavimo diską ir sumažina jo lūžimo tikimybę. Pjaustymo diskų jungės gali skirtis nuo kitiems šlifavimo diskams skirtų jungių.
- **Nenaudokite susidėvėjusių šlifavimo diskų nuo didesnių elektrinių jrankių.** Didessnių elektrinių jrankių šlifavimo diskai nėra skirti didesniems sukimosi greičiams, kuriems yra suprojektuoti maži elektriniai jrankiai, todėl gali lūžti.

Kiti specialūs saugos nurodymai vykdantiems abrazyvinį pjaustymą

- **Venkite pjaustymo diskų blokavimosi arba per didelės spaudimo jėgos. Venkite pjauti per giliai.** Pjaustymo diskų spaudimas didina jo apkrovą ir deformavimosi arba blokavimosi tikimybę, kartu ir atatrankos arba diskų lūžimo galimybę.
- **Venkite zonas, esančios prieš besisukantį pjaustymo diską ir už jo.** Jeigu pjaustymo diską ruošinyje stumiate nuo savęs, atatrankos atveju elektrinis jrankis su besisukančiu disku gali pajudėti tiesiai į Jus.
- **Jeigu pjaustymo diskas stringa arba norite pertraukti darbą, prietaisą išjunkite ir ramiai laikykite, kol diskas visiškai sustos. Niekada nebandykite dar tebesisukančio pjaustymo diskų ištraukti iš pjūvio, nes galite sukelti atatranką.** Nustatykite ir pašalinkite strigimo priežastį.
- **Elektrinio jrankio vėl nejunkite, kol diskas yra ruošinyje. Leiskite pjaustymo diskui pasiekti maksimalų sukimosi greitį ir tik tada atsargiai tēskite pjovimą.** Priešingu atveju diskas gali užsikabinti, iššokti iš ruošinio arba sukelti atatranką.
- **Plokštes ir didelius ruošinius atremkite, kad sumažėtų atatrankos dėl jstrigusio pjaustymo diskų rizika.** Dideli ruošiniai gali išlinkti dėl savo svorio. Ruošinį reikia atremti abiejose diskų pusėse – ir prie pat pjūvio, ir kraštuose.
- **Būkite itin atsargūs pjaudami įgilinamuosis pjūvius sienose ar kitose vietose, kurių vidaus negalite matyti.** Įgilinamas pjaustymo diskas gali ne tik pažeisti duju ar vandentiekio vamzdžius, elektros laidus ar kitus objektus, bet ir sukelti atatranką.

2.3 Kiti saugos nurodymai

- **Elektrinio įrankio nenaudokite lietuje arba drėgnoje aplinkoje.** J elektrinj įrankj prasiskverbusi drėgmē gali sukelti trumpajj jungimā ir gaisrā.
- J apdirbamajā medžiagā stumkite tik jau jjungtā elektrinj įrankj (su besisukančiu disku).
- Saugumo sumetimais ruošinys turi būti įtvirtintas spaustuvuose arba kitame už-spaudimo įtaise. Ruošinj įtvirtinus, abi rankas galima naudoti elektriniam įrankiui valdyti.
- Nedirbkite stovēdami ant kopėčių.
- Deimantinio pjaustymo disco įtvirtinimui nenaudoti greitojo fiksavimo veržlū.
- Naudokite apdirbamai medžiagai tinkančius įrankius su atitinkamomis charakteristikomis – žr. informaciją ant deimantinio pjaustymo disco ir pakuočių.
- Kad išvengtumėte deimantinio pjaustymo disco perkaitimo, po kelių pjūvių ar vieno intensyvaus pjovimo darykite pertrauką, kad diskas atvėsty.
- Ipraskite dirbt su deimantiniu pjaustymo disku be šoninio spaudimo.
- Deimantiniai pjaustymo diskai yra savaimė pasigalandantys. Sumažėjės pjaustymo našumas ir apvalus ugninis kraštas rodo, kad deimantinis pjaustymo diskas atšipo. Įrankj galima pagalasti trumpais pjūviais į abrazyvinę medžiagą (silikatinj blokelj, asfaltą ar duju betoną). Pjaustant akmenj, pavienės kibirkštys yra tipinis reiškinys, todėl dėl jų jaudintis nereikia.
- Nepjaustykite metalinių daiktų, vinių ar varžtų.
- **Paslėptoms komunalinėms (elektros, vandens, duju ir kt.) instaliacijoms aptiki naudokite tinkamus paieškos prietaisus arba pasitelkite vietinę būsto eksplloatavimo įmonę.** Keičiamojos įrankio kontaktas su laidais, kuriais teka elektros srovė, gali sukelti gaisrā arba tapti elektros smūgio priežastimi. Dėl duju vamzdžio pažeidimo gali ivykti sprogimas. Vandentiekio vamzdžio pažeidimas gali pridaryti materialinių nuostolių.
- **Dirbant gali susidaryti kenksmingų / nuodingų dulkių (pvz., šlifuojant dažus, kuriuose yra švino junginių, kai kurias medienos rūšis ir t. t.). Medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, leidžiama apdirbt**

tik kvalifikuotiems asmenims. Tokių dulkių lietimas ar jkvėpimas gali kelti grėsmę dirbančiojo arba netoliese esančių asmenų sveikatai. Laikykites Jūsų šalyje galiojančių saugos instrukcijų.



Kad išsaugotumėte sveikatą, dirbdami užsidékite kvépavimo takus saugančią kaukę P2 ir naudokite tinkamą dulkių nusiurbimo įrenginj.

- **Po mineralinių medžiagų (pvz., gipso, ...) apdirbimo elektrinio įrankio vidų (per vėdinimo angas) ir jungiklį išpūsti sausu nealyvuotu suslėgtu oru.** Priešingu atveju dulkės gali susikaupti elektrinio įrankio korpuose ir jjungimo / išjungimo mygtuke ir, reaguodamos su oro drėgme, sukietėti. Tai gali padaryti žalos jjungimo mechanizmui, dėl to elektrinis įrankis gali perkaisti.
- **Akumulatorinių elektrinj įrankj ekspluatukite tik su tam tikslui numatytais akumulatoriais ir nenaudokite jokių maitinimo blokų.** Akumulatoriams įkrauti nenaudokite jokių kitų gamintojų kroviklių. Gamintojo nenumatyti reikmenų naudojimas gali tapti elektros smūgio ir / arba sunkių nelaimingų atsitikimų priežastimi.

2.4 Saugos nurodymai dirbantiems su šlifavimo įrankiais

- Šlifavimo įrankiai yra trapūs, todėl elgtis su jais reikia ypač atsargai! Naudoti pažeistus ar netinkamai įtvirtintus šlifavimo įrankius yra pavojinga – tai gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
- Sandėliuojamus šlifavimo įrankius saugoti nuo mechaninių pažeidimų ir žalingo aplinkos poveikio.
- Šlifavimo įrankius transportuoti ir su jais elgtis apdairiai.
- Laikytis etiketėje arba ant šlifavimo įrankio pateiktų nurodymų, taip pat naudojimo apribojimų, saugos ir kitų nurodymų. Kilus neaiškumų dėl šlifavimo įrankių pasirinkimo, naudotojas turėtų paprašyti informacijos pas gamintoją.
- Šlifavimo įrankiai turi būti montuojami taip, kaip nurodyta skyriuje.
- Šlifavimo įrankius montuoti leidžiama tik kvalifikuotiems specialistams.

2.5 Emisijos reikšmės

Pagal EN 60745 surastos reikšmės paprastai yra tokios:

Garso slėgio lygis	$L_{PA} = 86 \text{ dB(A)}$
Garso stiprumo lygis	$L_{WA} = 97 \text{ dB(A)}$
Paklaida	$K = 3 \text{ dB}$



ATSARGIAI

Dirbant elektrinio įrankio skleidžiamas garas gali pakenkti klausai.

- Dirbdami užsidėkite ausines.

Vibracijų emisijos reikšmė a_h (vektorinė suma trijose ašyse) ir paklaida K surastos pagal EN 60745:

Abrazyvinis pjaustymas

$$a_h \leq 2,5 \text{ m/s}^2$$

$$K = 2 \text{ m/s}^2$$

Nurodytos emisijos (vibracijos, triukšmo) reikšmės

- naudojamos mašinoms tarpusavyje palyginti,
- taip pat tinka išankstiniams vibracinės apkrovos ir triukšmo lygio naudojimo metu įvertinimui,
- yra susietos su pagrindinėmis šio elektrinio įrankio naudojimo sąlygomis ir būdais.



ATSARGIAI

Emisijos reikšmės gali skirtis nuo nurodytųjų. Tai priklauso nuo įrankio naudojimo ir apdirbamo ruošinio tipo.

- Faktinę emisiją įvertinkite per visą darbo ciklą.
- Priklausomai nuo faktinės emisijos, turi būti imamas tinkamų saugos priemonių dirbančiajam apsaugoti.

3 Naudojimas pagal paskirtį

Elektrinis įrankis yra skirtas betono ir akmens ruošinių abrazyviniam pjaustymui, nenaudojant skysčių aušinimo ir tepimo priemonių.

Elektrinj įrankj leidžiama naudoti tik su Festool deimantiniaisiais pjaustymo diskais pagal EN 13236.

Šio elektrinio įrankio nenaudoti poliravimui ir metalui apdirbtii.

Elektrinis įrankis yra skirtas veikti su Festool BP serijos tokios pat įtampos akumulatoriais.



Už naudojimo ne pagal paskirtį pasekmes atsako naudotojas.

4 Techniniai duomenys

Akumulatorinė deimantinio pjaustymo sistema	DSC-AGC 18 FH
Variklio įtampa	18 V DC
Sukimosi greitis (tuščiąja eiga)	4500 – 8500 min ⁻¹
Sukimosi greičio reikšmės	1 4500 min ⁻¹ 2 5300 min ⁻¹ 3 6100 min ⁻¹ 4 6900 min ⁻¹ 5 7700 min ⁻¹ 6 8500 min ⁻¹
Šlifavimo įrankio apskritiminis greitis	80 m/s
Šlifavimo veleno sriegis	M 14
Šlifavimo įrankio Ø	125 mm
Šlifavimo įrankio storis	maks. 3,0 mm minim. 1,0 mm
Svoris pagal EPTA-Procedure 01:2014	3,2 kg

5 Prietaiso elementai

- [1-1] Nusiurbimo atvamzdis
 - [1-2] Srieginė skylė papildomai rankenai įsukti
 - [1-3] Papildoma rankena
 - [1-4] Ijungimo / išjungimo jungiklis
 - [1-5] Atitraukimo rankena
 - [1-6] Nusiurbimo gaubtas
 - [1-7] Sukimosi greičio reguliavimas
 - [1-8] Izoliuoti laikymo paviršiai (pilkos spalvos zona)
 - [1-9] Veleno fiksatorius
 - [1-10] Mygtukai akumuliatoriui atlaisvinti
 - [1-11] Akumulatoriaus talpos tikrinimo mygtukas
 - [1-12] Talpos indikatorius
- Dalies pavaizduotų arba aprašytų reikmenų tiekiamame komplekte nėra.

Nurodyti paveikslėliai yra pateikti vokiškoje naudojimo instrukcijoje.

5.1 Elektroninė sistema

Švelnusis paleidimas

Elektroniniu būdu reguliuojama švelniojo paleidimo funkcija užtikrina netrūkčiojantį elektrinio įrankio paleidimą.

Sukimosi greičio reguliatorius [1-7]

Sukimosi greitį reguliavimo ratuku galima sklandžiai reguliuoti sukimosi greičių diapazone. Tokiu būdu greitį galite optimaliai pritaikyti konkrečiai apdirbamai medžiagai. Laikykites ir ant šlifavimo įrankių pateiktų nurodymų.

Pastovus sukimosi greitis

Pasirinktas variklio sukimosi greitis yra palai-komas elektroniniu būdu. Todėl net ir esant ap-krovai sukimosi greitis išlieka vienodas.

Apsauga nuo atatrankos

Staiga sumažėjus sukimosi greičiui, pvz., dėl blokavimo pjūvyje, variklis nedelsiant išjungia-mas. Norint paleisti iš naujo, elektrinj įrankj reikia pirma išjungti ir paskui vėl j Jungti.

Apsauga nuo pakartotinio paleidimo

Jmontuota apsauga nuo pakartotinio paleidimo leidžia išvengti j nuolatinio veikimo režimą nus-tatyto elektrinio įrankio savaiminio išjungimo, dingus ir vėl atsiradus jtampai elektros tinkle. Norint paleisti iš naujo, elektrinj įrankj reikia pirma išjungti ir paskui vėl j Jungti.

Apsauga nuo perkaitimo

Elektriniam įrankiui perkaitus, apsauginė elek-tronika perjungia jį į aušinimo režimą. Variklis sukas toliau, tačiau pastovus sukimosi greitis išaktyvinamas. Po maždaug 10–20 sekundžių vėsimo laikotarpio prietaisą vėl galima naudoti ir pilnai apkrauti.

6 Eksplotavimo pradžia

Nusiurbimo gaubtas yra jau sumontuotas, jo negalima nei išmontuoti, nei keisti padėties.

6.1 Elektrinj įrankj laikyti tinkamai

Elektrinj įrankj laikyti abiem rankomis paėmus už izoliuotų laikymo paviršių [1-8]: viena ranka laikyti variklio korpusą už jungiklio, kita – papil-domą rankeną [1-3].

6.2 Ijungimas/išjungimas

Ijungimas [2a]

- Ijungimo / išjungimo jungikli [1-4] stumti pirmyn. Tuo pačiu metu spaudžiant priekine

jungiklio dalj, jjungimo / išjungimo jungiklis užfiksuojamas.

Ijungimo / išjungimo jungiklis [1-4] yra užfik-suojamas ir elektrinis įrankis yra jjungiamas.

- Ant apdirbamos medžiagos uždėti tik tada, kai prietaisas pasiekia darbinj sukimosi greitj.

Sukimosi greičio nustatymas

Galima rinktis 6 sukimosi greičio reikšmes – tai leidžia prisitaikyti prie ruošinio savybių.

- Sukimosi greičio reguliatoriu [1-7] nustatyti į norimą padėtj.

Išjungimas [2b]

- Elektrinj įrankj nukelti nuo apdirbamosios medžiagos.
- Spausti jjungimo / išjungimo jungiklio [1-4] užpakalinę dalj.

Suveikia fiksatorius ir elektrinis įrankis yra iš-jungiamas.



ISPĖJIMAS

Sužalojimo pavojus dėl atatrankos, j šalis iš-metamų dalių

- Prieš elektrinj įrankj padedant, palaukti, kol besisukantis šlifavimo įrankis visiškai sustos.
- Elektrinj įrankj padėti plokščiai ant nusiurbimo gaubto.

7 Akumulatorius

- Akumulatoriaus jdejimas [3a]
- Akumulatoriaus nuémimas [3b]

7.1 Talpos indikatorius

Talpos indikatorius [1-12], kai mygtukas [1-11] yra nuspautas, maždaug 2 s rodo akumulatoriaus jkrovos lygi:



70–100 %



40–70 %



15–40 %



< 15 % *

* Rekomendacija: prieš naudojant toliau, akumulatorių jkrauti.

- i** Daugiau informacijos apie kroviklį ir akumuliatorių su talpos indikatoriumi rasite kroviklio ir akumulatoriaus naudojimo instrukcijose.

8 Nustatymai



ISPĖJIMAS

Sužalojimo pavojas

- Prieš elektriniame įrankyje vykdami bet kokius darbus, akumulatorių nuo elektrinio įrankio nuimkite.

8.1 Papildomos rankenos [1-3] montavimas

! Siekiant užtikrinti saugią ir mažiau varginančią darbinę laikyseną, visada naudoti papildomą rankeną.

Speciali papildomos rankenos konstrukcija VI-BRASTOP mažina vibraciją.

- Papildomą rankeną **[1-3]**, priklausomai nuo darbo pobūdžio, įsukti į šone esančią srieginę skyle **[1-2]**.

8.2 Deimantinio pjaustymo disko keitimas [4]



ISPĖJIMAS

Nelaimingo atsitikimo pavojas, sužalojimo pavojas

- Naudoti tik mašinos komplekte esančią apsauginę fiksavimo veržlę. Nenaudoti jokių greitojo fiksavimo veržlių!
- Naudoti tik gamintojo rekomenduoojamus deimantinius pjaustymo diskus ir junges, kurios yra tiekimo komplekte.
- Nenaudoti diskų, skirtų mineralinėms rišimo priemonėms pjaustyti.
- Naudoti tik nepažeistas apsaugines fiksavimo veržles!



ATSARGIAI

Karšti ir aštūs įrankiai gali sužaloti

- Vibruojančiu, atšipusių ir sugadintų šlifavimo įrankių nenaudoti.
- Nenaudoti šlifavimo įrankių, kurie prieš montuojant buvo stipriai sušlapę ar paveikti aukštost temperatūros.
- Dirbant mūvėti apsaugines pirštines.
- Nuo elektrinio įrankio nuimti akumulatorių.
- Nuvalyti jungę **[4-4]** ir apsauginę fiksavimo veržlę **[4-2]**, taip pat deimantinio pjaustymo disko šoninius paviršius **[4-3]**.
- Jungę **[4-4]** su laipteliu užmauti ant veleno.

- Atkreipti dėmesį, kad jungės centravimo laiptelis tiksliai atitiktų disco angą ir geometrinis sujungimas tarp elektrinio įrankio veleno ir jungės sutaptų.

Atkreipti dėmesį, kad elektrinio įrankio veleno skersmuo sutaptų su šlifavimo įrankio skyle.

Laikytis nurodytos šlifavimo įrankio sukimosi krypties (rodyklė ant šlifavimo įrankio turi sutapti su ant prietaiso korpuso esančia rodykle).

Deimantinį pjaustymo diską **[4-3]** užmauti ant veleno ir jungės.

- Apsauginę fiksavimo veržlę **[4-2]** uždėti ant deimantinio pjaustymo disko ir, paspaudus veleno fiksatoriu **[4-5]**, apsauginę fiksavimo veržlę stipriai priveržti specialiu raktu **[4-1]**.
- Patikrinti, ar šlifavimo įrankis ant elektrinio įrankio yra gerai pritvirtintas ir ar gerai laikosi.

- !** Prieš mašiną įjungiant, patikrinti, ar deimantinis pjaustymo diskas ir paslankioji nusiurbimo gaubto **[1-6]** dalis juda laisvai. Naujus deimantinius pjaustymo diskus išbandyti, leidžiant jiems maždaug vieną minutę suktis be apkrovos.

Išmontavimas vykdomas priešinga eilės tvarka.

8.3 Stalo plokštė [5]

Stalo plokštė **[5-1]** mažina ruošinio paviršiaus pažeidimų riziką.

- Stalo plokštę užmauti ant nusiurbimo gaubto kreipiančiojo stalo priekinės briaunos ir užfiksuoti.

8.4 Nusiurbimas



ISPĖJIMAS

Dulkės kelia grėsmę sveikatai

- Niekada nedirbtį be nusiurbimo įrenginio.
- Laikytis nacionalinių normų.

Prie nusiurbimo atvamzdžio **[1-1]** galima prijungti Festool mobilujį dulkijų siurblį, kurio siurbimo žarnos skersmuo yra 27 mm arba 36 mm (36 mm rekomenduoojamas dėl mažesnio užskimšimo pavojaus).

Siurbimo žarnos Ø 27 mm prijungimo antgalis įstatomas į kampinę movą. Siurbimo žarnos Ø 36 mm prijungimo antgalis įstatomas į kampinę movą.

Rekomendacija: Naudoti antistatinę siurbimo žarną! Ji leidžia išvengti elektrostatinių krūvių.

9 Darbas su elektriniu įrankiu



ISPĖJIMAS

Sužalojimo pavojas

- J apdirbamają medžiagą stumti tik jau įjungtą elektrinį įrankį (su besisukančiu disku).
- Ruošinj pritvirtinti taip, kad apdirbant jis negalėtų judeti.
- Nekišti rankų prie besisukančio šlifavimo įrankio.



ISPĒJIMAS

Lūžtantys šlifavimo įrankiai gali sužaloti

- Atkreipti dėmesj, kad, pasibaigus galiojimo terminui, šlifavimo įrankio naudoti nebegalima.



ISPĒJIMAS

Judantis įrankis gali sužaloti

- Įrankių patikimai pritvirtinti.



ISPĒJIMAS

Dirbant virš galvos, yra pavojas susižaloti

- Vykdant darbus virš galvos, visada užsidėti apsauginius akinius.
- Dirbant užsidėti kvėpavimo takus saugančią kaukę P2.

- (i)** Nenaudojamą elektrinį įrankį galima padėti plokšciai ant nusiurbimo gaubto.
- Prieš transportuojant elektrinį įrankį, iš jo išimti šlifavimo įrankį.

9.1 Abrazyvinis pjauštymas

- Šlifavimo įrankiu ruošinj visada pjauti tik tiesiai.
- Nuolat stebėti, kad šlifavimo įrankis nebūtų perkreipiamas, taip pat apkraunamas įstriža ar šonine kryptimi.
- Atkreipti dėmesj, kad stalos plokštė prie ruošinio priglustų plokšciai.

9.2 Pjūviai arti briaunu [6]



ISPĒJIMAS

Sužalojimo pavojas dėl atviro šlifavimo įrankio

- Išskyrus pjovimą arti briaunu, visais kitais atvejais nusiurbimo gaubtą leidžiama naujoti tik užfiksuojoje padėtyje ir naudojant papildomą rankeną.

- ① Nuimti papildomą rankeną.
- Patikrinti, ar nusiurbimo gaubto paslankiaja dalj galima laisvai judinti atitraukimo rankena ir ar ji automatiškai gržta į pradinę padėtj.
- Elektrinj įrankj laikyti dešiniaja ranka.
- ② Elektrinj įrankj įjungti ir uždėti ant ruošinio.
- ③ Prieš pat sieną nusiurbimo gaubto atitraukimo rankena **[6-1]** kairiaja ranka atfiksuoti.
- ④ Atitraukimo rankena nusiurbimo gaubto paslankiaja dalj patraukti atgal ir tuo pačiu metu pjauti toliau, kad diską būtų galima pristumti kiek jmanoma arčiau sienos. Taip užtikrinamas maksimalus nusiurbimas.
- Baigus pjauti, nusiurbimo gaubtą atitraukiomo rankena vėl nustatyti į pradinę padėtj.

10 Garsiniai įspėjimo signalai

Jeigu elektrinis įrankis dėl toliau nurodytų darbinių būsenų išsijungia, įjungimo metu skamba įspėjimo signalas.

Nepriimtinas akumuliatorius

- Idėti tinkamo modelio akumuliatorių.

Akumuliatorius išsekės

- Akumuliatorių pakeisti.
- Akumuliatorių įkrauti.

Akumuliatorius sugedės

- Akumuliatorių pakeisti.
- Atvésusio akumulatoriaus veikimą patikrinti krovikliu.

Akumuliatorius perkaitės

- Leisti akumuliatoriui atvėsti.

Elektrinis įrankis yra perkaitės

- Elektriniam įrankiui atvésus, juo vėl galima dirbti.

Elektrinio įrankio gedimas

- Kreiptis į Festool techninės priežiūros centrą arba prekybos partnerio parduotuve.

Elektrinis įrankis blokuojamas

- Blokovimą pašalinti.

- (i)** Jeigu elektrinis įrankis išsijungia dėl blokovimo, įspėjimo signalas neskamba.

11 Reikmenys

Naudokite tik originalius Festool keičiamuosius įrankius ir originalius Festool reikmenis.
Naudojant menkaverčius keičiamuosius įrankius ir kitų gamintojų reikmenis, gali padidėti

susižalojimo pavojus, atsirasti didelis disbalansas, pablogėti darbo rezultatų kokybę ir padidėti elektrinio įrankio dėvėjimasis.

Įrankių ir reikmenų užsakymo numerius rasite internete adresu www.festool.lt.

12 Techninė priežiūra ir aptarnavimas



ISPĖJIMAS

Sužalojimo pavojus, elektros smūgio grėsmė

- Prieš vykdant bet kokius techninės priežiūros ir aptarnavimo darbus, akumulatorių nuo elektrinio įrankio nuimti.
- Bet kokius techninės priežiūros ir remonto darbus, kurių metu reikia atidaryti elektrinį įrankį, leidžiama vykdyti tik jgaliose techninės priežiūros dirbtuvėse.



Techninis aptarnavimas ir remontas vykdomas tik pas gamintoją arba techninės priežiūros dirbtuvėse. Artimiausią adresą rasite internete: www.festool.lt/servisas



Naudoti tik originalias Festool atsarginės dalis! Užsak. Nr. rasite internete: www.festool.lt/servisas

Kad būtų užtikrintas oro cirkuliavimas, variklio korpuse esančios aušinimo angos visada turi būti atviros švarios.

Apdirbant mineralines medžiagas (pvz., gipsą, ...), jų dulkės gali kauptis elektrinio įrankio korpuse ir ant įjungimo / išjungimo jungiklio ir dėl oro drėgmės poveikio sukietėti. Tai gali padaryti žalos įjungimo mechanizmui, dėl to elektrinis įrankis gali perkaisti.

15 Kroviklis – Saugos nurodymai



ISPĖJIMAS! Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas. Delsimas vykdyti šiuos saugos nurodymus ir instrukcijas gali tapti elektros smūgio, gaisro ir / arba sunkių sužalojimų priežastimi.

Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad galėtumėte juos pasižiūrėti ateityje.

- **Vaikams** nuo aštuonerių metų, taip pat asmenims su mažesnėmis fizinėmis, jutiminėmis ar mentalinėmis galimybėmis arba neturintiems patirties ir atitinkamų žinių ši prietaisą galima naudoti tik prižiūrimiems atsakingų asmenų arba instruktuotiemis dėl saugaus prietaiso naudojimo.

- Po kiekvieno apdirbimo elektrinio įrankio vidu (per vėdinimo angas) ir įjungimo / išjungimo jungiklį išpūsti sausu nealyvuotu sulėgtu oru.

Po naudojimo šlifavimo įrankius valyti.

Elektrinio įrankio, kroviklio ir akumuliatoriaus jungčių kontaktai visuomet turi būti švarūs.

Jeigu nusiurbimo gaubtas automatiškai į pradinę padėtį negržta, ji išvalyti, kelis kartus atidarant ir uždarant. Jeigu sutrikimo pašalinti nepavyksta, elektrinį įrankį pristatyti į techninės priežiūros centrą.

13 Aplinka



Prietaiso nemesti į buitinius šiukšlynus!

Prietaisus, reikmenis ir pakuotę pristatyti antriniam perdirbimui pagal aplinkosaugos reikalavimus. Laikytis galiojančių nacionalinių teisės aktų.

Laikantis Europos direktyvos dėl naudotų elektros ir elektronikos prietaisų ir sprendimo dėl jos įtraukimo į nacionalinius teisės aktus, naudotus elektrinius įrankius būtina surinkti atskirai ir pateikti antriniam perdirbimui pagal aplinkosaugos reikalavimus.

Informacija apie REACH: www.festool.lt/reach

14 Bendrieji nurodymai

14.1 Bluetooth®

Žodinis prekės ženklas Bluetooth® ir logotipai yra įmonės „Bluetooth SIG, Inc.“ registruoti prekių ženklai, juos įmonė „TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG“, kartu ir įmonė „Festool“ naudoja pagal licenciją.

mo ir suprantantiems galimai kylančius pavojus. **Vaikams** neleisti žaisti su šiuo prietaisu. Prietaiso valymo ir **techninės priežiūros** darbų nepatikėti vykdyti **vaikams** be atitinkamos suaugusiųjų priežiūros.

- Kroviklio neatidarinėti!
- Kroviklį saugoti nuo metalinių daiktų (pvz., metalo drožlių) ir skysčių!
- **ĮSPĖJIMAS!** Šiuo krovikliu nebandykite įkrauti nejkraunamų maitinimo elementų!
- **Šiuo krovikliu nekrauti kitų gamintojų akumulatorių. Akumulatorinio elektrinio įrankio neeksplatuoti su jokiais maitinimo blokais arba kitų gamintojų akumulatoriais. Akumulatoriams įkrauti nenaudoti jokių kitų gamintojų kroviklių.** Gamintojo nenumatyty reikmenų naudojimas gali tapti elektros smūgio ir / arba sunkių nelaimingų atsitikimų priežastimi.
- Kai kroviklis yra systaineryje, kroviklio negalima prijungti prie elektros lizdo!
- Prietaisą saugoti nuo drėgmės.
- Elektros maitinimo kabelį saugoti nuo karščio, alyvos ir aštrių briaunų.
- Kad būtų išvengta grėsmių, pažeistą šio prietaiso **elektros maitinimo kabelį** patikėti pakeisti įgaliotam techninės priežiūros centru.
- Kad būtų išvengta grėsmių, prieš naudojant reikia patikrinti, ar prietaisas néra pažeistas, ypač jo elektros maitinimo kabelis, maitinimo kabelio kištukas ir korpusas. Aptikus pažeidimų, kreiptis tik į įgaliotą techninės priežiūros centrą, kad suremontuotų.
- **Neuždengti kroviklio vėdinimo plyšių.** Priešingu atveju kroviklis gali perkaisti ir veikti netinkamai.
- **Akumulatorių pažeidus arba netinkamai naudojant, iš jo gali išsiveržti cheminių medžiagų garai.** Šie garai gali diriginti kvėpavimo takus. Patalpą išvėdinkite arba išeikite į gryną orą ir, jeigu reikia, kreipkitės į gydytoja.

16 Kroviklis – Techniniai duomenys

Kroviklis	SCA 16	TCL 6	TCL 6 DUO
Elektros tinklo įtampa (įėjimas)	220 – 240 V~	220 – 240 V~	220 – 240 V~
Elektros tinklo dažnis	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz
Įkrovimo įtampa (išėjimas)	10,8 – 18 V ==	10,8 – 18 V ==	1 išėjimas: 10,8 – 18 V == 2 išėjimas: 10,8 – 18 V ==
Įkrovimo srovė	maks. 16 A	maks. 6 A	1 išėjimas: maks. 6 A 2 išėjimas: maks. 6 A
Įkrovimo trukmė BP ir BPC akumulatoriams, maždaug			
2,5 Ah	34 min	34 min	34 min
4,2 Ah	76 min	76 min	76 min

Kroviklis	SCA 16	TCL 6	TCL 6 DUO
3,0 Ah / 3,1 Ah	33 min	33 min	33 min
4,0 Ah	32 min	32 min	32 min
5,0 Ah / 5,2 Ah	33 min	45 min	45 min
6,2 Ah	32 min	53 min	53 min
8,0 Ah	34 min	87 min	87 min
Leistina aplinkos temperatūra eksploravimo vietoje		nuo 0 °C iki +40 °C	

17 Kroviklis – Simboliai

-  Ispėjimas apie bendrojo pobūdžio pavojus
-  Ispėjimas apie elektros smūgio pavoju
-  Skaityti naudojimo instrukciją, saugos nurodymus.
-  Skaityti naudojimo instrukciją, saugos nurodymus!
-  Tinka tik naudoti patalpose
-  Saugiklis su nurodyta srovės reikšme
-  Apsauginiai transformatoriai
-  II apsaugos klasė
-  Nemesti į buitinius šiukšlynus.
-  Nemesti į buitinius šiukšlynus.
-  Darbinis nurodymas
-  CE atitikties ženklas

18 Kroviklis – Naudojimas pagal paskirtį

Krovikliai tinka

- naudoti tik patalpose.
- įkrauti Festool BP ir BPC serijų Li-Ion akumulatoriams, kurių nominaliosios įtampos ir talpos reikšmės yra tokios:

10,8 V (3S1P)	2,5 Ah
10,8 V (3S2P)	4,2 Ah
14,4 V (4S2P)	5,2 Ah
18,0 V (5S1P)	3,0 Ah, 3,1 Ah, 4,0 Ah
18,0 V (5S2P)	5,0 Ah, 5,2 Ah, 6,2 Ah, 8,0 Ah

 Už naudojimo ne pagal paskirtį pasekmės atsako naudotojas.

19 Kroviklis – Prietaiso elementai

- [1-1] Krovimo lizdas
- [1-2] Akumulatorius
- [1-3] Likutinės įkrovimo trukmės indikatorius (tik SCA 16)
- [1-4] Įkrovimo būsenos indikatorius
- [1-5] Elektros maitinimo kabelio suvyniojimo vieta
- [1-6] Vėdinimo angos (tik SCA 16)
- [2] Kroviklio tvirtinimas ant sienos

Nurodyti paveikslėliai yra pateikti vokiškoje naudojimo instrukcijoje.

20 Kroviklis – Naudojimas



ISPĖJIMAS

Neleistina įtampa arba dažnis!

Nelaimingo atsitikimo pavojus

- Elektros maitinimo tinklo įtampa ir dažnis turi sutapti su atitinkamais parametrais, nurodytais firminėje duomenų lentelėje.
- Šiaurės Amerikoje Festool mašinas leidžiama maitinti tik iš 120 V / 60 Hz elektros tinklo.

20.1 Įkrovimo pradžia

ISPĖJIMAS! Prieš pradedant eksplloatuoti, elektros maitinimo kabelį visiškai išvynioti iš griovelio **[1-5]**.

- Kroviklio maitinimo kabelio kištuką įstatyti į elektros lizdą.
- Akumuliatorių **[1-2]** įstumti į krovimo lizdą **[1-1]**.

20.2 Tvirtinimas ant sienos

Žr. **[2]** pav.

21 Kroviklis – Naudojimas

21.1 Šviesos diodų signalų reikšmė

Kroviklį pradėjus naudoti, įkrovimo būsenos indikatoriaus šviesos diodas **[1-4]** pradeda švesti geltona spalva.

SCA 16 testavimasis

Prieš įkrovimo būsenos indikatoriaus šviesos diodui įsižiebiant geltona spalva, maždaug 1 sekunde įsižiebia visi šviesos diodai **[1-3]** ir **[1-4]**, taip pat įsijungia ventiliatorius **[1-6]**.

Kroviklio darbinės būsenos:

Geltonas šviesos diodas – šviečia nuolat

Kroviklis parengtas veikti.

Žalias šviesos diodas – mirksi

Akumuliatorius įkraunamas.

Žalias šviesos diodas – šviečia nuolat – READY

Akumuliatorius yra įkrautas > 80 % ir yra parengtas naudoti. Foniniu režimu akumuliatorius įkraunamas toliau iki 100 %.

Raudonas šviesos diodas – mirksi

Bendroji sutrikimo indikacija, pvz., blogas kontaktas, trumpasis jungimas, akumulatoriaus gedimas ir t. t.

Raudonas šviesos diodas – šviečia nuolat

Akumulatoriaus temperatūra yra už leistino diapazono ribų. Kai tik pasiekiamama leistina temperatūra, kroviklis automatiškai persijungia į įkrovimo režimą.

Likutinė įkrovimo trukmė (tik SCA 16)

15 min  Tikėtinos likutinės įkrovimo trukmės indikacija:

- Užstumti akumuliatorių.

*Įkrovimo būsenos indikatorius **[1-4]** kelis kartus sumirksi.*

*Tikėtiną likutinę įkrovimo trukmę rodo mirksintis atitinkamas šviesos diodas **[1-3]**.*

21.2 Darbiniai nurodymai

Įkraunant nepertraukiamai arba įkrovimo ciklus vykdant kelis kartus iš eilės, kroviklis gali įkasti. Tai nėra pavojinga ir nereiškia, kad prietaise yra koks nors techninis gedimas.

Laikant kroviklyje, akumulatoriai visada bus pilnai įkrauti.

Akumuliatorius įkrauti tik gerai vėdinamoje aplinkoje.

AIRSTREAM (tik SCA 16)

Kroviklyje SCA 16 yra įrengtas ventiliatorius, užtikrinantis aktyvų akumuliatorių BP 18...AS/I aušinimą.

22 Kroviklis – Techninė priežiūra ir aptarnavimas



ISPĖJIMAS

Sužalojimo pavojus, elektros smūgio grėsmė

- Prieš vykdant bet kokius techninės priežiūros ir valymo darbus, maitinimo kabelio kištuką visada ištraukti iš elektros lizdo!
- Visus techninės priežiūros ir remonto darbus, kurių metu reikia atidaryti korpusą, leidžiama vykdyti tik įgalioto techninės priežiūros centro specialistams.



Techninis aptarnavimas ir remontas vykdomas tik pas gamintoją arba techninės priežiūros dirbtuvėse. Artimiausią adresą rasite internete: www.festool.lt/servisas



Naudoti tik originalias Festool atsarginės dalis! Užsak. Nr. rasite internete: www.festool.lt/servisas

22.1 Laikytis šių nurodymų:

- Siekiant išvengti pažeidimų, kroviklį valyti minkšta sausa šluoste. Nenaudoti jokių tirpiklių.
- Kontroliuoti, kad kroviklio prijungimo kontaktai visada būtų švarūs.
- Kontroliuoti, kad kroviklio SCA 16 vėdinimo plyšiai **[1-6]** nebūtų užsikimšę.

23 Kroviklis – Aplinka



Prietaiso nemesti į buitinius šiukslynus!

Prietaisus, reikmenis ir pakuočiai pristatyti antriniams perdirbimui pagal aplinkosaugos reikalavimus. Laikytis galiojančių nacionalinių teisės aktų.

Laikantis Europos direktyvos dėl naudotų elektronos ir elektronikos prietaisų ir sprendimo dėl jos jtraukimo į nacionalinius teisės aktus, nau-dotus elektrinius įrankius būtina surinkti atski-rai ir pateikti antriniam perdirbimui pagal aplin-kosaugos reikalavimus.

Informaciją apie priėmimo vietas, kuriose prie-taisai bus nustatyta tvarka utilizuojami, rasite www.festool.lt/recycling.

Informacija apie REACH: www.festool.lt/reach

Sisukord

1	Sümbolid.....	34
2	Ohutusnõuded.....	34
3	Sihipärane kasutus.....	39
4	Tehnilised andmed.....	39
5	Seadme osad.....	40
6	Kasutuselevõtt.....	40
7	Akupakk.....	41
8	Sätted.....	41
9	Seadmega töötamine.....	42
10	Hoiatavad helisignaalid.....	42
11	Tarvikud.....	43
12	Hooldus ja remont.....	43
13	Keskkond.....	43
14	Üldised märkused.....	43
15	Laadija ohutusjuhised.....	44
16	Laadija tehnilised andmed.....	44
17	Laadija sümbolid.....	45
18	Laadija – Sihipärane kasutus.....	45
19	Laadija – Seadme osad.....	45
20	Laadija – Kasutuselevõtt.....	46
21	Laadija käitamine.....	46
22	Laadija – hooldus ja puhastus.....	46
23	Laadija ja keskkond.....	47

1 Sümbolid



Üldolu hoiatus



Ettevaatust: elektrilöök!



Lugege kasutusjuhendit, ohutusjuhiseid.



Kandke kuulmiskaitset.



Kandke kaitsekindaid!



Kandke hingamisteede kaitsevahendit!



Kandke kaitseprille.



Kandke turvajalatseid!



Ärge visake olmejäätmesse.



Juhis, nõuanne



Toimimisjuhis



Akupaki paigaldamine



Avage akupakk



ELi vastavusdeklaratsioon

2 Ohutusnõuded

2.1 Üldised ohutusnõuded elektritööriistade kasutamisel

HOIATUS! Lugege läbi selle elektriliste tööriista kõik ohutusnõuded, juhised, joonised ja tehnilised andmed. Ohutusnõuete ja juhiste eiramine võib põhjustada elektrilööki, tulekahju ja/või raskeid vigastusi.

Hoidke kõik ohutusjuhised ja märkused edasi-seks kasutamiseks alles.

Ohutusjuhistes kasutatud sõna „elektriline tööriist“ tähistab võrgutoitega (toitekaabliga) või akutoitega elektrilisi tööriistu (ilma toitekaablit).

1 TÖÖKOHA OHUTUS

- Töökoht peab olema puhas ja hästi valgustatud.** Korrastamata ja valgustamata töökoht võib tingida tööönnestuste teket.
- Ärge kasutage elektritööriista plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub tuleohlikke vedelikke, gaase või tolmu.** Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad tolmu või auru põlema süüdata.
- Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektritööriista kasutamise ajal tööpaigast eemal.** Tähelepanu hajumisel võite kaotada kontrolli seadme üle.

2 ELEKTRIOHUTUS

- Elektritööriista pistik ja pistikupesa peavad kokku sobima. Pistikut ei tohi mingil kujul muuta ega ümber ehitada.** Ärge kasutage maandatud elektritööriisti koos adapterpistikutega. Originaalpistikud ja nendega sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögiohtu.
- Vältige kehalist kontakti maandatud pindadega, nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmikud.** Kui teie keha on maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
- Hoidke seadet vihma ja niiskuse eest.** Kui elektrilisse tööriista on sattunud vett, on elektrilöögi oht suurem.
- Ärge kasutage toitejuhet tööriista kandmiseks, ülesriputamiseks ega toitepistiku pistikupesast väljatõmbamiseks.** Hoidke

- toitejuhet kuumuse, õli, teravate servade ja seadme liikuvate detailide eest.** Kahjustunud või keerduläinud toitejuhtmed suurendavad elektrilöögiohtu.
- e. **Kui töötate elektritööriistaga õues, siis kasutage üksnes välistingimustesse sobivat pikendusjuhet.** Välistingimustes kasutamiseks ettenähtud pikendusjuhe vähendab elektrilöögiohtu.
 - f. **Kui elektrilise tööriista kasutamine niiskes keskkonnas on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitselülitit.** Rikkevoolukaitselülitit kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

3 ISIKUOHUTUS

- a. **Säilitage ettevaatlikkus, mõelge oma töötegevused läbi ja olge seadme käsitsemisel hoolikas.** Ärge kasutage elektritööriista, kui olete väsinud või narkootikumide, alkoholi või ravimite mõju all. Hetkeline tähelepanematus seadme kasutamisel võib kaasa tuua tõsiseid vigastusi.
- b. **Kandke alati kaitseprille ja isikukaitsevahendeid.** Teatud kindlat tüüpi tööks sobivate isikukaitsevahendite, nt tolumumaski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri ja kuulmiskaitsevahendite kasutamine vähendab vigastusohtu.
- c. **Vältige seadme tahtmatut käivitamist.** Veenduge, et tööriist on välja lülitatud, enne kui ühendate pistiku pistikupessa, paigaldate aku tööriista sisse, töstate tööriista üles või asute seda kandma. Kui hoiate elektrilise tööriista kandmisel sõrme lülitil või ühendate vooluvõrku sisselülitatud seadme, võib see kaasa tuua önnetusi.
- d. **Eemaldage enne elektritööriista sisselülitamist selle küljest seadistustarvikud ja mutrivõtmed.** Tööriista pöörleva osa küljes olev reguleerimis- või mutrivõti võib põhjustada vigastusi.
- e. **Vältige ebatavalist kehaasendit. Võtke stabilne tööasend ja hoidke kogu aeg tasa-kaalu.** Nii säilitate ootamatutes olukordades paremini elektrilise tööriista üle kontrolli.
- f. **Kandke sobivat riitetust.** Ärge kandke laiu riideid ega ehteid. Hoidke juuksed ja rõivad tööriista liikuvatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehted või pikad juuksed võivad sattuda seadme liikuvate osade valele.
- g. **Kui seadme külge saab paigaldada tolmuemaldus- ja -kogumisseadiseid, siis veenduge, et need on õigesti ühendatud**

ja neid kasutatakse sihipäraselt. Tolmuae-maldusseadise kasutamine vähendab tolmust põhjustatud ohte.

- h. **Ärge olge liigelt enesekindel ja ärge eirake elektriliste tööriistade ohutusnõudeid, isegi kui tänu sagedasele kasutamisele olete elektrilise tööriista tööpöhimöttega tuttav.** Hooletu tegutsemine võib ühe hetkega tekitada raskeid kehavigastusi.

4 ELEKTRILISE TÖÖRIISTA KASUTAMINE JA KÄSITSEMINÉ

- a. **Ärge koormake tööriista üle. Kasutage töö tegemiseks selleks ettenähtud tööriista.** Sobiva elektrilise tööriistaga töötate ettenähtud jöudluspiirides efektiivselt ja ohutumalt.
- b. **Ärge kasutage elektrilist tööriista, mille lülit on rikkis.** Elektriline tööriist, mida ei ole enam võimalik lülitist sisse ja välja lülitada, on ohtlik ning tuleb parandada.
- c. **Tõmmake pistik pistikupesast ja/või eemaldage aku enne, kui asute tööriista seadistama, kinnitustarvikuid vahetama või panete tööriista käest.** Ettevaatusabinöud takistavad seadme soovimatut iseeneslikku käivitumist.
- d. **Kasutusvälisel ajal hoidke elektritööriisti lastele kättesaamatus kohas.** Ärge laske seadet kasutada isikutel, kes seadet ei tunne või pole käesolevaid juhiseid lugenud. Elektritööriistad kujutavad endast ohtu, kui neid kasutada asjatundmatult.
- e. **Hoolitsege elektriliste tööriistade ja tarvikute eest korralikult.** Kontrollige, kas seadme liikuvad osad töötavad veatult ega kiildu kinni, ja veenduge, et seadme detailid ei ole murdunud või kahjustatud määral, mis mõjutab seadme töökindlust. Laske kahjustatud detailid enne elektrilise tööriista kasutamist parandada. Paljude önnestuste põhjuseks on halvasti hooldatud elektrilised tööriistad.
- f. **Hoidke lõiketarvikud teravad ja puhtad.** Hoolikalt hooldatud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kiilduvad harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.
- g. **Kasutage elektritööriista, lisavarustust, tarvikuid jne siintoodud juhiste järgi. Arvestage seejuures töötingimuste ja teostava töö iseloomuga.** Elektriliste tööriistade nõuetevastane kasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi.
- h. **Hoidke käepidemed kuivad, puhtad ja väbad ölist ja rasvast.** Libedad käepidemed ei

luba seadet ohutult käsitseda ja ootamatu-
tes olukordades kontrolli all hoida.

5 AKUTÖÖRIISTA KASUTAMINE JA KÄITAMINE

- a. **Laadige akusid üksnes tootja soovitatud laadimisseadmega.** Kui laadimisseade on ette nähtud kindlate akude laadimiseks, ent seda kasutatakse teist tüüpi akude laadimi-
seks, siis püsib laadija mittesihipärasel ka-
sutusel tuleoht.
- b. **Kasutage elektritööriistades ainult sel-
leks ettenähtud akusid.** Teiste tootjate
akude kasutamine võib põhjustada vigastu-
si ja tuleohtu.
- c. **Kasutusvälisel ajal hoidke akud eemal
kirjaklambritest, müntidest, võtmetest,
naeltest, kruvidest ja teistest väikestest
metallesemetest, mis võivad tingida aku-
klemmide sildamist.** Akuklemmide lühis
võib kaasa tuua põletusi või tulekahju.
- d. **Vale kasutuse korral võib akust lekkida
akuhapet. Vältige kokkupuudet akuhappe-
ga. Juhusliku kokkupuute korral peske
kahjustatud kohta veega. Kui vedelik sa-
tub silma, pöörduge kohe arsti poole.**
Akust lekkiv vedelik võib põhjustada na-
haärritusi või põletusi.
- e. **Ärge kasutage kahjustunud ega muudetud
akut.** Kahjustunud või muudetud aku võib
kaasa tuua ettenägematuid tagajärgi ning
põhjustada tulekahju, plahvatusi või vigas-
tusi.
- f. **Ärge jätke akut tule ega kõrge tempera-
tuuri käte.** Tuli ja üle 130 °C temperatuur
võivad põhjustada plahvatust.

6 HOOLDUS

- a. **Laske elektrilist tööriista remontida ainult vastava väljaõppega elektrikul, kes kasutab originaalvaruosi.** See tagab elektrilise tööriista ohutu töö.
- b. **Ärge kunagi hooldage kahjustada saanud
akusid.** Akusid tohib hooldada vaid tootja
või tema poolt volitatud hooldekeskus.
- c. **Remondiks ja hoolduseks kasutage üks-
nes originaalvaruosi.** Muude tarvikute või
varuosade kasutamine võib põhjustada
elektrilööki või vigastusi.

Juhinduge akupaki laadija kasutusjuhendist.

2.2 Masinapõhisid ohutusjuhised

Ühised ohutusnõuded abrasiivlõikamisel

- **Elektritööriist on möeldud kasutamiseks
lihvijana. Järgige kõiki seadmega kaasa-
solevaid ohutusnõudeid, juhiseid, jooni-
seid ja andmeid.** Järgmiste juhiste eiramis-

ne võib kaasa tuua elektrilöögi, tulekahju ja/või raskeid vigastusi.

- **See elektritööriist ei ole möeldud lihvimi-
seks, liivapaberiga lihvimiseks, traathar-
jaga töötlemiseks ega poleerimiseks.** Töö-
riista mittesihipärane kasutamine võib põh-
justada kehavigastusi ja varalist kahju.
- **Ärge kasutage tarvikuid, mida tootja ei ole
elektritööriista jaoks ette näinud ega ka-
sutada soovitanud.** Tööhutust ei taga as-
jaolu, et tarvikut saab elektritööriista külge
kinnitada.
- **Lihvketta lubatud pöörete arv peab olema
vähemalt sama suur, kui tööriista mak-
simaalne pöörete arv.** Lubatust kiiremini
pöörlev lihvketas võib puruneda ja selle tü-
kid võivad laialti paiskuda.
- **Kinnitatava otsaku välisläbimööt ja paksus
peavad vastama elektritööriista mõõtme-
tele.** Valeded mõõtmetega otsakute puhul ei
ole piisav kaitse ega kontroll tagatud.
- **Keermestatud tarvikud peavad lihvimiss-
pindli keermega täpselt sobima. Ääriku
abil monteeritavate tarvikute puhul peab
tarviku siseava läbimööt ääriku läbimööd-
uga sobima.** Tarvikud, mis ei ole elektrili-
se tööriista külge täpselt kinnitatud, pöör-
levad ebaühtlaselt, vibreerivad tugevasti ja
toovad kaasa kontrolli kaotuse.
- **Ärge kasutage kahjustunud kinnitustarvi-
kuid.** Kontrollige kinnitustarvikuid enne
iga kasutuskorda; veenduge, et lihvkettas
ei ole pragusid ja et lihvtald ei ole pra-
gudega või kulunud, et traatharjas ei ole
lahtisi või murdunud traate. Kui elektri-
tööriist või kinnitustarvik kukub maha, siis
kontrollige seda kahjustuste suhtes ja vaja-
duse korral vahetage kahjustamata kinni-
tusotsaku vastu. Kui olete kinnitusotsakut
kontrollinud ja selle kinnitanud, siis hoid-
ke end ja läheduses asuvad isikud pöör-
leva kinnitusotsaku alast eemal ja laske
seadmel töötada ligi 1 min maksimaalkii-
rusel. Üldjuhul purunevad kahjustunud tar-
vikud selle aja jooksul.
- **Kandke isikukaitsevahendeid.** Olenevalt
tööst kandke näokaitsemaski, silmakait-
set või kaitseprille. Vajaduse korral kasu-
tage tolmukaitsemaski, kuulmiskaitseva-
hendeid, kaitsekindaid või kaitsepölle, mis
hoiab eemal lihvimisel eralduvad väike-
sed osakesed. Silmi tuleb kaitsta erineva-
tel töödel ülespaiskuvate materjaliosakeste
eest. Tolmu- ja hingamiskaitsemaskid pea-

vad filtreerima töötamisel tekkiva tolmu. Pikaajaline vali müra võib kahjustada kuulmist.

- **Veenduge, et kõrvalised isikud viibiks tööalast ohutus kauguses. Kõik tööalas viibivad isikud peavad kandma isikukaitsevahendeid.** Tooriku- või murdunud tarvikudetailid võivad eemale paiskuda ja põhjustada vigastusi tööalast väljaspool.
- **Hoidke tööriistal ainult kummist haarde-pindadest, kui teete selliseid töid, mille käigus võib kinnitatav otsak sattuda vastu varjatud elektrijuhtmeid.** Kokkupuude pingestatud juhtmega võib pingestada tööriista metalldetailid ja põhjustada elektrilöögi.
- **Ärge pange elektritööriista kunagi käest ära enne, kui lihvketas ei ole lõplikult seiskunud.** Pöörlev tarvik võib aluspinnaga kokku puutuda, mille tagajärvel võite kaotada elektrilise tööriista üle kontrolli.
- **Tööriist ei tohi ajal, mil seda kannate, töötada.** Teie riided võivad pöörleva tarviku külge kinni jäädva ja tarvik võib tungida Teie kehasse.
- **Puhastage korrapäraselt elektrilise tööriista ventilatsiooniaaside.** Mootori ventilaator tõmbab tolmu korpusse, korpusesse kogunev metallitolm võib tekitada elektrilisi ohte.
- **Ärge kasutage elektritööriista süttivate materjalide läheduses.** Materjal võib säde-meid püüda ja süttida.
- **Ärge kasutage tarvikuid, mida tuleb ja-hutada jahutusvedelikuga.** Vee ja muu jahutusvedeliku kasutamine võib põhjustada elektrilöögi.

Tagasilöök ja asjaomased ohutusnõuded

Tagasilöök on kinnijää nud või blokeerunud pöörleva kinnitustarviku (nt lihvketas, lihvtal-drik, traathari jne) ootamatu reaktsioon. Kinnijäämise või blokeerumise tagajärvel pöörlev kinnitustarvik seisub äkiliselt. Tagasilöögi tagajärvel võib kasutaja kaotada tööriista üle kontrolli, sest tööriist liigub pöörlevale kinnitustarvikule vastupidises suunas.

Lihvketta kinnikiilumise tõttu võib lihvketas murduda tekkida tööriista tagasilöök. Sõltuvalt ketta pöörlemissuunast võib lihvketas liikuda tööriista kasutaja suunas või kasutajast eemale. Võib esineda ka lihvketaste murdumist.

Tagasilöök on tööriista vale kasutamise ja/või valede töövõtete või -tingimuste tagajärg. Taga-

silööki saab ennetada, kui rakendada järgmisi ettevaatusabinõusid.

- **Hoidke elektrilist tööriista kindlalt kahe käega ja viige oma keha ja käed asendisse, milles suudate tagasilöögijõududele vastu astuda. Kasutage alati lisakäepidet, kui see on olemas, et saavutada tagasilöögi-jõudude või reaktsioonimomentide üle võimalikult suurt kontrolli.** Seadme kasutaja saab sobivate ettevaatusabinõude rakendamisega tagasilöögi- ja reaktsioonijõudusid kontrolli all hoida.
- **Ärge viige käsi pöörleva lihvketta lähe-dusse.** Tagasilöögi korral võib lõiketera liikuda üle kasutaja käe.
- **Vältige oma kehaga piirkonda, kuhu seade tagasilöögi korral liigub.** Tagasilöök paiskab seadme lihvketta liikumissuunale vastassuunas.
- **Töötage eriti ettevaatlikult nurkade, tera-vate servade jm alas. Vältige ketta too-rikult tagasipörkumist ja toorikusse kin-nijäämist.** Pöörlev lihvketas kipub nurkaides, teravates servades ja tagasipörkumi sel kinni kiiluma. Sellistel juhtudel on oht kaotada seadme üle kontroll või võib tööriist tagasi pörkuda.
- **Ärge kasutage kett- ega hammastatud saeketast.** Sellised tarvikud põhjustavad tihti tagasilöögi või kontrolli kaotuse seadme üle.

Asjaomased ohutusnõuded lihvimiseks ja ab-rasiivlõikamiseks

- **Kasutage alati oma elektritööriista jaoks ettenähtud lihvketast ja selle lihvketta jaoks ettenähtud kettakaitset.** Tööriista jaoks mitteettenähtud kettakaitse ei pruugi lihvketast piisaval määral katta ja on see-tõttu ohtlik.
- **Rihveldatud lihvketad tuleb paigaldada nii, et nende lihpind ei ulatu üle ketta-kaitse serva.** Oskamatult paigaldatud lihvketas, mis ulatub üle kettakaitse serva, ei ole piisavalt kaetud.
- **Kettakaitse peab olema elektrilise tööriis-ta külge kindlalt kinnitatud ja maksimaal-se ohutuse tagamise olema seatud nii, et lihvketast jäääb võimalikult väike katmata osa tööriista kasutaja suunas.** Kettakaitse aitab kaitsta tööriista kasutajat tooriku küljest murduvate osakeste eest, lihvkettaga juhusliku kokkupuutumise eest, sädemete eest, mille toimel võivad süttida kasutaja rõivad.

- **Lihvketast tohib kasutada üksnes selleks ettenähtud otstarbel. Näiteks: Ärge lihvi-ge kunagi lihvketta külgpinnaga.** Lihvketta puhul tuleb toorikut lihvida ketta servaga. Külgsuunas avalduva jõu tõttu võib lihvketas murduda.
- **Kasutage alati valitud lihvketta jaoks sobiva suuruse ja kujuga kinnitusäärikut.** Sobivad äärikud toetavad lõikeketast ja vähendavad lihvketta purunemise ohtu. Lõikeketaste äärikud võivad lihvketaste äärikutest erineda.
- **Ärge kasutage suurematele elektritööriistadele ettenähtud, kulunud lihvkettaid.** Suuremate elektritööriistade lihvkettaga ei sobitu väiksemate elektritööriistade kõrgamate pööretega, mistõttu võivad kettad puruneda.

Abrasiiivlihimise muud erinõuded

- **Vältige lõikeketta kinnikiildumist ja ärge avaldage lõikekettale liigset survet. Ärge tehke liiga sügavaid lõikeid.** Lõikekettale avalduv liigne koormus suurendab lõikeketta kulumist ja kalduvust kinnikiildumiseks, mistõttu suureneneb ka tagasilöögi või lihvketta purunemise oht.
- **Vältige pöörleva lõikeketta ette ja taha jäavasse piirkonda sattumist.** Kui juhitte lõikeketast toorikus endast eemale, võib tööriist koos pöörleva kettaga lennata tagasilöögi korral otse teie suunas.
- **Kui lõikeketas kinni kiilub või kui te töö katkestate, siis tuleb tööriist välja lülitada ja oodata seni, kuni lõikeketas on seis-kunud. Ärge kunagi püüdke veel pöörlevat lõikeketast lõikejoonest välja tõmma-ta, kuna vastasel korral võib tekkida tagasi-löök.** Tehke kindlaks ja kõrvaldage kinnikiilumise põhjus.
- **Ärge lülitage tööriista uuesti sisse, kui see asub veel toorikus. Enne lõikeprotsessi ettevaatlikku jätkamist laske lõikeket-tal jouda maksimaalsetele pööretele.** Vastasel korral võib lõikeketas kinni kiilduda, toorikust välja hüpata või tagasilöögi põhjustada.
- **Toestage plaadid ja suured toorikud, et vältida kinnikiilunud lõikekettast tingitud tagasilöögiohtu.** Suured plaadid kipuvad oma raskuse tõttu läbi painduma. Toorik tuleb toestada ketta mõlemalt poolt, nii lõikejoone lähedalt kui ka servast.
- **Olge iseäranis ettevaatlik, kui teete su-kellõikeid seintesse või muudes varjatud**

nähtavusega aladel. Sukeldatav lihvketas võib gaasi- või veetorusid, elektrijuhtmeid või muid esemeid lõigates tagasi põrkuda.

2.3 Muud ohutusnõuded

- **Ärge kasutage elektrilist tööriista vihma käes ja niisketes oludes.** Elektrilisse tööriista sattunud niiskus võib tekitada lühise ja tulekahju.
- Juhtige elektööriist läbi tooriku üksnes siselülitatud (töötavas) olekus.
- Tööohutuse huvides tuleb toorik kinnitada kruustangide või mõne muu kinnitusseadme vahel. Kui toorik on kinnitatud, saate tööriista käsitseda mõlema käega.
- Ärge töötage redelil seistes.
- Teemantlihvketta kinnitamiseks ei tohi kasutada kiirkinnitusmutreid.
- Kasutage töödeldava materjali jaoks sobivaid, vastava spetsifikatsiooniga lihvkettaid, vt teemantlihvkettaga ja pakendil olevat teavet.
- Teemantlihvketta ülekuumenemise vältimiseks tehke pärast mitut töökäiku või pärast intensiivset lihimist tööpaus, et tööriist saaks jahtuda.
- Ärge avaldage teemantlõikekettale külgsurvet.
- Teemantlõiketerad on iseterituvad. Vähennud lõikejõudlDU ja ümar punane serv on märk sellest, et teemantlõiketera on nüri. Tarvikut saab teritada, kui teha lühikesi lõikeid abrasiivses materjalis (silikaattellis, asfalt või gaasbetoon). Kivi lõikamisel lõob aeg-ajalt sädemeid, see on normaalne.
- Ärge lõigake toorikuid, mille sees on metallesemeid, naelu või kruvisid.
- **Varjatud vee-, gaasi- või elektrijuhtme tuvastamiseks kasutage sobivaid tu-vastusseadmeid või tutvuge asjaomase projektdokumentatsiooniga.** Tarviku kokkupuude pingestatud elektrijuhtmega võib põhjustada tulekahju ja elektrilöögi. Gaasi-juhtme vigastamine võib viia plahvatuseni. Veejuhtme vigastamine põhjustab varalist kahju.
- **Töötamisel võivad tekkida kahjuli-kud/mürgised aurud (nt pliisisaldusega värv, teatavate puiduliikide jm puhul).** Asbesti sisaldavaid materjali tohivad töödelda vaid asjaomase väljaõppega isikud. Kokkupuude tolmuga või selle sisehingamine võib olla ohtlik nii seadme kasutajale

kui ka kõrvalseisjatele. Pidage kinni riigis kehtivatest ohutusnõuetest.



Tervise kaitsmiseks kandke respiroatori P2 ja kasutage sobivat tolmuimejat.

- **Pärast mineraalsete materjalide töötlemist (nt kips jne): puhastage ventilatsiooniavade kaudu elektrööriista sisemus ja lülitili kuiva ja õlivaba suruõhuga.** Vastaval juhul võib tolpm ladestuda elektritööriista korpusesse ja sisse-välja-lülitil äärtesse ja kokkupuutel õhusniiskusega köveneda. See võib põhjustada lülitusmehhanismi törkeid ja elektritööriist võib üle kuumeneda.
- **Kasutage akutööriistade käitamiseks ainult selleks ettenähtud akusid, mitte aga võrguseadmeid. Ärge kasutage akukomplekti laadimiseks teiste tootjate laadijaid.** Tootja poolt mittelubatud tarvikute kasutamine võib põhjustada elektrilööki ja/või raskeid õnnetusi.

2.4 Lihvketaсте ohutusnõuded

- Lihvimistarvikud võivad kergesti murduda, seetõttu tuleb lihvimistarvikute käsitsemisel olla äärmisel hoolikas! Kahjustada saanud, valesti asetatud või paigaldatud lihvimistarvikud on ohtlikud ja võivad põhjustada raskeid vigastusi.
- Hoiustamise ajal kaitske lihvimistarvikuid mehaaniliste vigastustes ja kahjuliku keskkonnamõju eest.
- Olge lihvimistarvikute käsitsemisel ja transportimisel ettevaatlik.
- Lähtuge etiketile või lihvimistarvikule märgitud teabest, järgige kasutuspiiranguid, ohutusnõudeid ja muid juhiseid. Kui kasutajale ei ole selge, milline lihvimistarvik tulub valida, peab ta enne kasutamist küsimा nõu tootjalt.
- Lihvkettad tuleb paigaldada vastavalt peatükile .
- Lihvimistarvikuid võivad paigaldada ainult asjaomase väljaõppega isikud.

2.5 Heiteväärtus

Kooskõlas standardiga EN 60745 mõõdetud väärtsused on üldjuhul:

helirõhutase	$L_{PA} = 86 \text{ dB(A)}$
helivõimsustase	$L_{WA} = 97 \text{ dB(A)}$
mõõtemääramatus	$K = 3 \text{ dB}$



ETTEVAATUST

Elektrilise tööriistaga töötamisel tekkiv müra võib kahjustada kuulmist.

- Kasutage kuulmiskaitsevahendit.

Vibratsioonitase a_h (kolme telje vektorsumma) ja mõõtemääramatus K vastavalt EN 60745:

Abrasiovõlvamine

$$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$$

$$K = 2 \text{ m/s}^2$$

Toodud vibratsiooni- ja mürvaväärtused

- on mõeldud masinate võrdlemiseks,
- sobivad seadme kasutuse käigus tekkiva vibratsiooni ja müra esialgseks hindamiseks,
- esindavad elektrilise tööriista põhilistel rakendustel tekkivat vibratsiooni- ja mürataset.



ETTEVAATUST

Mürataseme väärtsused võivad esitatud väärtestest erineda. See sõltub tööriista kasutusesmärgist ja töödeldava tooriku liigist.

- Hinnake tegelikku koormust kogu töötsükli kestel.
- Sõltuvalt tegelikust müratasemest tuleb seadme kasutaja kaitseks rakendada sobivaid ohutusmeetmeid.

3 Sihipärane kasutus

Elektritööriist on mõeldud betooni- ja kivimaterjalide abrasiovõlvamiseks ilma vedela jahutus- ja määrddeaineta.

Tööriista tohib kasutada üksnes koos Festooli teemantlihvketastega EN 13236 järgi.

Elektritööriista ei ole lubatud kasutada poleerimiseks ega metalli töötlemiseks.

Elektritööriist on mõeldud kasutamiseks koos Festooli seeria BP akupakiga, millel on tööriistaga sama pingeklass.



Mittesihipärase kasutamise korral vastub kasutaja.

4 Tehnilised andmed

Akuga teemantlõikur

DSC-AGC 18 FH

mootoripinge

18 V DC

pöörete arv (tühikäigul)

4500–8500 min⁻¹

Akuga teemantlõikur	DSC-AGC 18 FH	
kiirusastmed	1	4500 min ⁻¹
	2	5300 min ⁻¹
	3	6100 min ⁻¹
	4	6900 min ⁻¹
	5	7700 min ⁻¹
	6	8500 min ⁻¹
lihvketta ringkiirus		80 m/s
lihvimisspindli keere		M 14
lihvketta Ø		125 mm
lihvketta paksus	max	3,0 mm
	min	1,0 mm
kaal vastab EPTA-protseduurile 01:2014		3,2 kg

5 Seadme osad

- [1-1] imiotsak
- [1-2] lisakäepideme keere
- [1-3] lisakäepide
- [1-4] sisse-välja-lülit
- [1-5] tagasitõmbehoob
- [1-6] tolmueemalduskate
- [1-7] pöörete regulaator
- [1-8] kummist haardepinnad (hallilt viiratud ala)
- [1-9] spindlilukustus
- [1-10] akupaki avamise nupud
- [1-11] akupaki mahtuvuse nupp
- [1-12] mahtuvusnäidik

Kõik joonisel kujutatud või kirjeldatud tarvikud ei kuulu tarnekomplekti.

Näidatud joonised sisalduvad saksakeelses kasutusjuhendis.

5.1 Elektroonika

Sujuv kävitumine

Elektroonilise juhtimisega sujuvkäiviti tagab seadme nõksatusteta kävitumise.

Pöörete regulaator [1-7]

Pöörete arvu saab reguleerida seaderatta abil pöördearve vahemikus ilma astmeteta. See või-

maldab lõikekiirust ja töödeldavat materjali omavahel optimaalselt kohandada. Selleks järgige lihvketaste peal olevaid andmeid.

Muutumatu pöörete arv

Mootori eelvalitud pöörete arvu hoitakse elektrooniliselt konstantsena. See tagab ka suurel koormusel konstantse kiiruse.

Tagasilöögikaitse

Mootor lülitub kohe välja, kui pöördlemiskiirus ootamatult langeb, nt ketas blokeerub toorikusse. Kasutuse jätkamiseks tuleb tööriist esmalt välja ja siis uuesti sisse lülitada.

Taaskäivituskaitse

Sisseehitatud taaskäivituskaitse tagab selle, et elektritööriist ei saaks pärast elektrikatkestust iseeneslikult püsítötlemisrežiimis taaskäivituda. Kasutuse jätkamiseks tuleb tööriist esmalt välja ja siis uuesti sisse lülitada.

Ülekuumenemiskaitse

Ülekuumenemise korral lülitub ohutuselektroniika ümber jahutusrežiimile. Mootor töötab edasi ja konstantne pöörete arv inaktiveerub. Pärast 10–20sekundilist jahtumist on seade uuesti töövalmis ja töötab täie jõudlusega.

6 Kasutuselevõtt

Tolmueemalduskate on eelpaigaldatud ja seda ei tohi ei maha võtta ega selle asendit muuta.

6.1 Elektritööriista õige hoie

Elektritööriistal tuleb kinni hoida mõlema käega isoleeritud hoidepindadest [1-8]: üks käsi mootori korpusel lülitili taga ja teine käsi lisakäepideme juures [1-3].

6.2 Sisse-/väljalülitamine

Sisselülitamine [2a]

- Lükake sisse-välja-lülit [1-4] ette. Samal ajal lülitili esiosale vajutades läheb sisse-välja-lülitili lukust lahti.

Sisse-välja-lülitili [1-4] on lukustatud ja elektriline tööriist on sisse lülitatud.

- (i) Tööriista tohib asetada materjali peale alles siis, kui ettenähtud pöörete arv on saavutatud.

Pöörlemiskiiruse reguleerimine

Pöörlemiskiirust saab tooriku järgi kohandada 6-astmeliselt.

- Seadke pöörlemiskiiruse regulaator [1-7] soovitud astmesse.

Väljalülitamine [2b]

- Tõstke elektriline tööriist töödeldavalt materjalilt maha.
- Vajutage sisse-välja-lülitit **[1-4]** tagumisele osale.

Lukustus vabaneb ja elektriline tööriist on välja lülitatud.



HOIATUS

Tagasilöögist ja eemalepaiskuvatest osadest tingitud vigastuste oht

- Enne tööriista ärapanekut oodake, kuni pöörlev lihvimistarvik on lõplikult seiskunud.
- Asetage tööriist tolmuemalduskatte peale külili.

7 Akupakk

- Akupaki paigaldamine **[3a]**
- Akupaki eemaldamine **[3b]**

7.1 Mahtuvusnäidik

Mahtuvusnäidik **[1-12]** näitab nupu vajutamisel **[1-11]** umbes 2 sekundi jooksul akupaki laetus-taset:




70–100%



40–70%



15–40%

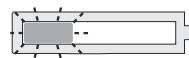

< 15% *

* **Soovitus:** Laadige akupakki enne iga järgmisi kasutust.

- (i)** Lisainfot aku ja laadija ning nende mahtuvusnäitude kohta leiate vastavatesst kasutusjuhiditest.

8 Sätted



HOIATUS

Vigastusoht

- Eemaldage elektritööriistalt akukomplekt enne, kui asute masinal mistahes töid tegema.

8.1 Lisakäepideme [1-3] paigaldamine



Kasutage alati lisakäepidet, et tagada ohutu tööasend, mis ei väsita.

Spetsiaalse „VIBRASTOP“-konstruktsiooniga lisakäepide vähendab vibratsiooni.

- Kinnitage lisakäepide **[1-3]** lähtuvalt töövistsi külje pealt keermesse **[1-2]**.

8.2 Teemantlõikeketta vahetamine [4]



HOIATUS

Tööönnestuste oht, kehavigastuste oht

- Kasutage üksnes tarnekomplekti kuuluvat kinnitusmutrit. Kiirkinnitusmutreid ei ole lubatud kasutada!
- Kasutage üksnes tootja soovitatud teemantlihvkettaid ja äärikuid, mis on lihvija tarnekomplektis.
- Ärge kasutage sideainest valmistatud lõikekettaid.
- Kasutage vaid täiesti terveid kinnitusmutreid!



ETTEVAATUST

Kuumast või teravast tööriistast tingitud vigastusoht

- Ärge kasutage vibreerivaid, nürisid ega kahjustunud lihvkettaid.
- Ärge kasutage lihvkettaid, mis on enne paigaldust jäetud suure niiskuse, märja või kõrge temperatuuride kätte.
- Kandke kaitsekindaid.
- Eemaldage tööriista küljest akupakk.
- Puhastage äärik **[4-4]** ja kinnitusmutter **[4-2]**, samuti teemantlõikeketta lõikepinnad **[4-3]**.
- Asetage äärik **[4-4]** astmega spindli otsa.
- Järgige, et ääriku tsentreerimisaste sobiks täpselt ketta avasse ja et tagatud oleks tööriista/spindli ja ääriku vaheline friktsionühendus.

Pöörake tähelepanu sellele, et elektritööriista spindli siseava läbimõõt kattuks lihvketta siseava läbimõõduga.

Järgige lihvkettile ettenähtud pöörlemissuunda (nool lihvketta peal = nool seadme korpusel).

- Pange teemantlõikeketas **[4-3]** spindli ja ääriku peale.
- Paigutage kinnitusmutter **[4-2]** teemantlõikeketale, vajutage spindlilukustusele **[4-5]** ja keerake kinnitusmutter spetsiaalse otsvõtmega **[4-1]** tugeasti kinni.
- Kontrollige lihvketta kinnitumist.

-  Kontrollige enne sisselülitamist, kas teemantlöikeketas ja tolmueemalduskatte **[1-6]** liikuvad osad liiguvad takistusteta. Laske uutel teemantlöikeketastel testiks ligi ühe minuti jooksul ilma koormuseta töötada.

Mahavõtmine toimub vastupidises järjekorras.

8.3 Lauaplaat [5]

Lauaplaat **[5-1]** vähendab tooriku pinna kahjustusohtu.

- Lükake lauaplaat tolmueemalduskatte juhtlaua esiservale ja laske lukustuda.

8.4 Tolmueemaldus



HOIATUS

Vigastusoht pea kohal toimuvatel töödel

- Pea kohal tehtavatel töödel kandke kaitseprille.
- Kandke P2-respiraatorit.

- (i) Kasutuspauside ajal saab asetada tööriista kaitsekatte peale.

- Transportimiseks tuleb lihvketas tööriista küljest lahti võtta.

9.1 Abrasiivlõikamine

- Juhtige lihvketas alati otse läbi tooriku. Veenduge, et lihvketas ei vaju kaldu ja et sellele ei avaldu diagonaal- ja külgsurvet.
- Veenduge, et lauaplaat asetseks tasapindelt tooriku peal.

9.2 Servalähedane lõikamine [6]



HOIATUS

Katteta pöörlevast lihvketast tingitud vigastusoht

- Erandjuhuks on servalähedane lõikamine, mille puhul tohib tolmueemalduskatte kasutada ainult lukustatud asendis ja koos lisakäepidemega.

- ① Lisakäepideme eemaldamine.
 - Kontrollige, kas tolmueemalduskatte liikuvat detaili saab tagasitõmbehoovaga vabalt liigutada ja kas see läheb automaatselt lähteasendisse tagasi.
 - Hoidke elektritööriistast parema käega kindni.
 - ② Lülitage elektritööriist sisse ja seadke tooriku peale.
 - ③ Tehke vahetult enne seina tolmueemalduskatte tagasitõmbehoob **[6-1]** vasaku käega lukust lahti.
 - ④ Tõmmake tagasitõmbehoovaga tolmueemalduskatte liikuv detail tagasi ja samal ajal jötkake lõikamist, et jõuda seinale võimalikult lähedale.
- Nii toimib tolmueemaldus kõige tõhusamalt.
- Viige tolmueemalduskate pärast lihvimistööd tagasitõmbehoova abil jälle lähteasendisse tagasi.

10 Hoiatavad helisignaalid

Kui elektritööriist lülitub järgnevalt loetletud olekute korral välja, külal sisselülitusel hoiatussignaal.

Tolm võib kahjustada tervist.

- Seetõttu kasutage töötamisel alati tolmuimejat.
- Järgige riigis kehtivaid ohutusnõudeid.

Imiotsakute külge **[1-1]** saab ühendada Festooli mobiilset tolmuimejat, mille imivooliku läbimõõt on 27 mm või 36 mm (36 mm väiksema ummistusohu tõttu soovituslik).

Imivooliku Ø 27 mm ühendusotsak viakse nurgikesse. Imivooliku Ø 36 mm ühendusotsak asetatakse nurgiku peale.

Soovitus: Kasutage antistaatilist imivoolikut! Nii vähendate staatilist elektrilaengut.

9 Seadmega töötamine



HOIATUS

Vigastusoht

- Juhtige elektritööriist läbi materjali ainult sisselülitatud (töötavas) olekus.
- Kinnitage toorik selliselt, et see oleks töötlemise ajal kindlalt fikseeritud.
- Hoidke käed pöörlevast lihvketast eemal.



HOIATUS

Murduvast lihvketast tingitud vigastusoht

- Pöörake tähelepanu sellele, et kasutaksite kehtiva tarbimistähtajaga lihvkettaid.



HOIATUS

Liikuvast toorikust tingitud vigastusoht

- Kinnitage toorik tugevalt.

Ebasobiv akupakk

- Sisestage õige akupakk.

Akupakk on tühi

- Vahetage akupakk.
- Laadige akupakk täis.

Akupakk on vigane

- Vahetage akupakk.
- Kontrollige jahtunud akupaki töökorda laadijaga.

Akupakk on ülekuumenenud.

- Laske akupakil jahtuda.

Elektritööriist on ülekuumenenud

- Pärast jahtumist saab tööriista uuesti kasutama hakata.

Elektritööriist on defektne

- Võtke ühendust Festooli klienditeenindus-töökoja või edasimüüjaga.

Elektritööriist on blokeerunud

- Eemaldage blokeering.

- i** Kui elektritööriist lülitub blokeeringu tõttu välja, siis hoiatussignaali ei kõla.

11 Tarvikud

Kasutage üksnes Festooli originaaltööriisti ja -tarvikuid. Madala kvaliteediga või võõrtarviku-te kasutamisega suureneb vigastusoht ja kaas-neb suur viskumine, mis omakorda vähendab töö kvaliteeti ja suurendab tööriista kulumist. Tarvikute ja tööriistade tellimisnumbrid leiate www.festool.ee.

12 Hooldus ja remont



HOIATUS

Vigastus- ja elektrilöögioht

- Eemaldage akupakk alati enne kõiki hool-dus- ja remonttöid.
- Kõiki hooldus- ja remonttöid, mis eeldavad tööriista lahtivõtmist, tohib teha üksnes selleks volitatud klienditeenindustöökoda.



Hooldus- ja parandustöid on lubatud teha vaid tootja esindajal või volitatud hooldekeskustes. Lähima teenindustöökoja aadressi leiate: www.festool.ee/teenindus



Kasutada tohib üksnes Festooli ori-ginaalvaruosi! Tellimisnumbri leiate: www.festool.ee/teenindus

Õhuringluse tagamiseks peavad mootorikorpu-se jahutusavad olema kogu aeg vabad ja puh-tad.

Mineraalse materjalide (nt kips, ...) töötlemisel võib tolmi ladestuda elektritööriista sisse ja sisse-välja-lülitil äärde ning kokkupuutel õhu-niiskusega kõveneda. See võib põhjustada lü-litusmehhanismi törkeid ja elektritööriist võib üle kuumeneda.

- Iga kord pärast tööd tuleb elektrilise töö-riista sisemus ventilatsiooniavade kaudu ning sisse-välja-lülitil puhastada kuiva ja öli-vaba suruõhuga.

Lihvkettad tuleb pärast kasutust puhastada.

Hoidke elektriline tööriist, laadimisseade ja akupakk puhtad.

Kui tolmuemalduskate ei liigu automaatselt lähteasendisse tagasi, siis puhastage seda kor-duva avamise ja sulgemise abil. Kui tõrget ei õnnestu kõrvaldada, siis tuleb see viia kliendi-teenindustöökotta.

13 Keskkond



Ärge käidelge seadet koos olmejäätm-eega! Seadmed, lisavarustus ja paken-did tuleb suunata keskkonnasõbralikult taaskasutusse. Järgige kehtivaid riiklike ees-kirju.

Vastavalt Euroopa Liidu direktiivile elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta tuleb ka-sutusressursi ammendantud elektrilised tööriis-tad eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästli-kult korduskasutada.

REACH teave: www.festool.ee/reach

14 Üldised märkused

14.1 Bluetooth®

Sõnamärk Bluetooth® ja logod on Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid, mida TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG ja seega Fes-tool kasutavad litsentsi alusel.

15 Laadija ohutusjuhised



HOIATUS! Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised. Ohutusnõuetega ja juhistega eiramine võib põhjustada elektrilööki, tulekahju ja/või raskeid vigastusi.

Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks kasutamiseks alles.

- 8-aastased ja vanemad **lapsed** ning füüsiline, sensoorse või vaimse puudega isikud, kel puuduvad seadme kasutamiseks vajalikud teadmised ja kogemused, tohivad laadijat kasutada üksnes ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhul, kui neid on seadme ohutu kasutamisega kurssi viidud. **Lapsed** ei tohi seadmega mängida. Seadet ei tohi puhastada ega **hooldada lapsed** ilma järelevalveta.
- Laadijat ei tohi avada!
- Kaitske akulaadijat metalliosakeste (nt metallilaastude) ja vedelike eest!
- **HOIATUS!** Ärge kasutage laadijas ühekordseid patareisid!
- **Teiste tootjate akupakke ei tohi selle laadijaga kasutada.** Ärge kasutage elektrilise akutööriista käitamiseks teiste tootjate pingearallikaid ega akukomplekte. **Akupaki laadimiseks ei ole lubatud kasutada teiste tootjate laadijaid.** Tootja poolt mittelubatud tarvikute kasutamine võib põhjustada elektrilööki ja/või raskeid õnnetusi.
- Kui laadimisseade on Systaineris, ei tohi laadimisseadet ühendada vör-gupistikupesaga!
- Kaitske seadet niiskuse eest.
- Kaitske toitekaablit kuuma, õli ja teravate servade eest.
- Kui **toitejuhe** on kahjustada saanud, tuleb see tööohutuse tagamiseks välja vahetada lasta volitatud töökojas.
- Ohtude vältimiseks kontrollige seadet enne selle kasutust kahjustuste suhtes, eelkõige toitejuhet, toitepistikut ja korput. Kahjustuste ilmne-misel laske remontida üksnes selleks volitatud klienditeeninduses.
- **Laadija ventilatsiooniavasid ei tohi kinni katta.** Vastaval juhul võib laadija üle kuumeneda ega pruugi enam nõuetekohaselt toimida.
- **Akude kahjustamise ja mittesihipärase kasutamise korral võib akust eralduda auru.** Aur võib ärritada hingamisteid. Tagage värske õhu juur-devool, kaebuste korral pöörduge arsti poole.

16 Laadija tehnilised andmed

Akulaadimisseade	SCA 16	TCL 6	TCL 6 DUO
Võrgupinge (sisend)	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~
Võrgusagedus	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz

Akulaadimisseade	SCA 16	TCL 6	TCL 6 DUO
Laadimispinge (väljund)	10,8 - 18 V ==	10,8 - 18 V ==	Väljund1: 10,8 - 18 V == Väljund2: 10,8 - 18 V ==
Laadimisvool	max 16 A	max 6 A	Väljund1: max 6 A Väljund2: max 6 A
BP ja BPC-akude laadimisajad, ca			
2,5 Ah	34 min	34 min	34 min
4,2 Ah	76 min	76 min	76 min
3,0 Ah / 3,1 Ah	33 min	33 min	33 min
4,0 Ah	32 min	32 min	32 min
5,0 Ah / 5,2 Ah	33 min	45 min	45 min
6,2 Ah	32 min	53 min	53 min
8,0 Ah	34 min	87 min	87 min
Ümbriseva keskkonna lubatud temperatuur töötamisel		0 °C kuni +40 °C	

17 Laadija sümbolid

-  Üldahu hoiatus
-  Ettevaatust: elektrilöök!
-  Lugege kasutusjuhendit, ohutusjuhi-seid.
-  Lugege kasutusjuhendit ja täitke ohutusnõudeid!
-  Kasutada ainult sisetingimustes
-  Kaitse, millel on näidatud andmed voolu kohta
-  Lisaohutusmeetmed
-  Kaitseklass II
-  Ärge visake olmejäätmestesse.
-  Ärge visake olmejäätmestesse.
-  Toimimisjuhis
-  ELi vastavusdeklaratsioon

18 Laadija – Sihipärane kasutus

Laadijad sobib

- kasutada üksnes sisetingimustes.
- Festool Li-ion-akukomplektide BP ja BPC laadimiseks järgmiste nimipingete ja võimsustega:

10,8 V (3S1P)	2,5 Ah
10,8 V (3S2P)	4,2 Ah
14,4 V (4S2P)	5,2 Ah
18,0 V (5S1P)	3,0 Ah, 3,1 Ah, 4,0 Ah
18,0 V (5S2P)	5,0 Ah, 5,2 Ah, 6,2 Ah, 8,0 Ah

 Mottesihipärase kasutamise korral vastutab kasutaja.

19 Laadija – Seadme osad

- [1-1]** Laadimispesa
- [1-2]** Aku
- [1-3]** Järelejäänud laadimisaja näidik (ainult SCA 16)
- [1-4]** Laadimisoleku näit
- [1-5]** Võrgutoitekaabli pealekerimine
- [1-6]** Ventilatsiooniavad (ainult SCA 16)
- [2]** Laadija seinakinnitus

Näidatud joonised sisalduvad saksakeelses kasutusjuhendis.

20 Laadija – Kasutuselevõtt



HOIATUS

Lubamatu pinge või sagedus!

Tööönnetuse oht

- Võrgupinge ja toiteallika sagedus peavad vastama tüübisiidit andmetele.
- Põhja-Ameerikas tohib kasutada vaid sel-liseid Festooli tööriisti, mille pinge on 120 V / 60 Hz.

20.1 Enne laadimist

HOIATUS! Enne kasutama hakkamist tuleb toitekaabel täielikult ava küljest [1-5] lahti rullida.

- Pistke laadija toitepistik pistikupessa.
- Lükake akukomplekt [1-2] laadimissaatlisse [1-1].

20.2 Seinakinnitus

Vt joonist [2].

21 Laadija käitamine

21.1 LED-ide tähendused

Pärast laadija kasutuselevõttu muutub laadimisoleku näidu LED [1-4] kollaseks.

Autokontroll SCA 16

Enne kui laadimisoleku näidu LED muutub kollaseks, lülituvad kõik LEDid [1-3] ja [1-4] ventilaator [1-6] üheks sekundiks sisse.

Laadija käitusrežiimid:

Kollane LED - põleb püsivalt

Laadija on töövalmis.

Roheline LED - vilgub

Akukomplekt laeb.

READY Roheline LED - põleb püsivalt - TÖÖVALMIS

Akupakk on > 80% laetud ja kasutusvalmis. Taustal jätkub aku laadimine kuni 100%-ni.

Punane LED - vilgub

üldine veateade, nt vigane kontakt, lühis, vigane aku jne.

Punane LED - põleb püsivalt

Aku temperatuur on väljaspool lubatud vahemikku. Niipea, kui lubatud temperatuur on saavutatud, lülitub laadija automaatselt üle laadimisele.

> 45 min
30 min
15 min
5 min

Järelejää nud laadimisaeg (ainult SCA 16)

Eeldatava järelejää nud laadimisaega nä-dik:

- Lükake akukomplekt peale.

Laadimisoleku näit [1-4] vilgub mitu korda.

Eeldatavat järelejää nud laadimisaega signali-seerib vastava LED-i [1-3] vilkumine.

21.2 Tööjuhised

Pidevate või mitmekordsete üksteisele järgne-vate laadimistsüklite korral võib laadija sooje-neda. See ei kujuta endast ohtu ega viita tehnili-sele defektile.

Kui hoiustada seadet laadija sees, on akukom-plekt alati täiesti täis laetud.

Laadige akusid vaid hea ventilatsiooniga kohta-des.

AIRSTREAM (ainult SCA 16)

Laadija SCA 16 on varustatud ventilaatoriga ja jahutab sel viisil aktiivselt BP 18...AS/I akukom-plekti.

22 Laadija – hooldus ja puhastus



HOIATUS

Vigastus- ja elektrilöögioht

- Toitepistik tuleb alati enne kõiki hooldus- ja remonttöid pistikupesast välja tömmata!
- Kõik korpuse avamist nõudvad hooldus- ja remonditööd tuleb lasta teha volitatud pa-randustöökojas.



Hooldus- ja parandustöid on luba-tud teha vaid tootja esindajal või volitatud hooldekeskustes. Lähima teenindustöökoja aadressi leiate: www.festool.ee/teenindus



Kasutada tohib üksnes Festooli ori-ginaalvaruosi! Tellimisnumbri leiate: www.festool.ee/teenindus

22.1 Pidage kinni järgmistes testi-

- Kahjustuste vältimiseks puhastage seadet pehme ja kuiva lapiga. Ärge kasutage la-husteid.
- Hoidke laadija ühenduskontaktid puhtad.
- Hoidke laadija SCA 16 ventilatsioonia-vad [1-6] vabad.

23 Laadija ja keskkond



Ärge käidelge seadet koos olmejäätmeteega! Seadmed, lisavarustus ja pakenid tuleb suunata keskkonnasõbralikult taaskasutusse. Järgige kehtivaid riiklikke eeskirju.

Vastavalt Euroopa Liidu direktiivile elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta tuleb kasutusressursi ammendantud elektrilised tööriistad eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult korduskasutada.

Korraldatud jäätmeveo kogumispunktidest info leiate www.festool.ee/recycling.

REACH teave: www.festool.ee/reach

Ladegerät	Seriennummer *
Charger	Serial number *
Chargeur	Nº de série *
	(T-Nr.)
TCL 6	10018723, 10021781, 10452968, 10722096
TCL 6 DUO	10451077, 10451082
SCA 16	205419, 10425151

bg EU декларация за съответствие. Ние заявяваме на собствена отговорност, че настоящият продукт съответства на всички релевантни изисквания на следните Директиви на ЕС и следните стандарти и нормативни документи са взети под внимание:

et EL-vastavusdeklaratsioon. Kinnitame ainuvastutajatena, et käesolev toode vastab järgmiste Euroopa Liidu direktiivide nõuetele ning on kooskõlas järgmiste standardite ja normatiivsete dokumentidega:

hr EU izjava o sukladnosti. Izjavljujemo pod vlastitim odgovornošću da je ovaj proizvod u skladu sa svim važnim zahtjevima sljedećih Direktiva EU i da se polazi od sljedećih normi ili normativnih dokumenata:

lv ES atbilstības deklarācija. Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums atbilst visām svarīgākajām šādu EK direktīvu prasībām un ir izgatavots atbilstoši šādiem standartiem vai normatīvajiem dokumentiem:

lt ES atitikties deklaracija. Prisiimdamis visą atskakomybę pareiškiame, kad šis gaminys tenkina visus svarbius toliau nurodytų ES direktyvų reikalavimus, ir kad jų projektuojant, buvo panaudotos toliau nurodytos normos arba normatyviniai dokumentai:

sl EU izjava o skladnosti. S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta proizvod skladen z vsemi veljavnimi zahtevami naslednjih direktiv EU in da izpoljuje zahteve naslednjih standardov ali normativnih dokumentov:

hu EU megfelelőségi nyilatkozat. Kizárolagos felelősségeink tudatában kijelentjük, hogy ez a termék az alábbi EU-irányelvek minden vonatkozó követelményének megfelel az alábbi szabványok vagy normatív dokumentumok alapul vételével:

el Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ. Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές απαιτήσεις των ακόλουθων οδηγιών της ΕΕ και ότι έχουν χρησιμοποιηθεί τα ακόλουθα πρότυπα ή κανονιστικά έγγραφα:

sk EÚ vyhlásenie o zhode. Zodpovedne vyhlasujeme, že tento produkt súhlasí so všetkými relevantnými požiadavkami nasledujúcich smerníc EÚ a vychádza z nasledujúcich noriem alebo normatívnych dokumentov:

ro Declarație de conformitate UE. Declarăm pe proprie răspundere că acest produs este conform cu

toate cerințele relevante din următoarele directive UE și că se bazează pe următoarele norme sau documente normative:

tr AB Uygunluk Beyanı. Bütün sorumlulukları firmamiza ait olmak kaydıyla bu ürünün aşağıda açıklanan ilgili AB direktiflerinin yönetmeliklerini, norm ve norm dokümanlarının koşullarını karşıladığı taahhüt ederiz:

sr EU deklaracija o usaglašenosti. Mi izjavljujemo na sopstvenu odgovornost da je ovaj proizvod uskladen sa svim relevantnim zahtevima sledećih EU direktiva i da su korišćeni sledeći standardi ili normativni dokumenti:

is ESB-samræmisýfirlýsing. Við staðfestum hér með á eigin ábyrgð að vara þessi samræmist öllum viðeigandi kröfum í eftirfarandi ESB-tilskipunum og að eftirfarandi staðlar eða normskjöl lágu til grundvallar:

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
 EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A2:2019 + A14:2019,
 EN 60335-2-29:2004 + A11:2018,
 EN 55014-1:2017 + A11:2020, EN 55014-2:2015,
 EN IEC 61000-3-2:2019, EN IEC 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 62233:2008, EN IEC 63000:2018

CE Unterzeichnet für und im Namen von/
 Signed on behalf of and in name of/
 Signé pour et au nom de

Festool GmbH

Wertstr. 20, 73240 Wendlingen, GERMANY
 Wendlingen, 2022-12-12

Markus Stark
 Head of Product Development

Christian Bader
 Head of Development Functions

* im definierten Seriennummer-Bereich (S-Nr.) von 40000000 - 49999999

in the specified serial number range (S-Nr.) from 40000000 - 49999999

dans la plage de numéro de série (S-Nr.) de 40000000 - 49999999