

CTL 48 E LE EC/B22 R1
CTM 48 E LE EC/B22 R1



Absaugmobile	Seriennummer *
Mobile dust extractors	Serial number *
Aspirateurs	N° de série *
	(T-Nr.)
CTM 48 E LE EC/B22 R1	203027, 203028
CTL 48 E LE EC/B22 R1	203013

bg **ЕС декларация за съответствие.** Ние заявяваме на собствена отговорност, че настоящият продукт съответства на всички релевантни изисквания на следните Директиви на ЕС и следните стандарти и нормативни документи са взети под внимание:

et **EL-vastavusdeklaratsioon.** Kinnitame ainuvasutajatena, et käesolev toode vastab järgmiste Euroopa Liidu direktiivide nõuetele ning on kooskõlas järgmiste standardite ja normatiivsete dokumentidega:

hr **EU izjava o sukladnosti.** Izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je ovaj proizvod u skladu sa svim važnim zahtjevima sljedećih Direktiva EU i da se polazilo od sljedećih normi ili normativnih dokumenata:

lv **ES atbilstības deklarācija.** Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums atbilst visām svarīgākajām šādu EK direktīvu prasībām un ir izgatavots atbilstoši šādiem standartiem vai normatīvajiem dokumentiem:

lt **ES atitikties deklaracija.** Prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad šis gaminy s tenkina visus svarbius toliau nurodytų ES direktyvų reikalavimus, ir kad jį projektuojant, buvo panaudotos toliau nurodytos normos arba normatyviniai dokumentai:

sl **EU izjava o skladnosti.** S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta proizvod sklادن z vsemi veljavnimi zahtevami naslednjih direktiv EU in da izpolnjuje zahteve naslednjih standardov ali normativnih dokumentov:

hu **EU megfelelıségi nyilatkozat.** Kizárolagos felelısségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék az alábbi EU-irányelvek minden vonatkozó követelményének megfelel az alábbi szabványok vagy normatív dokumentumok alapul vételével:

el **Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ.** Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές απαιτήσεις των ακόλουθων οδηγιών της ΕΕ και ότι έχουν χρησιμοποιηθεί τα ακόλουθα πρότυπα ή κανονιστικά έγγραφα:

sk **EÚ vyhlásenie o zhode.** Zodpovedne vyhlasujeme, že tento produkt súhlasí so všetkými relevantnými požiadavkami nasledujúcich smerníc EÚ a vychádza z nasledujúcich noriem alebo normatívnych dokumentov:

ro **Declarație de conformitate UE.** Declarăm pe proprie răspundere că acest produs este conform cu toate cerințele relevante din următoarele directive UE și că se bazează pe următoarele norme sau documente normative:

tr **AB Uygunluk Beyanı.** Bütün sorumlulukları firmamıza ait olmak kaydıyla bu ürünün aşağıda açıklanan ilgili AB direktiflerinin yönetmeliklerini, norm ve norm dokümanlarının koşullarını karşıladığını taahhüt ederiz:

sr **EU deklaracija o usaglašenosti.** Mi izjavljujemo na sopstvenu odgovornost da je ovaj proizvod usklađen sa svim relevantnim zahtevima sledećih EU direktiva i da su korišćeni sledeći standardi ili normativni dokumenti:

is **ESB-samræmisyfirlýsing.** Við staðfestum hér með á eigin ábyrgð að vara þessi samræmist öllum viðeigandi kröfum í eftirfarandi ESB-tilskipunum og að eftirfarandi staðlar eða normskjöl lágu til grundvallar:

2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/34/EU, 2011/65/EU
EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A15:2021, EN 60335-2-69:2012, EN 62233:2008 + AC:2008, EN 55014-1:2017 + A11:2020, EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 + AC:1997, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-31:2014, EN IEC 63000:2018

CE Unterzeichnet für und im Namen von/
Signed on behalf of and in name of/
Signé pour et au nom de

Festool GmbH

Wertstr. 20, 73240 Wendlingen, GERMANY
Wendlingen, 2024-03-01

ppa. 

Markus Stark

Head of Research & Development Products



Tim Weber

Head of Product Compliance

* im definierten Seriennummer-Bereich (S-Nr.) von 40000000 - 49999999
in the specified serial number range (S-Nr.) from 40000000 - 49999999
dans la plage de numéro de série (S-Nr.) de 40000000 - 49999999

Obsah		
1	Bezpečnostné upozornenia.....	3
2	Symbole.....	5
3	Prvky zariadenia.....	5
4	Technické údaje.....	5
5	Používanie na určený účel.....	6
6	Uvedenie do prevádzky.....	6
7	Nastavenia.....	7
8	Používanie.....	8
9	Údržba a starostlivosť.....	9
10	Príslušenstvo.....	10
11	Životné prostredie.....	10

1 Bezpečnostné upozornenia



VAROVANIE! Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Zanedbanie dodržania bezpečnostných upozornení a pokynov môže zapríčiniť zásah elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké zranenia.

Odložte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny, aby ste ich mohli použiť aj v budúcnosti.

- Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí. **Deti** musia byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa nebudú so zariadením hrať.
- Pred použitím musí mať obsluhujúca osoba informácie, pokyny a školenia na použitie zariadenia a látok, na ktoré sa má používať, vrátane bezpečného spôsobu odstraňovania zachyteného materiálu.
- Dodržiavajte platné bezpečnostné nariadenia pre materiály, s ktorými sa manipuluje.




- **VAROVANIE!** Zariadenie môže obsahovať prach ohrozujúci zdravie. Údržbu, vyprázdnenie a výmenu filtrov smie vykonávať len autorizovaný odborník s vhodnou ochrannou výbavou.
- Prevádzkujte len s nainštalovaným filtračným systémom!

VAROVANIE! Pri odsávaní druhov prachu, ktoré prekračujú hraničnú hodnotu alebo pri značnom objeme prachu z dubového alebo bukového dreva odsávajte len jediný zdroj prachu (elektrické alebo pneumatické náradie).

- **Nebezpečenstvo výbuchu a požiaru:** Pre druhy prachu so zápalnou energiou pod 1 mJ môžu platiť ďalšie obmedzenia pracovných úradov, ktoré treba dodržať. Nenasávajte iskry alebo horúci prach; nenasávajte žiadne horľavé a výbušné kvapaliny (napr. benzín, riedidlo); nenasávajte žiadne agresívne kvapaliny/pevné látky (napr. kyseliny, lúhy, rozpúšťadlá). Tento mobilný vysávač je vhodný na vysávanie prachu pochádzajúceho z lakov.



- Nepoškodte sieťové pripájacie vedenie (napríklad prejdenním, prudkým ťahaním, ...). Chráňte pred teplom, olejom a ostrými hranami. Zástrčku nevyťahujte zo zásuvky za kábel.
- Pravidelne kontrolujte zástrčku a kábel a v prípade poškodenia ich dajte vymeniť autorizovaným servisným strediskom pre služby zákazníkom. Sieťové pripájacie vedenie vymieňajte iba za typ uvedený v zozname náhradných dielov.
- Zariadenie nevystavujte dažďu.
- Z bezpečnostných dôvodov prevádzkujte zariadenie len pripojením do zásuvky chránenej uzemnením.
- Zásuvku na zariadení používajte iba na účel uvádzaný v návode.
- Používajte iba originálne príslušenstvo Festool.
- Keď zariadenie nepoužívate alebo pred vykonávaním údržbových a čistiacich prác vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- **Pozor! Aby sa zabránilo vzniku elektrostatického nabitia, nečistite zariadenie suchou handričkou.** Použite antistatickú alebo vlhkú handričku.
- Zariadenia na odstraňovanie prachu konštrukčného typu 22 sú vhodné na pripojenie k náradiu vytvárajúcemu prach v zóne 22. Treba zabezpečiť, aby neboli zachytené žiadne zdroje zapálenia. Vodivé časti náradia, vrátane sacích hubíc a vodivé časti náradia triedy ochrany II musia byť elektrostaticky uzemnené. Elektrostatické uzemnenie je možné dosiahnuť prostredníctvom zariadenia na odstraňovanie prachu alebo s osobitnými prostriedkami na elektrostatické uzemnenie.

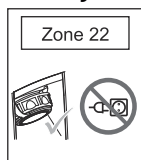

- **Nebezpečenstvo výbuchu:** V zóne 22 udržiavajte zásuvku na zariadení vždy zatvorenú a nepoužívajte ju.
- Zariadenie zahrňte do vašej dokumentácie týkajúcej sa ochrany pred výbuchom, príp. požiarnej ochrany.
- V prípade požiaru zariadenie okamžite odpojte od elektrického prúdu a začnite s opatreniami podľa predpisov o požiarnej ochrane.
- Nezdvíhajte a neprepravujte pomocou háka žeriava alebo zdvíhacieho zariadenia!
- Zariadenie sa smie prevádzkovať iba vtedy, keď sú vložené a nepoškodené všetky filtre, vrátane filtrov pre vzduch na ochladzovanie motora.
- Káble nezasúvajte a nevyťahujte pod záťažou.
- V prípade núdze (napríklad pri skrate alebo iných elektrických chybách) zariadenie vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku.

- Toto zariadenie nesmú používať osoby, ktoré môžu citlivo reagovať na zásah elektrickým prúdom (napr. **l'udia s kardiostimulátorom**), pretože nemožno vylúčiť statické nabíjanie zariadenia.
- **Zohľadnite pracovné prostredie a pri preprave alebo práci s náradím dávajte pozor na seba a ostatných.**
Vyvarujete sa tak napr. riziku zakopnutia o saciu hadicu alebo napájací kábel.
- Používajte len originálnu saciu hadicu Festool.
- **Obalovú fóliu uchovávajte mimo dosahu detí.**
Hrozí nebezpečenstvo udusenía.

2 Symboly

Symboly



Varovanie pred všeobecným nebezpečenstvom



Varovanie pred zásahom elektrickým prúdom



Prečítajte si návod/upozornenia a pokyny!



Používajte ochrannú dýchaciu masku!



Nepatrí do komunálneho odpadu.




Varovanie! Zariadenie môže obsahovať zdraviu škodlivý prach!



Nevysávajú tlejúci prach alebo iné zdroje vznietenia. Nepoužívajte s náradím vytvárajúcim iskry!

Zone 22 ✓

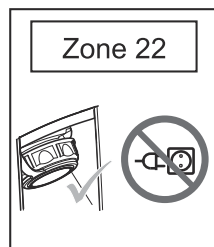

V zóne 22 zásuvku na náradí udržiavajte zatvorenú!

V zóne 22 zásuvku na náradí nepoužívajte!

3 Prvky zariadenia

- [1-1]** Uzavieracia zátka
- [1-2]** Sací otvor
- [1-3]** Prípoj stlačeného vzduchu
- [1-4]** Prípoj signalizácie energie/odsávania
- [1-5]** Rukoväť
- [1-6]** SysDoc
- [1-7]** Posuvný oblúk SB-CT (Zubehör)
- [1-8]** Nastavenie priemeru hadice
- [1-9]** Ovládač
- [1-10]** Regulátor sacieho výkonu
- [1-11]** Zásuvka na náradie so zapínacou automatikou
- [1-12]** Zatváracia spona
- [1-13]** Zberná nádoba
- [1-15]** Brzda

Uvedené vyobrazenia sa nachádzajú v nemeckom návode na obsluhu.

4 Technické údaje

Mobilné vysávače

Príkon	150 - 1100 W	
Menovitý príkon na zásuvke na vysávači	EU (220-240V)	2500 W
	ROK	2200 W
Objemový prietok (vzduch) max., turbína	204 m³/h (3400 l/min)	

Mobilné vysávače	
Podtlak max., turbína	23000 Pa
Povrch filtra	6318 cm ²
Sacia hadica	D 27 mm 3,5 m-AS
Dĺžka privodného sieťového kábla	7,5 m
Hodnota emisie vibrácií	< 2, m/s ²
Úroveň akustického tlaku podľa normy EN 60704-2-1 / Nestalosť	72 dB(A) / 3 dB
Druh ochrany	IP 64
Objem nádoby	48 l
Rozmery (D x Š x V)	630 x 406 x 640 mm
Hmotnosť	19 kg
Prípustná teplota prostredia pri prevádzke	-5 - 40 °C
Označenie podľa ATEX	 II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc -5°C ≤ Ta ≤ 40°C
Číslo typového osvedčenia	IBExU15ATEXB004

5 Používanie na určený účel

Mobilný vysávač je svojím určením vhodný na nasávanie a odsávanie suchého horľavého prachu z náradia a zariadení v zóne 22.

CTM 48 E LE EC/B22 R1: mobilný vysávač je svojím určením vhodný na nasávanie a odsávanie zdraviu škodlivého prachu s hraničnými hodnotami do 0,1 mg/m³ a dreveného prachu kategórie prachu „M“ podľa normy IEC 60335-2-69.

Prístroj je určený pre profesionálnych komerčných používateľov.

CTL 48 E LE EC/B22 R1: mobilný vysávač je svojím určením vhodný na nasávanie a odsávanie zdraviu škodlivého prachu s hraničnými hodnotami do 1 mg/m³ kategórie prachu L podľa normy IEC 60335-2-69.

Mobilný vysávač je na základe svojho určenia vhodný na vysávanie vody.

Mobilný vysávač je podľa noriem IEC 60335-1 a IEC 60335-2-69 vhodný na zvýšené zaťaženie pri profesionálnom používaní.

Prístroj je určený pre profesionálnych komerčných používateľov.

Mobilný vysávač nie je vhodný na vysávanie prachu s vysokým rizikom explózie (napr. trhaviny), horľavých kvapalín a zmesí horľavého prachu s kvapalinami.

Mobilný vysávač nie je vhodný pre náradie, pri ktorého používaní vznikajú iskry.



Pri používaní, ktoré nie je v súlade s určením, preberá záruku používateľ.

6 Uvedenie do prevádzky



VAROVANIE

Neprípustné napätie alebo frekvencia!

Nebezpečenstvo úrazu

- Sieťové napätie a frekvencia zdroja napätia sa musia zhodovať s údajmi na typovom štítku.
- V Severnej Amerike sa smú používať iba stroje Festool pracujúce s napätím 120 V/60 Hz.

6.1 Zapínanie/vypínanie

- Do uzemnenej zásuvky zasunúť sieťovú zástrčku.



Predlžovacie káble sa v zóne 22 nesmú používať.



POZOR

Nebezpečenstvo poranenia nekontrolovane sa rozbiehajúcim elektrickým ručným náradím

- Pred otočením voliča (prepínača) do polohy „AUTO“ alebo „MAN“ nezabudnite, že pripojené elektrické ručné náradie musí byť vypnuté.

Spínač**[1-9]** slúži na zapínanie/vypínanie.

Poloha prepínača '0'

Prístrojová zásuvka [1-11] je bez prúdu, mobilný vysávač je vypnutý.

Poloha prepínača 'MAN'

Prístrojová zásuvka [1-11] je pod prúdom, mobilný odsávač sa spustí.

Poloha prepínača 'Auto'

Prístrojová zásuvka [1-11] je pod prúdom, mobilný odsávač sa spustí po zapnutí pripojeného náradia.

7 Nastavenia**7.1 Nastavenie priemeru hadice**

- Ovládač nastavenia priemeru hadice [1-8] nastavte podľa priemeru pripojenej hadice.
- ❗ Zabezpečí to správne meranie rýchlosti prúdenia vzduchu v sacej hadici (pozrite kapitolu Monitorovanie objemového prietoku).

7.2 Pripojenie elektrického náradia**VAROVANIE****Nebezpečenstvo výbuchu, nebezpečenstvo poranenia**

- V zóne 22 zásuvku náradia nepoužívajte!
- Rešpektujte maximálny pripojovací výkon prístrojovej zásuvky (pozri kapitolu Technické údaje).
- Vypnite elektrické náradie.
- Pripojte elektrické náradie do prístrojovej zásuvky [1-11].

7.3 Pripojenie pneumatického náradia**VAROVANIE****Nebezpečenstvo poranenia**

- Vypnite pneumatické náradie.

S pneumatickým modulom [1-3] funguje zapínanie automatika mobilného vysávača aj v spojení s pneumatickým náradím.

Navyše odporúčame namontovať zásobovaciu jednotku VE (495886). Zásobovacia jednotka filtruje stlačený vzduch a pridáva do neho olej a umožňuje reguláciu tlaku vzduchu. Na pripojenie pneumatického náradia Festool so systémom IAS je dostupná prípojka IAS (454757).

Aby bolo zaručené bezchybné fungovanie zapínacej automatiky, musí mať prevádzkový tlak náradia hodnotu 6 bar.

7.4 Pripojenie zdroja energie/odsávania

Pripojením indikácie energie/odsávania (EAA) [1-4] môžete mobilný vysávač spojiť s EAA za účelom spojenia zapínacej automatiky mobilného vysávača s EAA.

7.5 Regulácia sacieho výkonu

- na otočnej hlave [1-10].

7.6 Spojka na odsávanie

Funkcia premostenia spojky na odsávanie bráni nasávaniu brúsok a podlahových dýz na hladkých povrchoch.

Otvorenie

- Otočte nastavovací krúžok do polohy „OPEN“.

Zatvoriť

- Otočte nastavovací krúžok do polohy „CLOSE“.

7.7 Zaistenie brzdy

Presunutím čiernej brzdovej páčky [1-15] zabránite pohybu mobilného vysávača. Pri tomto úkone mobilný vysávač mierne nadvihnite na prednej strane a čiernu brzdovú páčku zatlačte nadol, až kým nezaskočí. Na uvoľnenie stlačte zelenú páčku [1-14].

7.8 Tepelná poistka

Tepelná poistka mobilného vysávača vypne vysávač pred dosiahnutím kritickej teploty.

- Tepelná poistka mobilného vysávača vypne vysávač pred dosiahnutím kritickej teploty.
- Mobilný vysávač vypnite a nechajte ho približne 5 minút vychladnúť.
- V prípade potreby vymeňte filter chladiaceho vzduchu (pozri kapitolu 9.2).

- ❗ Ak sa mobilný vysávač potom nedá znova zapnúť, vyhľadajte, prosím, zákaznícky servis Festool.

7.9 Výmena filtračného vrečka (SC-FIS-CT 48)**Vybratie filtračného vrečka [4]**

- Otvorte uzatváracie svorky [2-2] a odoberte hornú časť prístroja [2-1].
- Vyberte filtračné vrečko.
- Použité filtračné vrečko zlikvidujte podľa zákonných predpisov.

Vloženie filtračného vrečka [5]

- Vložte nové filtračné vrečko (SC-FIS-CT 48) [obrázok [4]]. **Dôležité:** Objímku filtračného vrečka silno pritlačte na vstupné hrdlo.

❗ Dbajte na to, aby sa filtračné vrečko nezaseklo medzi hornú a dolnú časť.

- Nasadte horný dielec **[2-1]** a zatvorte spiny **[2-2]**.

7.10 Monitorovanie objemového prietoku

Ak rýchlosť prúdenia vzduchu v sacej hadici poklesne pod 20 m/s, z bezpečnostných dôvodov sa ozve varovný akustický signál.

Možné príčiny	Odstránenie
Regulátor sacej sily [1-10] je nastavený na príliš nízku hodnotu.	Nastavte regulátor sacej sily na vyššiu hodnotu (pozrite si kapitolu 7.5).
Otočný regulátor [1-8] nie je nastavený na priemer pripojenej hadice.	Nastavte správny priemer hadice (pozrite si kapitolu 7.1).
Sacia hadica je upchatá alebo prehnutá.	Odstráňte upchatie alebo zalomenie hadice.
Filtračné vrečko je plné.	Vložte nové filtračné vrečko (pozrite si kapitolu 7.9).
Hlavný filter je znečistený.	Vymeňte hlavný filter (pozrite si kapitolu 9.1).
Nesprávna funkcia monitorovacej elektroniky.	Poruchu nechajte odstrániť servisnou službou Festool.
Mokrý vysávanie.	Funkčná bezpečnosť nie je obmedzená, nie sú potrebné žiadne opatrenia.

8 Používanie

8.1 Manipulácia

Odkladacia plocha SysDoc pre Systainer: Na odkladáciu plochu možno pomocou štyroch spôn **[6-1]** upevniť Systainer.

8.2 Vysávanie suchých látok



POZOR

Zdraviu škodlivý prach

Poškodenie dýchacích ciest

- Pri odsávaní zdraviu škodlivých látok používajte filtračné vrečko!
- Zariadenie používajte len s fungujúcim monitorovaním objemového prietoku.

Pri odsávaní prachu z bežiacieho elektrického náradia **pamätajte na to, že:**

Ak sa vypúšťaný vzduch privádza späť do miestnosti, musí byť v miestnosti dostatočná **rýchlosť výmeny vzduchu L**. Aby sa dodržali požadované hraničné hodnoty, môže objemový prietok spätne privádzaného vzduchu dosahovať maximálne 50 % objemového prietoku čerstvého vzduchu (objem miestnosti V_R x rýchlosť výmeny vzduchu L_W). Okrem toho dodržiavajte regionálne nariadenia.

Pamätajte na to, že: vlhký hlavný filter sa rýchlejšie zanáša, keď sa nasávajú suché látky. Z tohto dôvodu by sa hlavný filter mal pred nasávaním prachu vysušiť alebo vymeniť za suchý.

8.3 Vysávanie kvapalín

Pred vysávaním kvapalín odstráňte filtračné vrečko (pozri kapitolu 7.9). Odporúčame použiť špeciálny mokrý filter.

Pri dosiahnutí maximálnej výšky hladiny sa odsávanie automaticky preruší.

Po vysávaní namokro nechajte hlavný filter a nádobu vyschnúť!



POZOR

Vystupujúca pena a kvapaliny

- Zariadenie okamžite vypnite a vyprázdňte nádobu na nečistoty.

8.4 Po skončení práce



Mobilný vysávač po každom použití vyprázdňte a v prípade potreby vyčistite.

- Mobilný odsávač vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku.
- Sieťové pripájacie vedenie navíňte.
- Vyprázdňte nádobu na nečistoty.
- Odsávací otvor uzavrite **[1-2]** uzavieracou zátkou **[1-1]**.



POZOR

Zdraviu škodlivý prach

Poškodenie dýchacích ciest

- Mobilný vysávač a všetko príslušenstvo pred vynesением z čisteného priestoru úplne očistite (zvnútra aj zvonku) vysatím a utretím.
- Časti, ktoré sa nedajú celkom vyčistiť, v prípade transportu vzduchotesne uzatvorte do plastového vreca.
- Používajte ochranu dýchacích ciest!



Toto zariadenie skladujte len vo vnútorných priestoroch.

- Mobilný odsávač uložte do suchej miestnosti, na miesto chránené proti neoprávnenému použitiu.

9 Údržba a starostlivosť



VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia, zásahu elektrickým prúdom

- Pred údržbou a ošetrovaním vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky!
- Všetky údržbové práce a opravy, ktoré si vyžadujú otvorenie krytu motora, smie vykonávať len autorizovaný zákaznícky servis.



VAROVANIE

Elektrostatické nabitie


Nebezpečenstvo výbuchu

- Čistenie, údržba a servisné práce sa smú vykonávať iba mimo zóny 22!

Poškodené ochranné zariadenia a časti musí odborné opraviť alebo vymeniť uznávaný odborný servis, pokiaľ nie je v návode na obsluhu uvedené inak.



Zákaznícky servis a opravy smie vykonávať len výrobca alebo servisy: Adresa najbližšieho servisného strediska: www.festool.sk/service

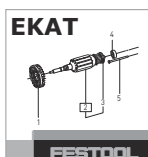

Používajte len originálne náhradné súčiastky Festool! Objednávacie čísla nájdete na stránke: www.festool.sk/service

Rešpektujte nasledujúce upozornenia:

- Najmenej raz ročne musí výrobca alebo poučená osoba vykonať prachotechnickú kontrolu, napríklad poškodenia filtra, tesnosti zariadenia a funkcie kontrolných zariadení.
- Pri vykonávaní údržbových a opravárskych prác sa musia zlikvidovať všetky znečistené predmety, ktoré nie je možné uspokojivo vyčistiť. Takéto predmety sa musia likvidovať v nepriepustných vreckách, v súlade s platnými nariadeniami na odstránenie takéhoto odpadu.
- Pri údržbe vykonávanej používateľom sa musí zariadenie rozložiť, vyčistiť a údržba sa musí (pokiaľ je to možné) vykonať tak, aby sa pritom nevyvolalo nebezpečenstvo pre personál údržby alebo iné osoby. Vhodné preventívne opatrenia zahŕňajú detoxikáciu pred rozložením, zabezpečenie lokálne filtrovaného núteného odvetrávania tam, kde sa zariadenie rozkladá, vyčistenie oblasti údržby a vhodnú osobnú ochrannú výbavu.

9.1 Výmena hlavného filtra

UPOZORNENIE

Poškodenie motora

- Nikdy nevysávajte bez namontovaného hlavného filtra, pretože to môže poškodiť motor.
- Otvorte uzatváracie svorky **[2-2]** a odoberte hornú časť prístroja **[2-1]**.
- Otočte hornú časť zariadenia tak, aby hlavný filter smeroval nahor (obrázok **[7]**).
- Presuňte páčku **[7-3]** a odoberte držiak **[7-2]**.
- Vyberte použitý hlavný filter **[7-1]** a vymeňte ho za nový.
- Použitý hlavný filter zlikvidujte podľa zákonných predpisov.
- Nasadte držiak **[7-2]** a presuňte páčku, až pokiaľ **[7-3]** nezaskočí.
- Nasadte horný dielec **[2-1]** a zatvorte spoj **[2-2]**.

9.2 Výmena filtra chladiaceho vzduchu [8]

Filter chladiaceho vzduchu pri vypnutí mobilného vysávača z dôvodov teploty vymeňte, minimálne však raz za rok.

-  Filter chladiaceho vzduchu odporúčame vymieňať vždy s hlavným filtrom.
- Veko chladiaceho vzduchu odskrutkujte **[8-1]**.
 - Vyberte filter chladiaceho vzduchu a vymeňte ho za nový!
 - Veko chladiaceho vzduchu uzavrite.

9.3 Vyprázdenie zbernej nádoby

Po odobratí hornej časti možno vyprázdniť zbernú nádobu **[2-3]**.

- Po odsávaní kvapalín pravidelne jemnou handričkou vyčistite hladinové snímače **[9-1]** a skontrolujte ich na prípadné poškodenia.

10 Príslušenstvo



VAROVANIE

Používanie neschváleného príslušenstva a náhradných súčiastok

Nebezpečenstvo výbuchu

- Pre mobilné odsávače konštrukčného typu 22 sa smie používať iba spoločnosťou Festool k nim špeciálne schválené príslušenstvo a náhradné súčiastky – pozri uvedený zoznam spotrebného materiálu, príslušenstva a náhradných súčiastok.

Používajte iba originálne príslušenstvo Festool určené na použitie s týmto náradím a originálny spotrebný materiál Festool, pretože tieto systémové komponenty sú navzájom optimálne zladené. Pri použití príslušenstva a spotrebného materiálu od iných dodávateľov rastie pravdepodobnosť zhoršenia kvality pracovných výsledkov a obmedzenia nárokov plynúcich zo záruky. Podľa použitia môže dôjsť k zvýšenému opotrebovaniu stroja alebo k zvýšeniu vášho zaťaženia. Chráňte preto seba, vaše náradie a vaše záručné nároky tým, že budete používať výlučne originálne príslušenstvo Festool a spotrebný materiál Festool!

Objednávacie čísla príslušenstva a náradia nájdete vo vašom katalógu Festool alebo na internete na adrese „www.festool.com“.

11 Životné prostredie



Náradie nevyhadzujte do domáceho odpadu! Náradie, príslušenstvo a obaly sa odovzdajte na ekologickú recykláciu.

Dodržiavajte platné národné predpisy.

Podľa európskej smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení a jej transpozí-

cii do národného práva sa musí odpad z elektrických zariadení zbierať separovane a odovzdať na recykláciu.

Informácie o miestach spätného odberu pre náležitú likvidáciu sú uvedené na www.festool.sk/recycling.

Informácie o REACH: www.festool.sk/reach

CTM 48 E LE EC/B22
CTL 48 E LE EC/B22
CT 48 E LE EC/B22



www.festool.com

FESTOOL



D50 SV-AS/D50 V

SC-FIS CT 48/5



HF-CT 26/36/48
HEPA HF-CT 26/36/48



Ø 27 mm

D27/32 x 3,5 m-AS
D27 x 5 m-AS



D27/22x3,5m AS-GQ/CT
D27/22x5m-AS-GQ/CT
D32/22x10m AS-GQ/CT



Ø 36 mm

D32/36 x 3,5m-AS
D36 x 5 m-AS
D36 x 7 m-AS
D36 x 3,5 m-AS/LHS



D36 HR-M

D36 VR-M

D36 UBD

D36 SP

D36 PD

D36 FDG

D36 FD-300

D36 FD-210



Ø 50 mm

D50 x 2,5 m-AS
D50 x 4 m-AS



D50 VR-M

D50 BD-370

D50 FD

D50 SP

